PROTOKOLLNUMMER: 47950329

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.10.2026

Gutachten

Betreff	Händlerbewertung
Vehicle identification number	W1N4M1EB8PW313173

Gutachten

Betreff	Händlerbewertung

Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLB 220 d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 ASE 00155
Vehicle identification number	W1N4M1EB8PW313173
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	30.08.2023
Nächste HU	08/2028 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	103.473 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	1.950 ccm
Leistung	140 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.195
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5

Getriebe	Automatik (Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT)
Anzahl Gänge	8
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	293 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R19 99W	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 235/50 R19 99W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 02/2028 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Paket USB Plus, Ausstattungs-Paket: Advanced, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Brillenfach im Dachhimmel integriert, 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), 725 Dachreling (Aluminium), P59 Design- und Ausstattungslinie Progressive, Easy-Entry Funktion, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), B59 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, 235 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, 286 Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäckraumabdeckung/Rollo, 426 Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, 310 Getränkehalter vorn (doppelt), 890 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, 33U Infotainment-System: Remote Service (Plus), H60 Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik, 58U Innenhimmel Stoff, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, 580 Klimaautomatik (Thermatic), 294

Knieairbag Fahrerseite, 7U2 Komfortsitze vorn, 362 Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), 916 Kraftstofftank: vergrößert, Laderaum-Paket, U22 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, L3E Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, U62 Licht- und Sicht-Paket, LM-Felgen, Media-Display, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, 400 Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Fach, 73B Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT, 548 Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Park-Paket, Radstand 2829 mm, B51 Reifen-Reparaturset (Tirefit), 475 Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, 287 Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa, 345 Scheibenwischer mit Regensensor, 632 Scheinwerfer LED High Performance, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Service-System: MBUX Navigation Premium, U59 Sitz-Komfort-Paket, 311A Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, 873 Sitzheizung vorn, 543 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), P49 Spiegel-Paket, 355 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, 446 Touchpad (Mittelkonsole), Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom), USB-Anschluss im Fond, 20U Vorrüstung car sharing, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: 877 Ambiente-Beleuchtung, 550 Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), DB3 Ausstattungs-Paket: Business, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, 586 Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, 213 Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, PAY Fahrassistenz-Paket, 546 Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent, 367 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, 513 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, 457 Fahrwerks-Dämpfungssystem mit Wahlstufen (Comfort + Sport), U12 Fußmatten Velours, U40 Gepäckraum-Abtrennung (Netz), 871 Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System), 897 Induktionsladeschale für Smartphone, DN1 Infotainment-Paket Advanced, 889 Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, P17 Keyless-Go-Paket, PBF Konnektivität-Paket, R58 LM-Felgen 7,5x19 (10-Speichen), 775U Metallic-Lackierung, 365 Navigationssystem: Festplattennavigation, U37 Nebelscheinwerfer, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, 14U Smartphone integriert, 853 Sound-System, 233 Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus, 01U Vorrüstung Navigationsdienste

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Stossfänger vorn	Spoiler (Rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Schweller rechts	Verkleidung (Tür vorne rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern
7	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
8	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
9	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Stossfänger hinten	Spoiler (Chrom) - beschädigt - erneuern
12	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Spoiler - Abrieb - kein Abzug
2	Unterlagen	COC Papiere - fehlt - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Komplettes Fahrzeug erhöhte Lackwerte



Unterschrift Sachverständiger (Dimos Lardis)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 29 Übersichtsfotos, 34 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)

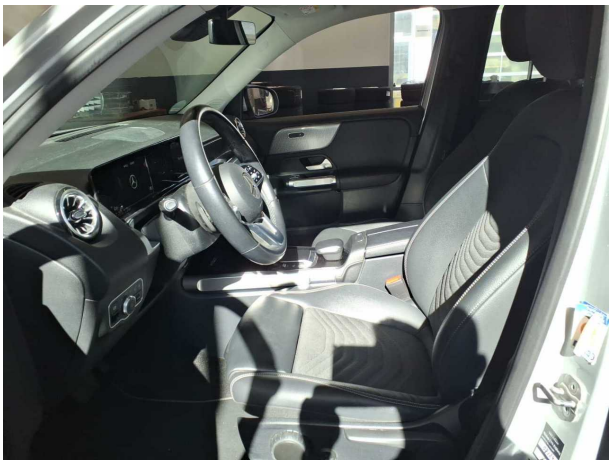


Abbildung 5: Innenraum vorne

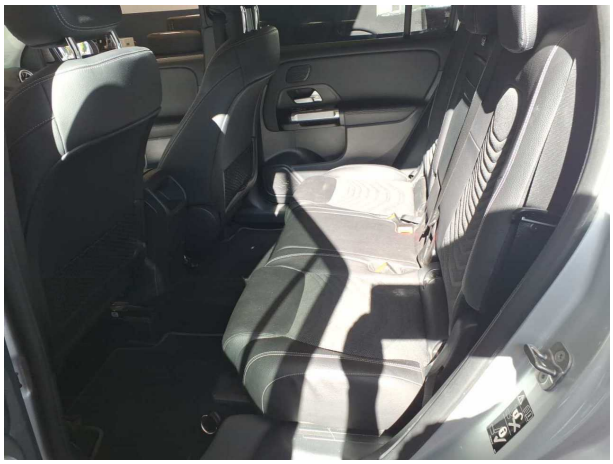


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne

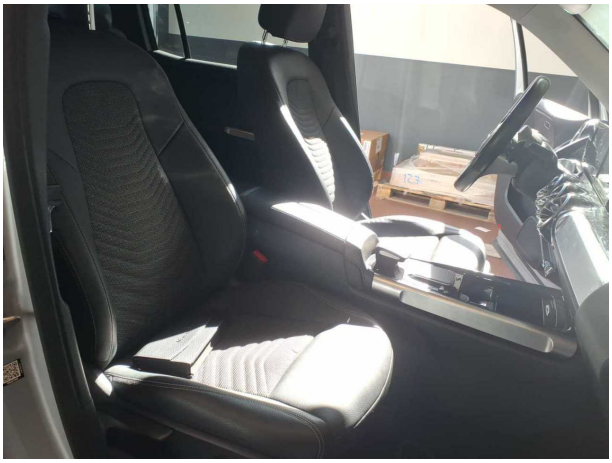


Abbildung 9: Innenraum vorne

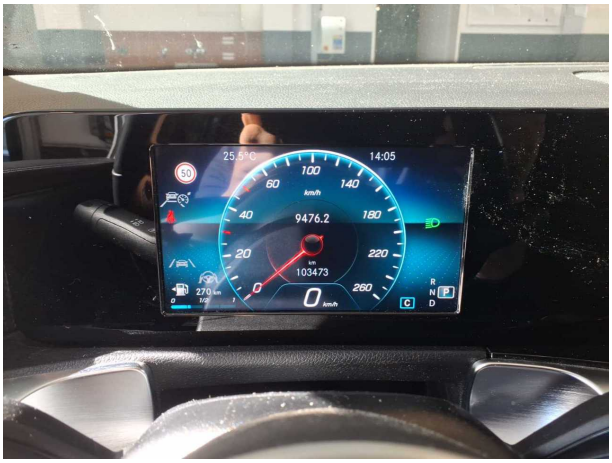


Abbildung 10: Kombiinstrument

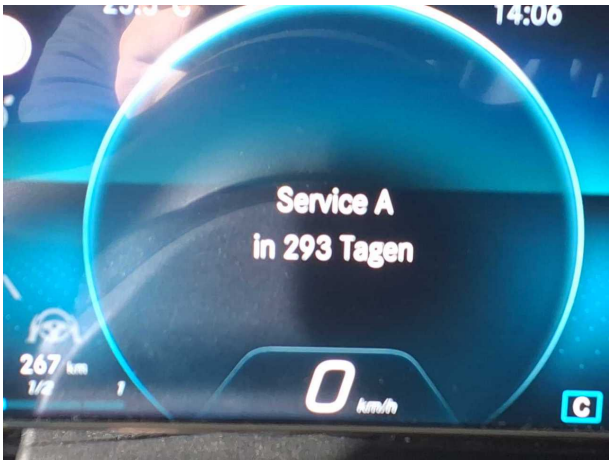


Abbildung 11: Kombiinstrument

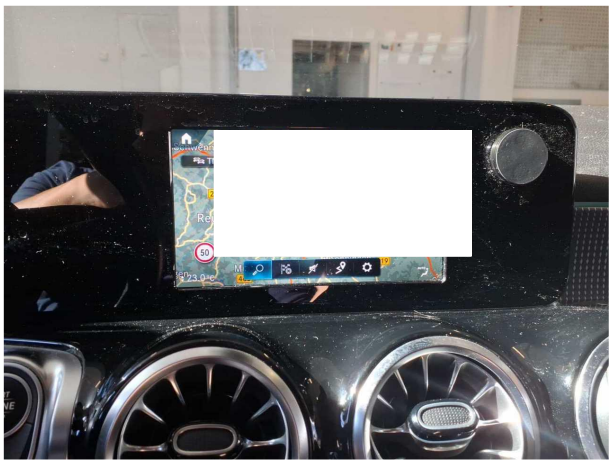


Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Laufleistung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung

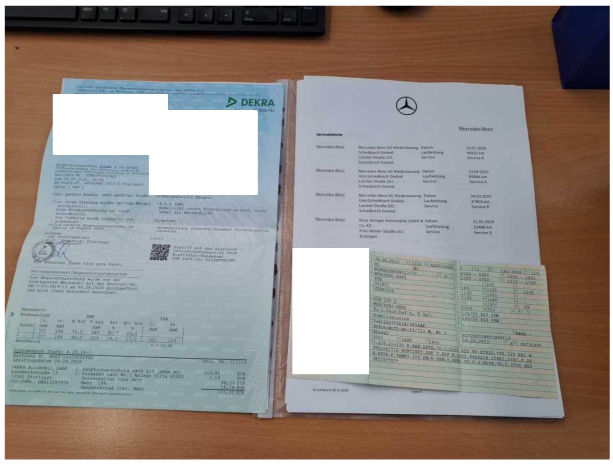


Abbildung 18: Dokumente

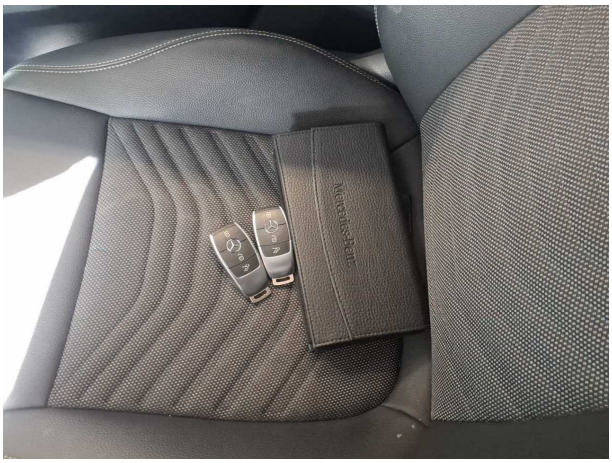


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: FIN

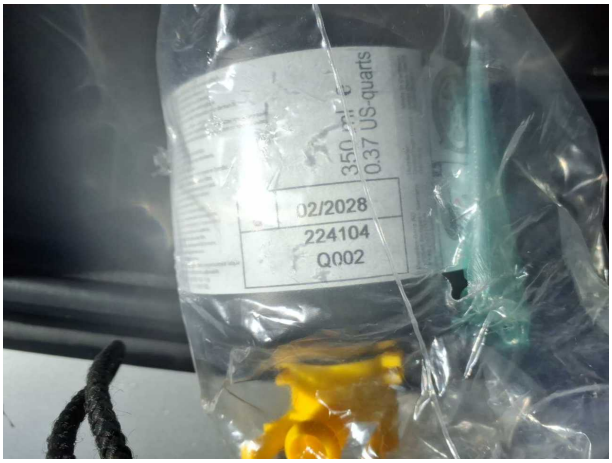


Abbildung 21: Sonstiges

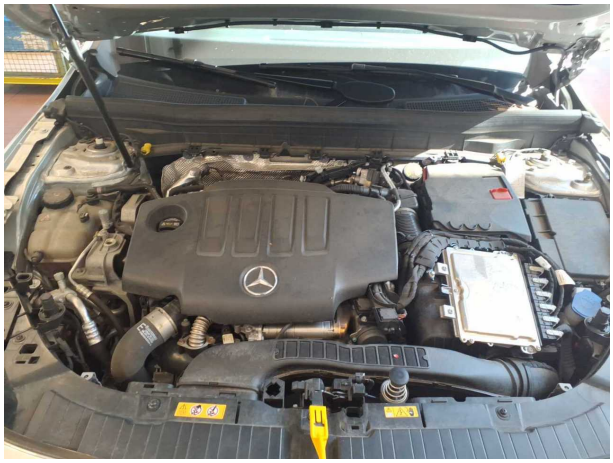


Abbildung 22: Sonstiges

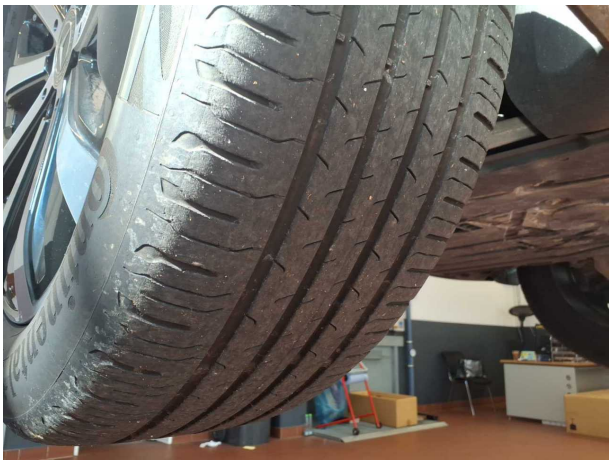


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Spoiler (Rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Spoiler (Rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Schweller rechts: Verkleidung (Tür vorne rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Schweller rechts: Verkleidung (Tür vorne recht… - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 4: Schweller rechts: Verkleidung (Tür vorne rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 5: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

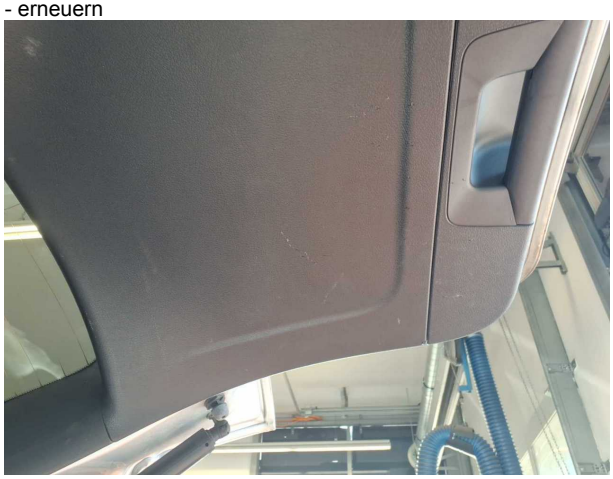

Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung 7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

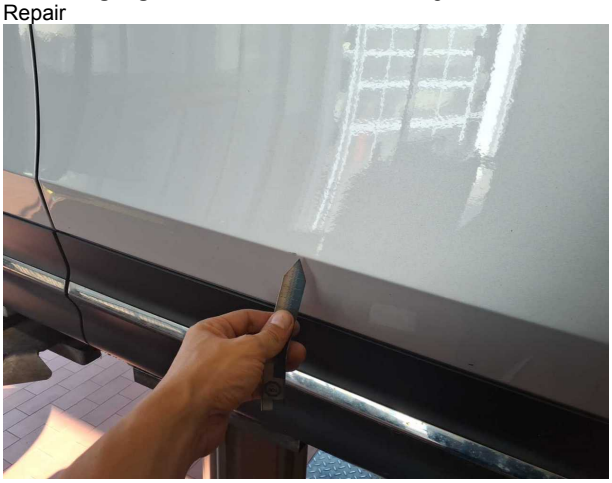

Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Spoiler (Chrom) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Stossfänger hinten: Spoiler (Chrom) - beschädigt - erneuern




Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Dell… Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Dell… Lackschaden - instandsetzen und lackieren

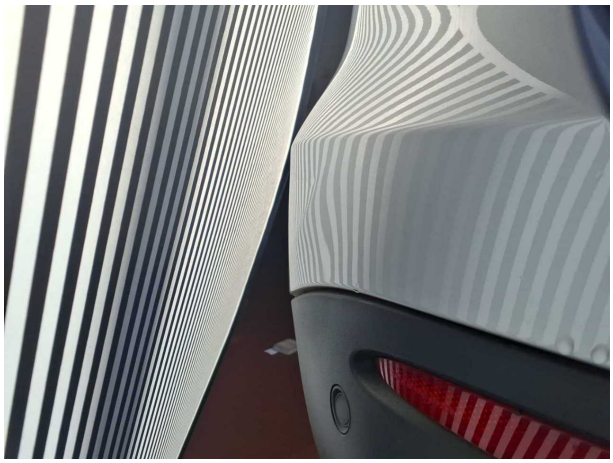

Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Spoiler - Abrieb - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Spoiler - Abrieb - kein Abzug