

Expertise

Protokollnummer: 46752569
Auftrags-Nr / Referenz: MW3036536
Besichtigungsdatum: 28.07.2026

Hersteller: Jeep	FIN: ZACNJAC58PJK20670
Modell: Avenger Summit	

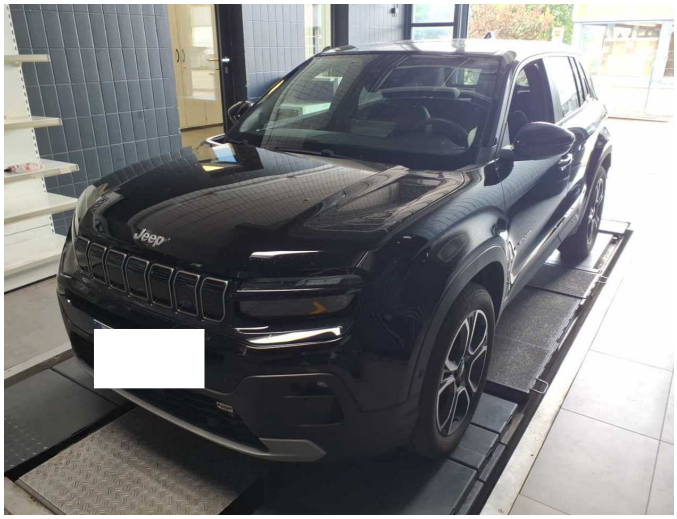

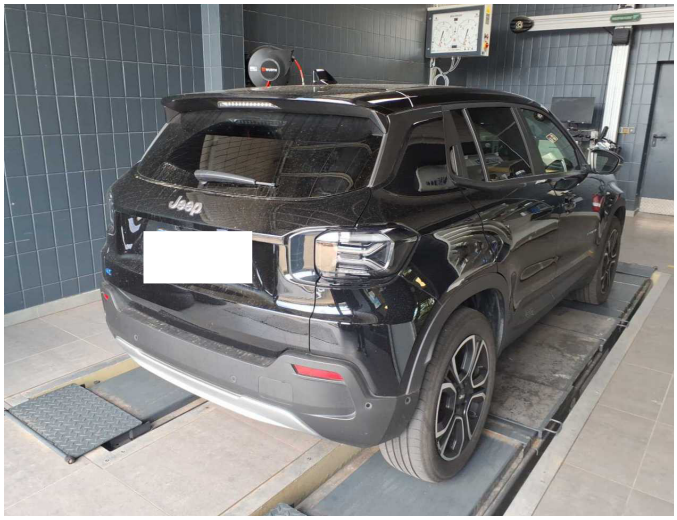

Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Jeep Avenger Summit	
Fahrgestellnummer	ZACNJAC58PJK20670
Laufleistung (abgelesen)	27.845 km
Erstzulassung	08.08.2023
Letzte Zulassung	08.08.2023
Nächste HU (Abgelesen aus ZBI)	08/2026
Kraftstoffart	Elektro
Leistung	62 kW
Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Schwarz
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Polsterfarbe	Schwarz-Rot
Raucherfahrzeug	Nein

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	**Restlauf bis Service**	0 Tag(e)
Letzte Wartung am / bei	07/2024 bei 6.327 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	**FZG-Dokumente**	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	**Nachlackierung**	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	**Hubmittel / Grube**	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	**Motorlauf**	durchgeführt
Verkehrssicherheit	verkehrs-/betriebssicher		
HSN/TSN	1727 / BDF 00001		
Abgasnorm	2017/1151	**Feinstaubplakette**	
zul. Gesamtgewicht	2.015 kg	**Leergewicht**	
Maße	4084 x 1797 x 1534		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R18 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	4mm / 4mm
2)	215/55 R18 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	4mm / 4mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 05/2028		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Verkehrs-/betriebssicher	Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Tür vorn links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair		
2	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - Wertminderung		
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren		
4	Sitz hinten	Lehnenverkleidung 2. Reihe - verkratzt / verschürft - Wertminderung		
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen		
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern		
7	Antriebsstrang	Manschette Gelenkwelle vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern		
8	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern		
9	Unterlagen	Serviceheft (2025 fehlt) - unvollständig - Wertminderung		
	Summe (netto)			

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
	Summe (netto)	

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert			
Verkaufswert			

Stichtag der Wertermittlung: 28.07.2026

Lackschichtdickenmessung

Dach	116 µm	Heckklappe/-tür	118 µm
Kotflügel links	128 µm	Kotflügel rechts	126 µm
Motorhaube	133 µm	Schweller links	88 µm
Schweller rechts	84 µm	Seitenwand links	126 µm
Seitenwand rechts	127 µm	Tür hinten links	117 µm
Tür hinten rechts	114 µm	Tür vorne links	118 µm
Tür vorne rechts	117 µm		

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
  (Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
  (Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Klimaanlage geprüft i.O.

Komfortelektronik geprüft i.O.

Die Besichtigung erfolgte bei verschmutztem Fahrzeugzustand, ggf. Mehrkosten möglich



Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

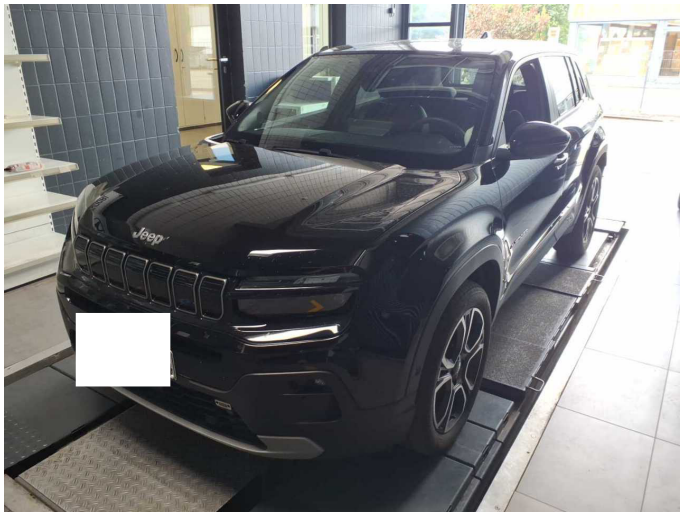


Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

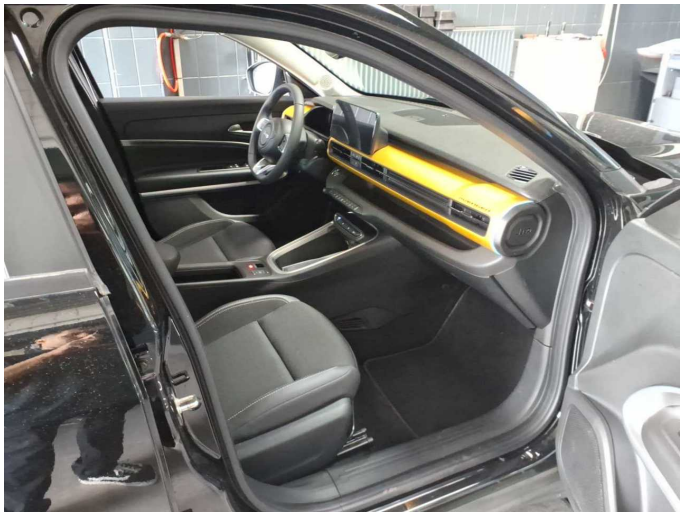


Abbildung 5: Innenraum vorne

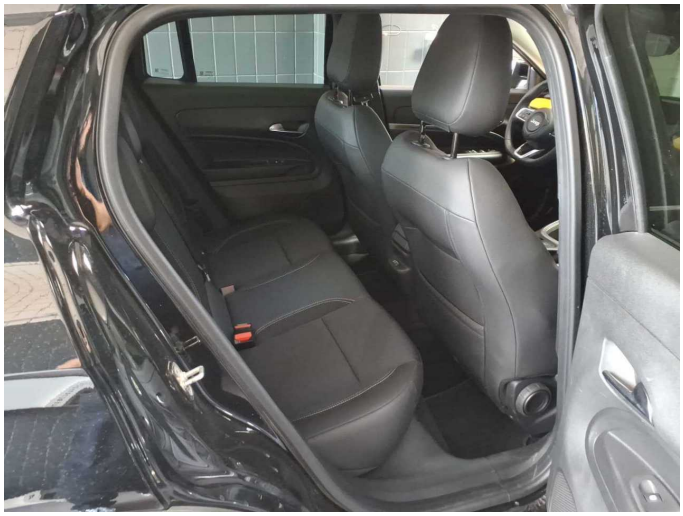


Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Schweller



Abbildung 16: Schweller



Abbildung 17: Laderaum

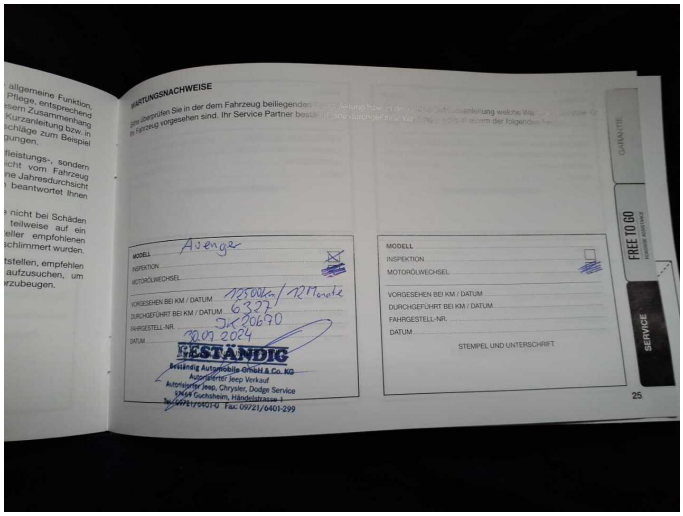


Abbildung 18: Dokumente

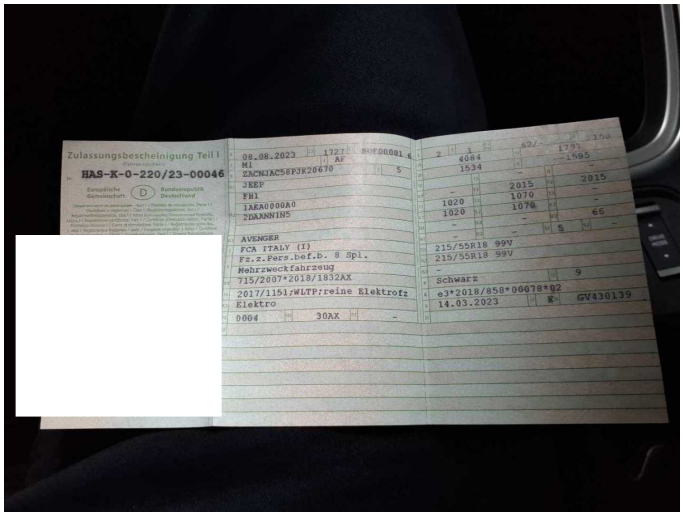


Abbildung 19: Dokumente

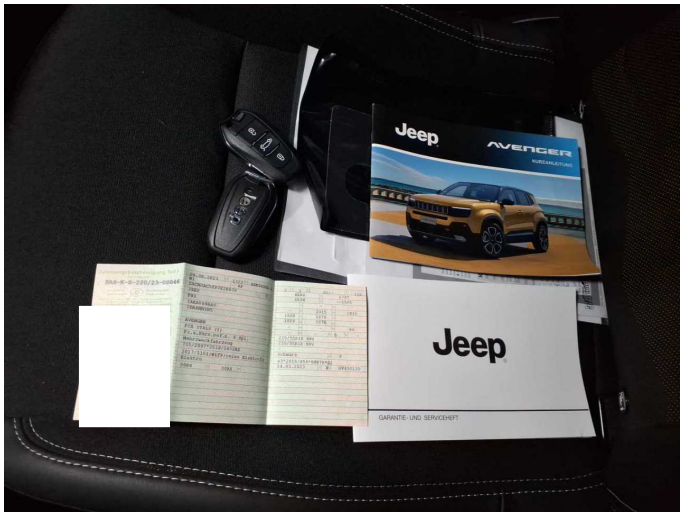


Abbildung 20: Dokumente

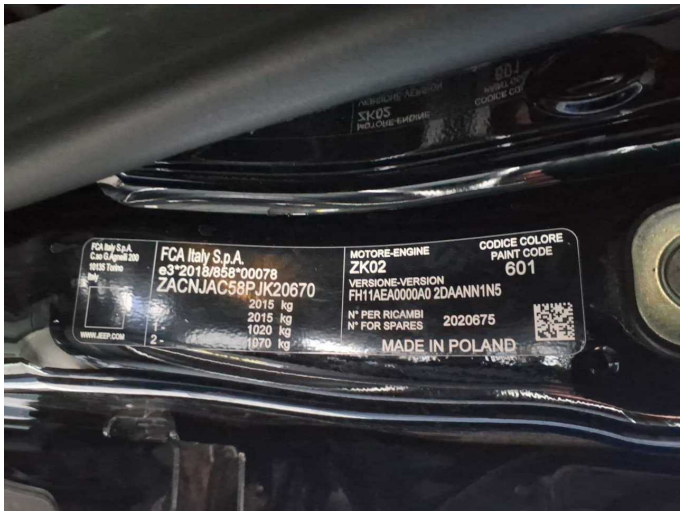


Abbildung 21: FIN



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

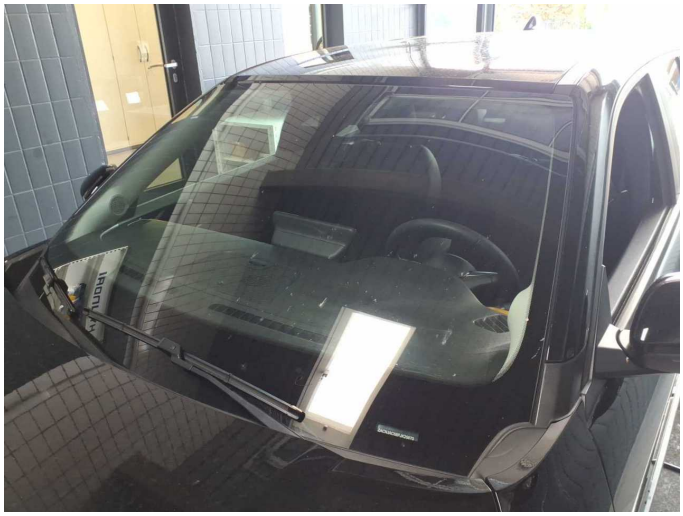


Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges




Beschädigung 1: Tür vorn links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 1: Tür vorn links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Wertminderung

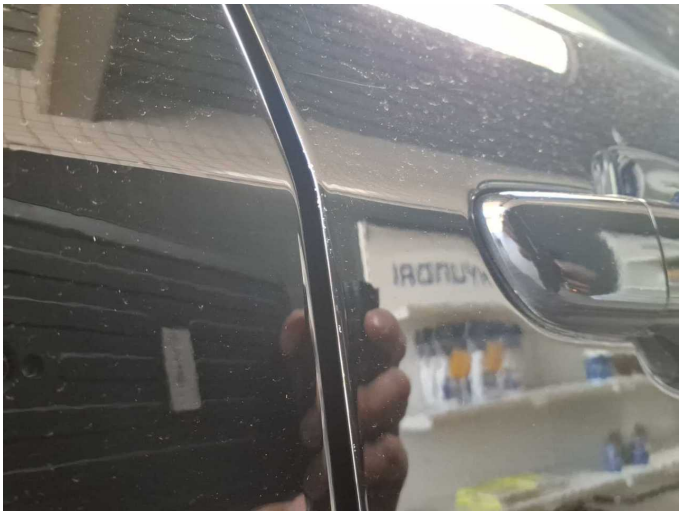


Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren

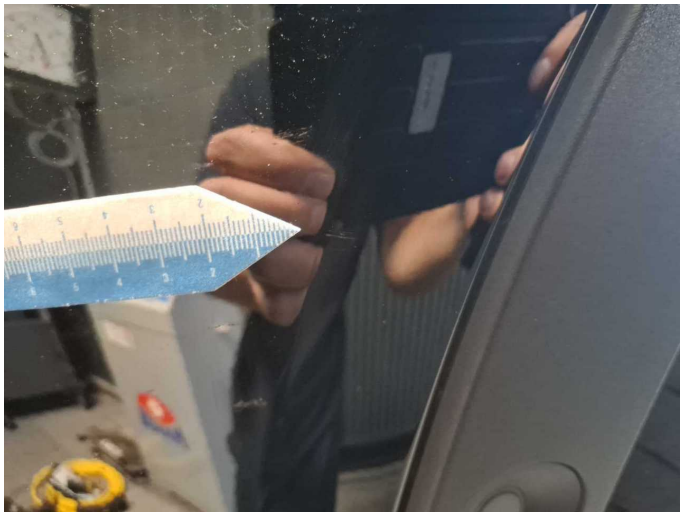

Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren

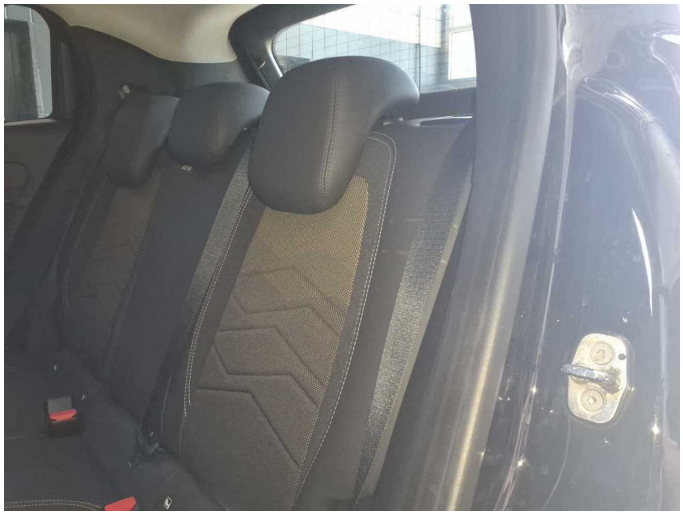

Beschädigung 4: Sitz hinten: Lehnenverkleidung 2. Reihe - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Sitz hinten: Lehnenverkleidung 2. Reihe - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung 7: Antriebsstrang: Manschette Gelenkwelle vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Antriebsstrang: Manschette Gelenkwelle vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 7: Antriebsstrang: Manschette Gelenkwelle vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 8: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern



Beschädigung 8: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion - erneuern

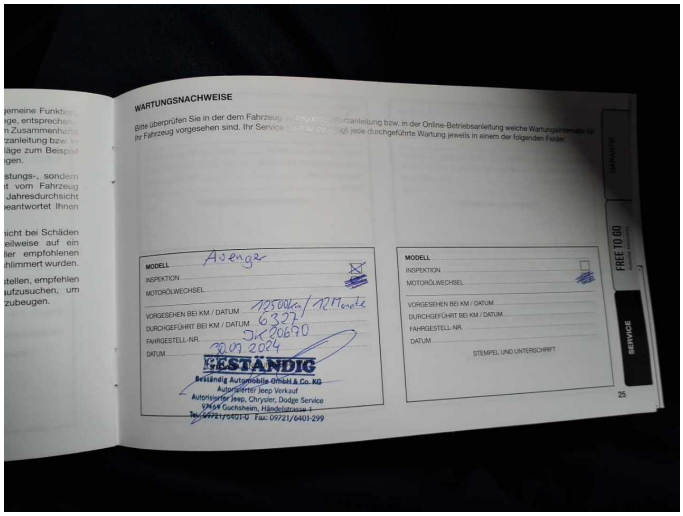

Beschädigung 9: Unterlagen: Serviceheft (2025 fehlt) - unvollständig - Wertminderung



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug