Unfallschaden

Schadenart

Fahrzeughalter
(Empfänger)

Auftrag vom
durch (Auftraggeber)
Art

Amtl. Kennz.
Fabrikat
Typ

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	3.684,27
+ 19% MwSt.	EUR	700,01
Reparaturkosten inkl. MwSt.	EUR	4.384,28

Reparaturdauer (ohne Wartezeit)	ca. in Tagen	3
Wertminderung	EUR	450,00
Wiederbeschaffungswert	EUR	30.000,00
Restwert	EUR	nicht ermittelt
Nutzungsausfall (Gruppe H)	EUR	65,00
Mietwagenklasse	Gruppe	8

Beurteilung	reparaturfähig
Verkehrssicherheit	fahrbereit aber nur bedingt verkehrssicher
Vorsteuerabzug	Ja

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Amtliches Kennzeichen:	
Fahrzeugart:	PKW
Türen:	5
Hersteller:	BYD
Modell / Typ:	Seal 6 / DM-I Touring
KBA-Nummer:	2439/AAE
Fzg.Ident.-Nummer:	LC0C74C47T4012972
Antriebsart:	Hybrid-Benzin/E
Leistung / Hubraum:	135 kw / 1498 ccm
Sitzplätze:	5
Baujahr:	01.2026
Erstzulassung / Letzte Zulassung	23.01.2026 / 23.01.2026
Nächste HU und AU:	01.2027
Kilometerstand: (abgelesen)	24127 km
Vorbesitzer:	keine
Farbe:	weiss / 3-Schicht Metallic
Reifengröße u. Fabrikat:	
	v.l. 5,0 mm / 225/50 R 18 99W / Continental AllSeason Contact 2 4Seasons v.r. 5,0 mm / 225/50 R 18 99W / Continental AllSeason Contact 2 4Seasons h.r. 7,0 mm / 225/50 R 18 99W / Continental AllSeason Contact 2 4Seasons h.l. 7,0 mm / 225/50 R 18 99W / Continental AllSeason Contact 2 4Seasons
Allgemeinzustand:	sehr gut
Karosseriezustand:	sehr gut
Lackzustand:	sehr gut
Anstoßbereich:	vorne
Ausstattung:	LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, Nebelschlussleuchte, Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, Außenspiegel beheizt, Klimaautomatik (1-Zone), Lenkrad mit Multifunktion, Kombiinstrument digital, Touchscreen-Farbdisplay (drehbar), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Radioempfang digital (DAB), USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Rückfahrkamera, Einparkhilfe hinten, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Reifendruck-Kontrollsystem, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrdynamikregelung (VDC/ESP), Traktionskontrolle (TCS), Berganfahrhilfe, Parkbremse elektrisch

(EPB), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag vorn, Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, elektrische Fensterheber vorn und hinten, Sitzbezug Stoff, Sitz vorn manuell verstellbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Leichtmetallfelgen 18"

AUFTRAG

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.10.2026 wurde ein Schadengutachten unter Haftpflichtgesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich durch Anspruchsteller.

BESICHTIGUNG

Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit den vorhandenen Originaldokumenten abgeglichen, wobei eine Übereinstimmung festgestellt wurde. Von dem Fahrzeug wurden zudem digitale Fotos angefertigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung befand sich das Fahrzeug in beschädigtem Zustand. Das Fahrzeug wurde ohne Zuhilfenahme einer Hebebühne besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug regennass.

BESICHTIGUNGSZUSTAND

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung unzerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar. Das Fahrzeug war fahrbereit aber nur bedingt verkehrssicher.

SCHADENHERGANGSSCHILDERUNG

Gemäß den Angaben des Anspruchstellers kam dieser hinter dem Fahrzeug des Versicherungsnehmers zum Stehen. Der Versicherungsnehmer fuhr plötzlich rückwärts und beschädigte dabei das Fahrzeug des Anspruchstellers im Frontbereich.

SCHADENFESTSTELLUNG

Hauptbeschädigungsbereich: vorne



Die am Fahrzeug erkennbaren Beschädigungen wurden durch ein von außen mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis verursacht. Nach Art und Umfang der Beschädigungen am Fahrzeug, erfolgte der Anstoß vorne.

Schadensbeschreibung:
Kennzeichen und Halter beschädigt - erneuern
Verkleidung-Stoßfänger vorne beschädigt/plastisch verformt - erneuern
Abdeckung Abschleppöse beschädigt – erneuern
Kühlergrill/Spoiler unten beschädigt - erneuern
Kühlergrill beschädigt/gebrochen - erneuern
Luftführung vorne beschädigt/gebrochen - erneuern
Abdeckung Radarsensor beschädigt - erneuern
Träger Kennzeichen beschädigt - erneuern
Querträger vorne beschädigt/deformiert - erneuern

PLAUSIBILITÄT

Das vorliegende Schadenbild lässt sich mit der beschriebenen Hergangsschilderung in Einklang bringen, wobei die Plausibilität der Schadenschilderung auf Basis der festgestellten Beschädigungen und deren Entstehungsmuster bestätigt werden kann.

FAHRZEUGZUSTAND / WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

Der Fahrzeugzustand, am gegenständlichen Fahrzeug, wurde nach äußeren Befund ohne Demontage festgestellt. Alle Angaben und Ermittlungen beziehen sich ausschließlich auf den Tag der Besichtigung.

Als Zustandsangaben wurden wesentliche Faktoren berücksichtigt, die den Wert des Fahrzeuges gegenüber dem durchschnittlichen Erhaltungszustand anderer Fahrzeuge gleichen Typs und Alters, insbesondere im Hinblick auf die Nutzungsmöglichkeit, wie die Betriebs- und Verkehrssicherheit erhöhen bzw. vermindern.

Als Vorschäden werden diejenigen Beschädigungen eines Fahrzeuges bezeichnet, die zu einem früheren Zeitpunkt vorlagen, zwischenzeitlich jedoch behoben wurden. Die nachstehend eingeklammerten Werte entsprechen der gemessenen Lackschichtstärke in µm (Mikrometer).

Am Fahrzeug wurde eine gleichmäßige Lackstärke dokumentiert was aus Sachverständigensicht instandgesetzte Altschäden an messbaren Bauteilen ausschließt.

Die Beschädigungen die am Fahrzeug noch nicht instandgesetzt wurden, werden als Altschäden deklariert. Außer den normalen, auf Laufleistung und Alter bezogenen Gebrauchsspuren waren folgende Altschäden erkennbar:

Keine erkennbaren

REPARATURKOSTENERHÖHUNG

In der vorliegenden Reparaturkalkulation sind nur die zum Zeitpunkt der Besichtigung erkennbaren und mutmaßlichen Beschädigungen enthalten.

Es ist durchaus möglich, dass sich während der Reparatur noch verborgene Schäden herausstellen, die zu einer Ausweitung des Reparaturumfanges, bzw. dadurch zu einer Änderung des Reparaturweges führen können. Ebenso können die unter - P - prüfen angegebenen Positionen zu einer Erhöhung der Reparaturkosten führen.

In diesem Fall wird um sofortige Benachrichtigung durch die Reparaturfirma gebeten. Das Fahrzeug wird dann vom Unterzeichner nachbesichtigt. Die Reparatur-Kalkulation wird dann korrigiert und die zusätzlichen Beschädigungen auf Fotos festgehalten.

PHANTOMKALKULATION

Da im verwendeten Kalkulationsprogramm der zu kalkulierende Fahrzeugtyp BYD Seal 6 nicht vorhanden war, wurde mit eine Phantom – Kalkulation durchgeführt. Der zu kalkulierende BYD Seal 6 ist dem BYD Seal in Größe und Arbeitsumfang am ähnlichsten. Die angegebenen Ersatzteilpreise sind empfohlene Richtpreise des Herstellers. Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) entsprechen den Vorgaben des Phantoms.

REPARATURFÄHIGKEIT

Aufgrund des Fahrzeugalters, der Laufleistung sowie der festgestellten Beschädigungen ist die Durchführung der Reparatur gerechtfertigt.

REPARATURDAUER

ca. in Arbeitstage **3 TAG(E)**

Die im Gutachten angegebene Reparaturdauer ist die Standzeit, die für die Reparatur benötigt wird. Wartezeiten die durch Überbelastung der Werkstatt oder durch Verzögerung bei der Ersatzteilbeschaffung oder sonstige Umstände entstehen sind nicht mit eingerechnet und können somit die Reparaturdauer verlängern. Bei der angegebenen Reparaturdauer handelt es sich um Arbeitstage ohne Samstag, Sonn- und Feiertage.

WERTMINDERUNG (merkantiler Minderwert)

Zur Berechnung der Wertminderung wurde eine Mixkalkulation erstellt. Es wurden Berechnungsmethoden angewandt nach BVSK, MFM (Marktrelevanz- und Faktorenmethode) und Methode Halbgewachs.

BVSK	netto	MFM	netto	Halbgewachs	netto
WBW	25210,08 €	Veräußerungswert (WBW)	25210,08 €	Listenneupreis (UPE)	36126,05 €
Schadenintensität	0,5	%-Anteil	100%	Fz-Alter (Monate)	9
M-Wert	0,0	Neupreis	36126,05 €	Veräußerungswert (WBW)	25210,08 €
K-Faktor	1,0	Reparaturkosten	3684,27 €	Reparaturkosten	3684,27 €
		Schadenumfang	0,20	Arbeitskosten	891,00 €
		Alterskorrektur	9	Materialkosten	1477,83 €
		Faktor Markt	1,00	MW verringert	
		Faktor Vorschaden	1,00		

BVSK	MFM	Halbgewachs	Durchschnitt	SV-Feststellung
130,00 €	370,00 €	720,00 €	410,00 €	450,00 €

Da sich diese Berechnungsmethoden auf starre Grenzen bezüglich des Alters, der Kilometerleistung und der Höhe der Reparaturkosten beziehen, obliegt die Entscheidung über die tatsächliche merkantile Wertminderung dem Sachverständigen.

SV-Feststellung zum merkantilen Minderwert 450,00 EUR

Eine endgültige Stellungnahme zur Wertminderung kann unter Umständen erst nach Beendigung der Instandsetzungsarbeiten festgelegt werden. Dabei müssten besondere Umstände vorliegen wie Farbabweichungen bei der Lackierung oder sichtbare Reparaturspuren soweit sie nicht nachgebessert werden können. Die Wertminderung wurde ausschließlich auf Basis der **Nettowerte** ermittelt.

WERTERHÖHUNG (Wertverbesserung)

Aufgrund des Fahrzeugzustandes und dem Zustand der Lackierung ist ein Abzug für Werterhöhung (Wertverbesserung) nicht gerechtfertigt.

RESTWERT

Der Wiederherstellungsaufwand liegt deutlich unter dem Wiederbeschaffungswert, auf eine Ermittlung des Restwertes wurde verzichtet. Sollte dennoch eine Restwertermittlung gewünscht werden, so ist dies dem Sachverständigen mitzuteilen.

SCHLUSSBEMERKUNG / BILDRECHTE

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt und dient nur zum Zwecke der zivilrechtlichen Schadenregulierung unter Beachtung von § 410 ZPO und § 79 StPO.

Dieses Sachverständigengutachten und alle dazugehörigen Texte, Abbildungen, Lichtbilder und grafischen Elemente sind urheberrechtlich geschützt. Jede mögliche und vom Urheberrechtsgesetz nicht ausdrücklich zugelassene Verwertung ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unterzeichners unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Speicherung, Verarbeitung und Wiedergabe in Datenbanken (für Restwertbörsen im Internet: BGH, Urteil vom 29.04.2010, Az. I ZR 68/08). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jede Zuwiderhandlung rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Kolbermoor, den 27.10.2026

Die Schadenaufnahme sowie die Gutachtenerstellung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die/Der Sachverständige



Thomas Rudeck
geprüfter Sachverständiger für
Fahrzeugschäden und -bewertung

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname	26-31158TR
Anlagedatum	21.10.2026
Ordnungsnummer	134280765 20261021114951298

Fahrzeugdaten

Hersteller:	BYD	Amtliches Kennzeichen	
Haupttyp:	Seal (11.2023->)		
Untertyp:	230 kW RWD Design	Erstzulassung:	23.01.2026
VIN:	LC0C74C47T4012972	Laufleistung laut Anzeige:	24.127 km
DAT €uropa-Code®:	01 147 110 105 0001		
KBA-Schlüssel:	2160/AAM		
Motor:	Elektromotor 230 kW (cont. 70 kW)		
Karosserie:	Karosserie: 4-türig		
Getriebe:	Getriebe für Elektrofahrzeug		
Bauzeit	6737		

Serienausstattung

24642 12 Lautsprecher
26816 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
37603 Ambiente-Beleuchtung
70300 Antischlupfregelung (ASR)
40906 Auto-Hold-Funktion
15209 Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
15490 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
15485 Außenspiegel mit Umfeldleuchte
38000 Diebstahl-Warnanlage
25804 Einparkhilfe hinten, 4 Sensoren
25793 Einparkhilfe vorn, 2 Sensoren
79653 Elektromotor 230 kW (cont. 70 kW)
15494 Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
40798 Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
70502 Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)
18610 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
40963 Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCW)
40965 Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
42926 Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
42907 Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Prevention)
42921 Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
41174 Fahrassistenz-System: Stauassistent
18680 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
41168 Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung hinten
42605 Fahrdynamikregelung (VDC)
77290 Fahrmodusschalter
18818 Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
22800 Heckscheibe heizbar
29299 Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
72768 HV-Batterie 82,5 kWh
39898 Induktionsladeschale für Smartphone
29106 Innenraumfilter: Aktivkohlefilter
37901 Innenspiegel mit Abblendautomatik
26733 Intelligente Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Intelligent Adaptive Cruise Control / I-ACC)
29125 Ionisator zur Luftreinigung mit PM 2.5 Luftfilter
39309 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
39815 Kamerasystem Surround View 360°
10004 Karosserie: 4-türig
35703 Kindersicherung elektrisch
33403 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
69007 Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
69005 Lenkrad heizbar
37719 Leseleuchten vorn und hinten LED
18909 Licht- und Regensensor
18625 Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
50719 LM-Felgen 19"
11159 Metallic-Lackierung Indigo Grey
27301 Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
27203 Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
25803 Navigationssystem
18700 Nebelschlussleuchte
35560 NFC Schlüsselkarte
24902 Notrufsystem
16302 Panoramadach fest (Glas)
40803 Parkbremse elektrisch (EPB)
24050 Radioempfang digital (DAB)
25903 Reifendruck-Kontrollsystem
33519 Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
18020 Scheinwerfer LED
35508 Schließ-/Startsystem Keyless Go
26906 Seitenairbag hinten
26903 Seitenairbag vorn
26890 Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
23037 Seitenscheiben hinten mit Wärmeschutzverglasung
23103 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
23033 Seitenscheiben vorn mit Wärmeschutzverglasung und Geräuschdämmung
25589 Service-System: Kinder-Vergessens-Erkennung (Child Forgetting Detection, CFD)
37306 Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
37015 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
32873 Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach, mit Memory)
32910 Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (6-fach)
33408 Sitzbelüftung vorn
30395 Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung / Alcantara Black
29500 Sitzheizung vorn
25172 Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
37905 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
24628 Sound-System DYNAUDIO
24709 Sprachsteuerungs-System
39011 Steckdose (12V-Anschluß)

29002 Klimaautomatik 2-Zonen
35604 Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
25432 Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
26901 Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
26807 Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
34707 Kopfstützen integriert
18913 Tagfahrlicht LED
24959 Touchscreen-Farbdisplay (15,6 Zoll)
70104 Traktionskontrolle (TCS)
25043 USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A)
73285 Vehicle-to-Load Stecker (V2L)
38114 Vorbereitung für Alkoholdetektorsystem (ADS)

Ersatzteile

Preisdatum 01.05.2026

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	14480	* 15105948-00	HALTER RADARSENSOR V. MITTE	1	* 4,69	* 4,69
E	41952	* 15105776-00	ABDECKUNG ABSCHLEPPOESE V.	1	* 6,69	* 6,69
E	43320	* 17633683-00	ANSAUGGITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V.	1	* 300,67	* 300,67
E	47121		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		13798230-00	BOLZEN	6	0,24	1,44
		10189113-00	BEF.-OESE	4	0,54	2,16
		13754778-00	BOLZEN	8	0,24	1,92
		13754778-00	BOLZEN	6	0,24	1,44
E	47130	* 17882328-00	STOSSF.-VERKLEIDUNG V.	1	* 270,72	* 270,72
E	47161	* 15105773-00	ZIERLEISTE STOSSFAENGER V.U.	1	* 141,29	* 141,29
E	47230	* 19127674-00	STOSSF.-TRAEGER V.	1	* 440,93	* 440,93
E	47234	* 15105891-00	VERSTAERKUNG STOSSF.-TRAEGER V.	1	* 63,32	* 63,32
E	47255	* 14767823-00	HALTER STOSSFAENGER V.L.	1	* 10,60	* 10,60
E	47256	* 14767824-00	HALTER STOSSFAENGER V.R.	1	* 10,60	* 10,60
E	47371		KENNZEICHEN V.	1	16,10	16,10
E	47374	13244515-00	UNTERLAGE KENNZEICHEN V.	1	59,47	59,47
E	47375	* 17415653-00	KENNZEICHENHALTER V.	1	* 15,72	* 15,72
E		* 17537890-00	ZIERBLENDE FRONTSPOILER	* 1	* 54,90	* 54,90
E		* 17537861-00	ZIERBLENDE SCHLEPPOESE	* 1	* 4,00	* 4,00

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
A	17483	ARBEITSAUFWAND	DEAKTIVIERUNG SPANNUNGSVERSORGUNG HOCHVOLTSYSTEM DURCHFUEHREN	E		0,20	270,00	54,00
E	47130	ARBEITSAUFWAND	STOSSF.-VERKLEIDUNG V. ERS. (VERBUNDARBEIT) UMFASST: STOSSFAENGER V. KPL. A+E, ANSAUGGITTER STOSSF.-VERKLEIDUNG V., VERSTAERKUNG STOSSF.-TRAEGER V., ZIERLEISTE STOSSFAENGER V.U., HALTER STOSSFAENGER V.R., HALTER STOSSFAENGER V.L., UNTERLAGE KENNZEICHEN V., KENNZEICHEN V., HALTER RADARSENSOR V. MITTE, ABDECKUNG ABSCHLEPPOESE V., ABDECKUNG ABSCHLEPPOESE V. A+E, KENNZEICHENHALTER V.	K		1,50	270,00	405,00
E	47230	8400010GH0	STOSSF.-TRAEGER V. ERS. UMFASST: STOSSFAENGER V. KPL. A+E, VERSTAERKUNG STOSSF.-TRAEGER V.	K		1,60	270,00	432,00

Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: Metallic (2-Schicht)

LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	MK (45,00)	Ges. Pr.
		ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	0,80	201,60	90,72	292,32
		ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FUER KUNSTSTOFFTEILE	0,50	126,00	56,70	182,70
		ARBEITSAUFWAND	FARBMUSTER ANFERTIGEN (ANZAHL: 1 MAL)	0,30	75,60	34,02	109,62
		ARBEITSAUFWAND	FARBTONANGLEICH MISCHANLAGE	0,30	75,60	34,02	109,62
3	41952	NEUTEIL-K-V	ABDECKUNG ABSCHLEPPOESE V.	0,10	25,20	11,34	36,54
3	47130	NEUTEIL-K-V	STOSSF.-VERKLEIDUNG V. (TEIL AUSGEBAUT)	1,10	277,20	124,74	401,94
4	47230	INNENTEIL	VERSTAERKUNG STOSSFAENGER V.	0,50	126,00	56,70	182,70

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	1.406,66
+ 3,00% Entsorgungskosten	43,04
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	28,13
Gesamtsumme	**1.477,83**

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie	3,10	270,00	837,00
Elektrik	0,20	270,00	54,00
Summe aller Arbeitslöhne	**3,30**		**891,00**

Summenblock Lackierung

Lohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn	3,60	252,00	907,20

Material

	Gesamtpreis
Lackmaterial pauschal (45,00% von 907,20)	408,24

Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	907,20
Summe Material	408,24
Summe Lackierung	**1.315,44**

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	1.477,83
Summe Arbeitslöhne	891,00
Summe Lackierung	1.315,44
Reparaturkosten netto	**3.684,27**
Mehrwertsteuer (19,00%)	700,01
Reparaturkosten brutto	**4.384,28**

Alle Beträge in EUR

Reparaturkostenausweitung

Voraussichtlich zusätzlich anfallende Kosten.
Die vollständige Berücksichtigung bereits vorhandener Positionen und Verbundarbeiten erfolgt in der Kalkulation.

RC	DVN	Benennung
E	17388	RADARSENSOR FAHRASSISTENZ-SYSTEME V. MITTE

Vergleich mit Berücksichtigung aller Ausweitungspositionen und Aufschläge:

	ohne Ausweitung	mit Ausweitung
Summe Ersatzteile	1.477,83	2.458,39
Arbeitslohn	891,00	1.080,00
Lacklohn	907,20	907,20
Lackmaterial	408,24	408,24
Reparaturkosten netto	3.684,27	4.853,83

Legende

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet


)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung
IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste
d=Preis aus DMS
T=Technische Prüfung
>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt
=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt
^=Steuerneutral Position
APN=Arbeitspositionsnummer
ETN=Ersatzteilnummer
Pr.=Preis
ME=Materialeinheit
MP=Materialpunkte
Std.=Stunde
ZE=Zeiteinheit

+=neue Position aus Reparaturlogik
*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)
!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet
=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
A=Zeit gemäß Ausbeulformel
BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl
AW=Arbeitswert
DVN=Datenverarbeitungsnummer
Ges. Pr.=Gesamtpreis
Pr./Stk.=Preis pro Stück
MK=Materialkosten
RC=Reparaturcode
Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material

Bild Nr. 001

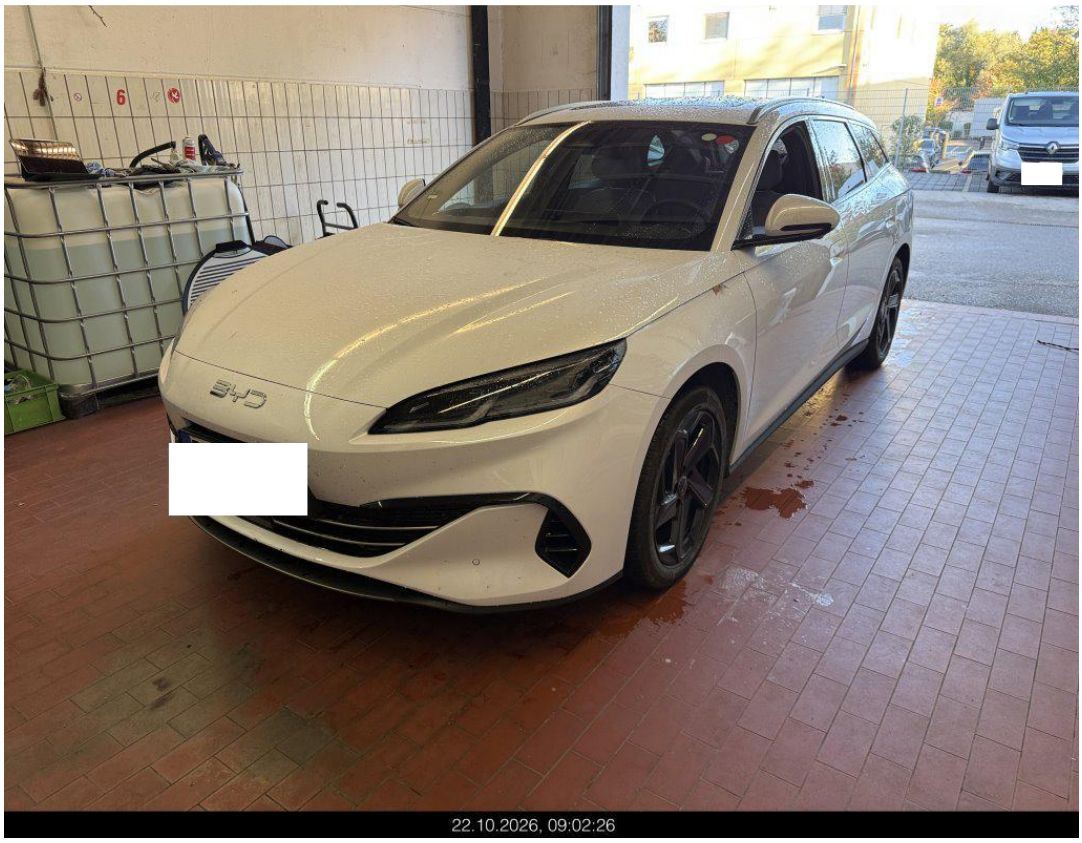


Übersichtsaufnahme vorne links

Bild Nr. 002




Übersichtsaufnahme vorne rechts

Bild Nr. 003

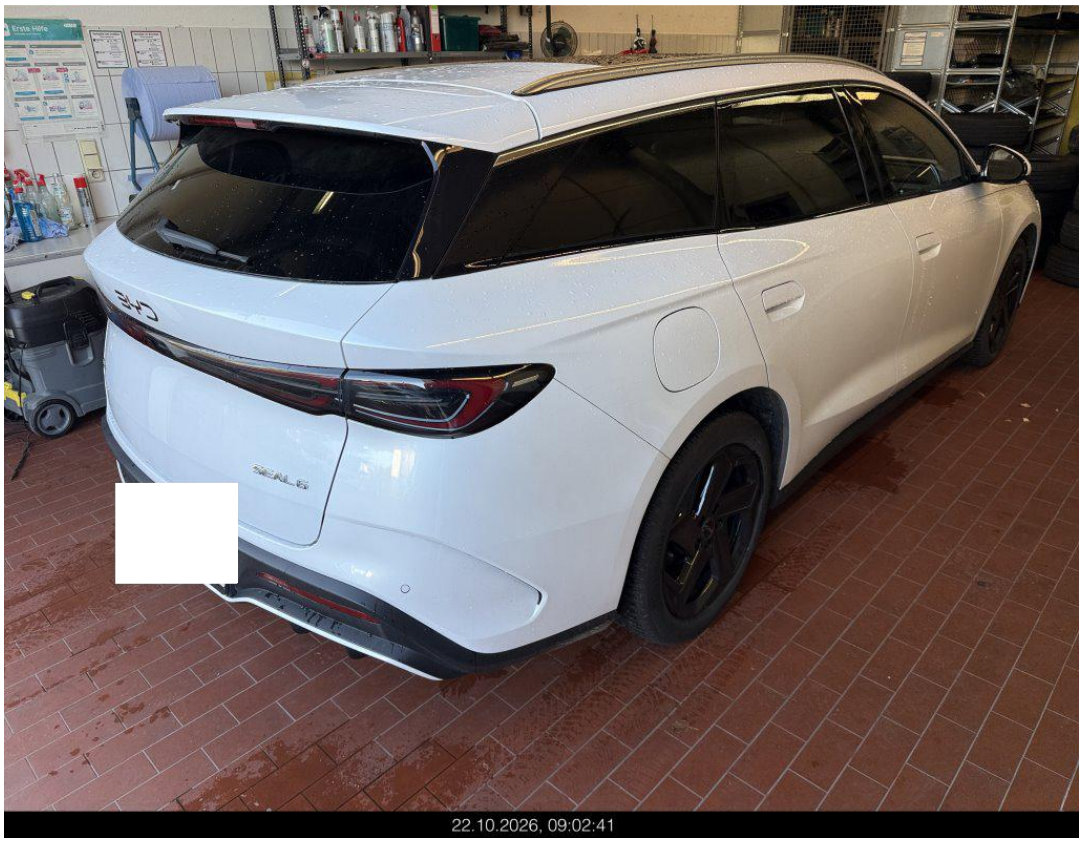

Übersichtsaufnahme hinten rechts

Bild Nr. 004

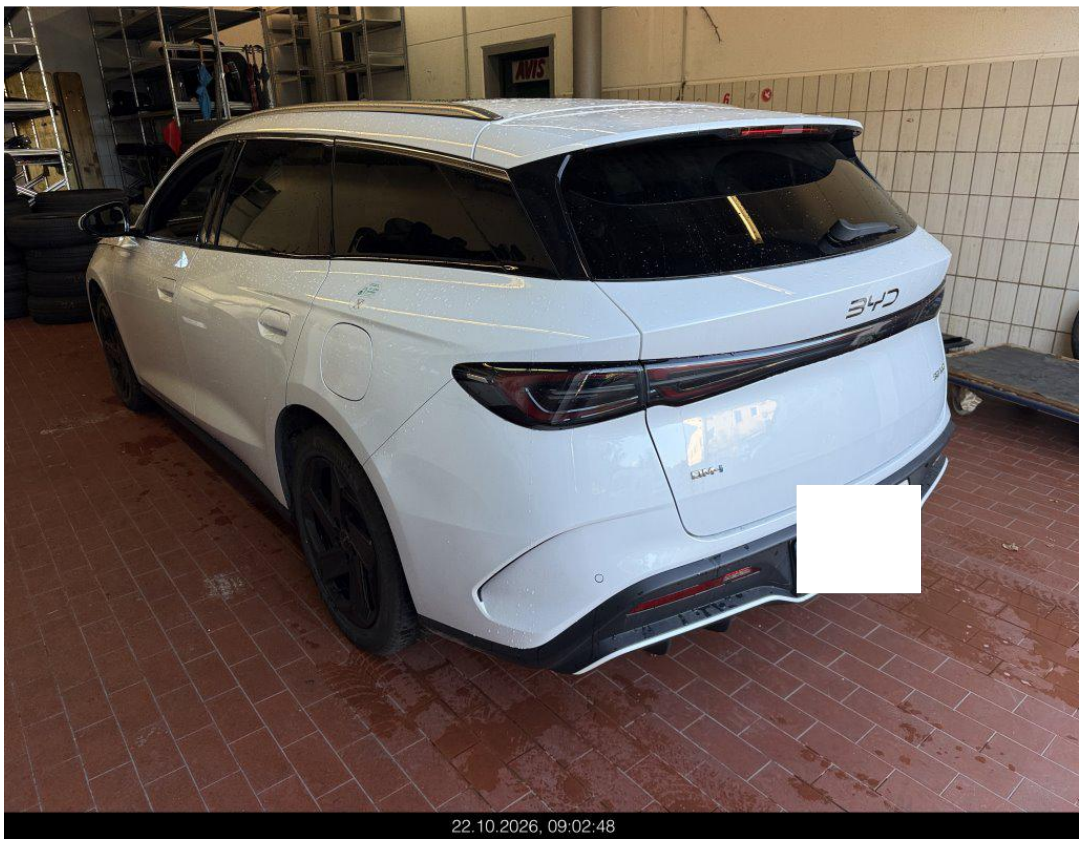

Übersichtsaufnahme hinten links

Bild Nr. 005



Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN/VIN)

Bild Nr. 006




Laufleistung (Km)

Bild Nr. 007



Innenraum - Übersicht

Bild Nr. 008

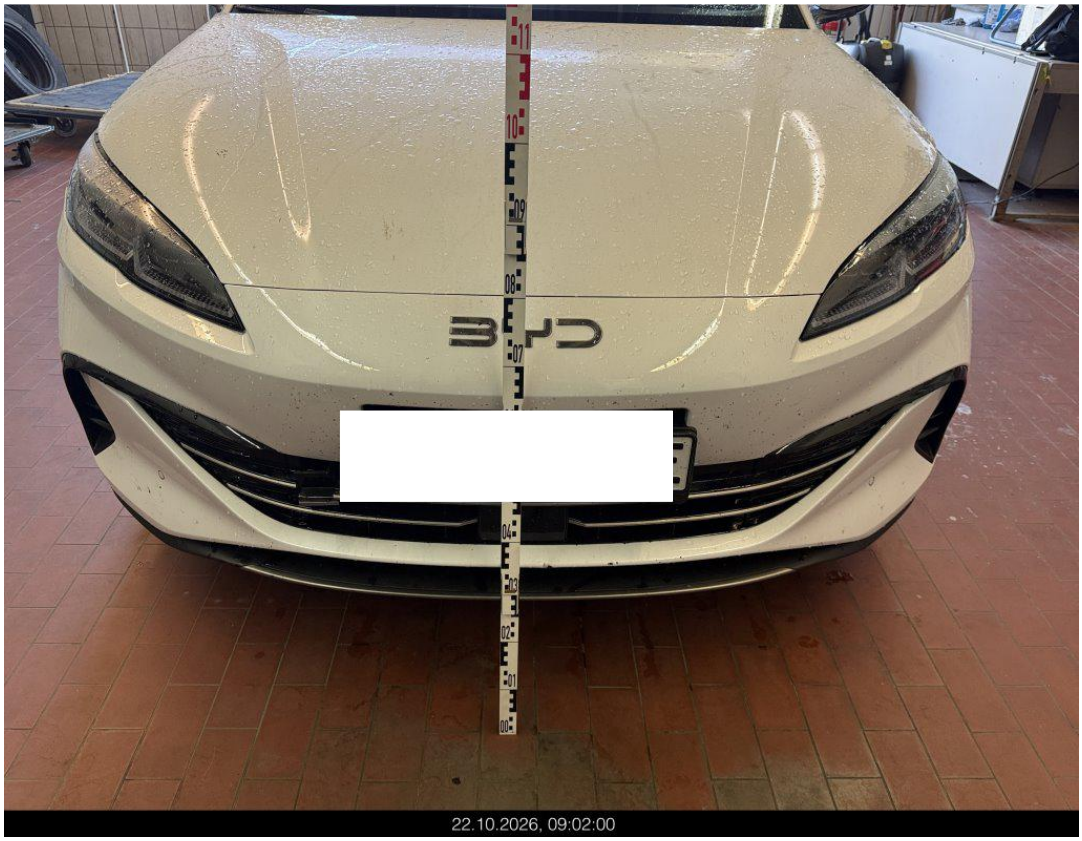

Anstossbereich/Anstosshöhe

Bild Nr. 009




Kennzeichen und Halter beschädigt

Bild Nr. 010



Detailaufnahme

Bild Nr. 011

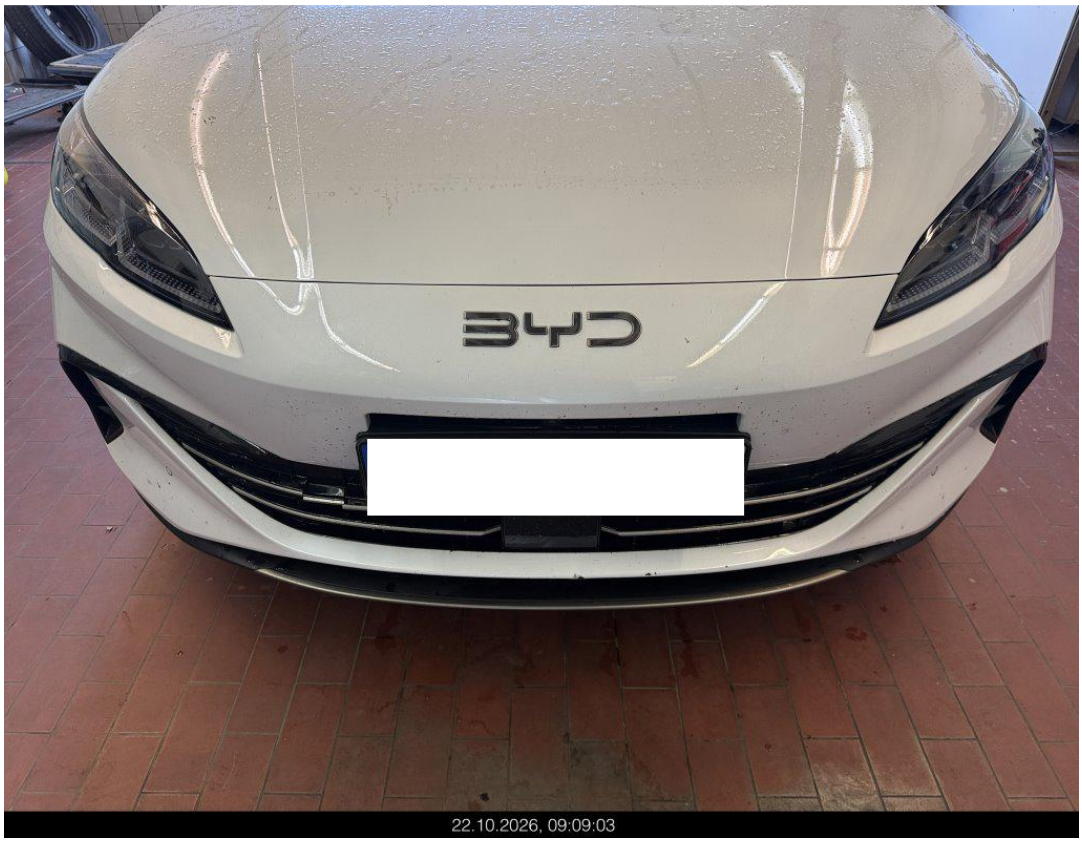

Verkleidung-Stoßfänger vorne beschädigt/plastisch verformt

Bild Nr. 012



Detailaufnahme

Bild Nr. 013



Verkleidung-Stoßfänger vorne beschädigt/plastisch verformt

Bild Nr. 014



Detailaufnahme

Bild Nr. 015




Verkleidung-Stoßfänger vorne beschädigt/plastisch verformt

Bild Nr. 016



Detailaufnahme

Bild Nr. 017

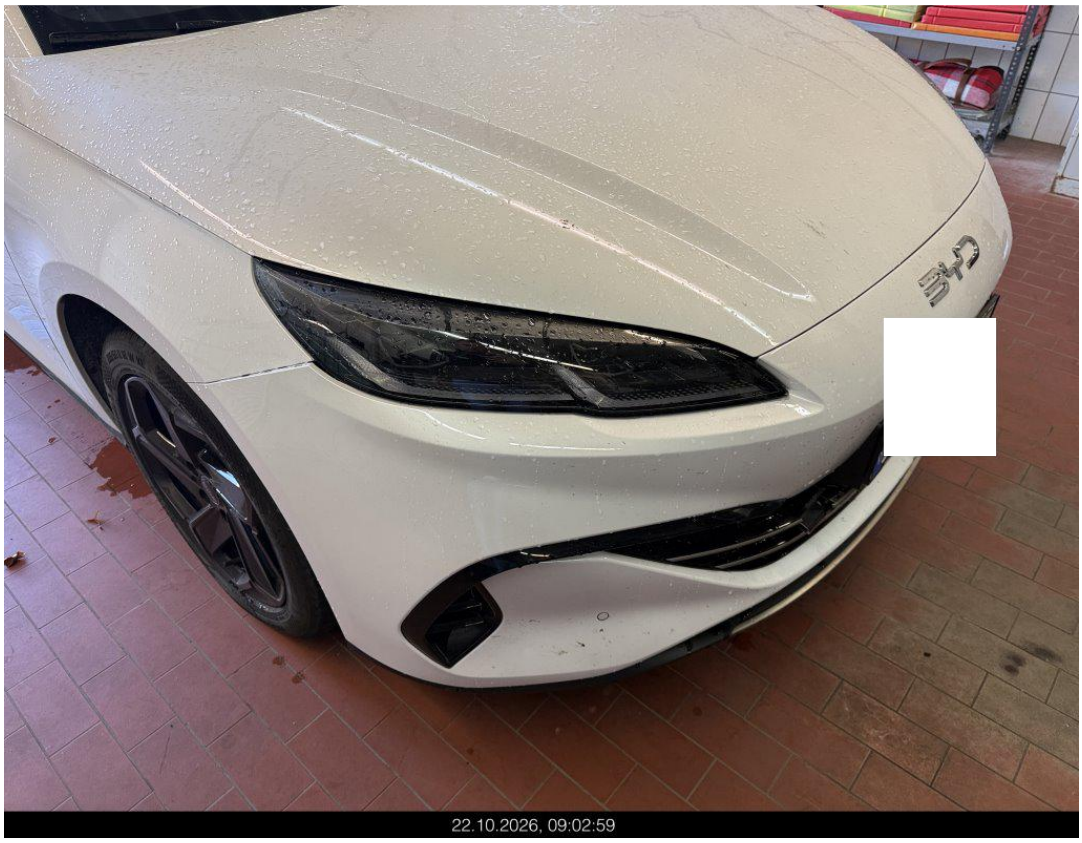

Stoßfänger vorne rechts aus Halter gedrückt

Bild Nr. 018



Detailaufnahme

Bild Nr. 019




Stoßfänger vorne links aus Halter gedrückt

Bild Nr. 020



Detailaufnahme

Bild Nr. 021

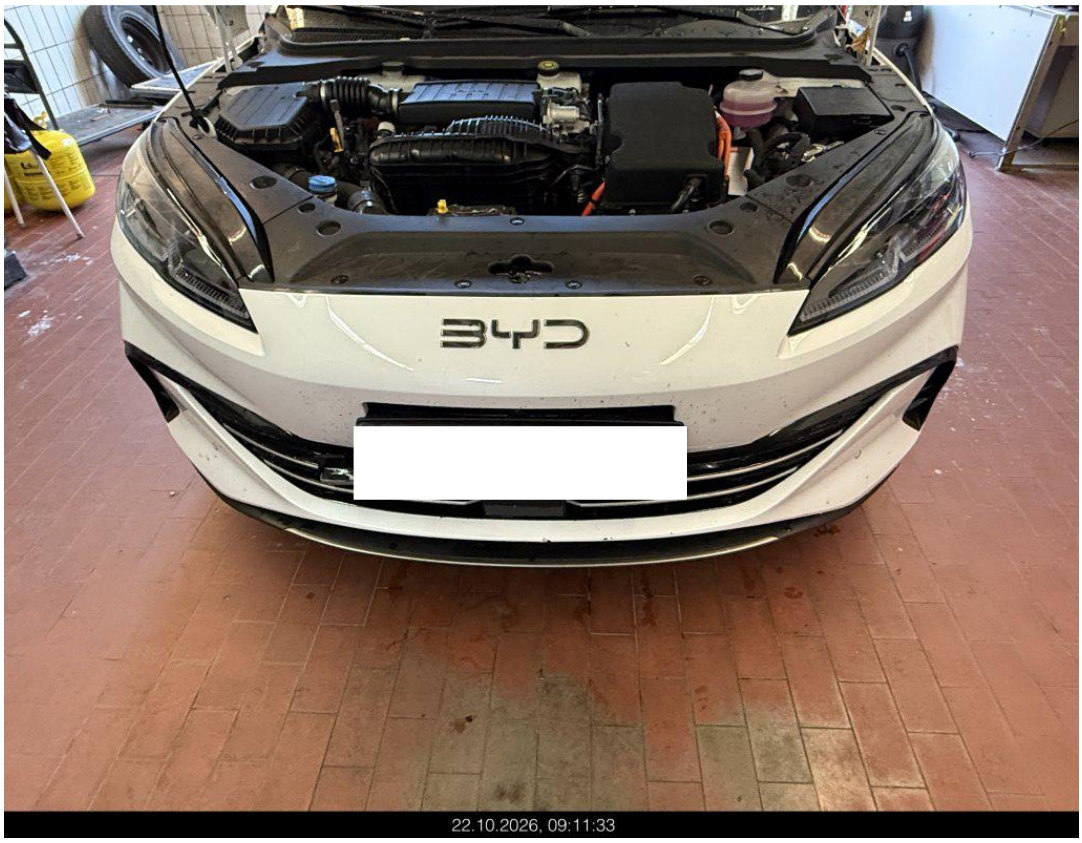

Abdeckung Abschleppöse beschädigt

Bild Nr. 022



Detailaufnahme

Bild Nr. 023



Kühlergrill/Spoiler unten beschädigt

Bild Nr. 024




Detailaufnahme

Bild Nr. 025



Kühlergrill beschädigt/gebrochen

Bild Nr. 026

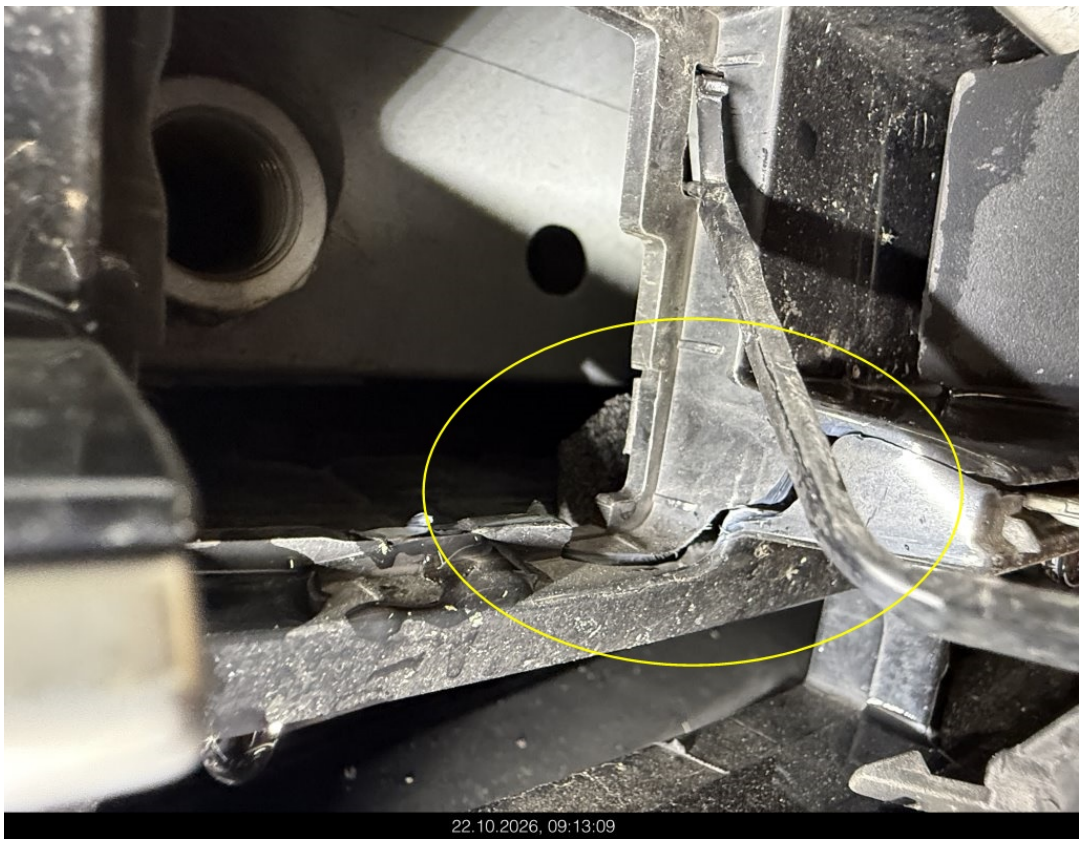


Detailaufnahme

Bild Nr. 027



Luftführung vorne beschädigt/gebrochen

Bild Nr. 028

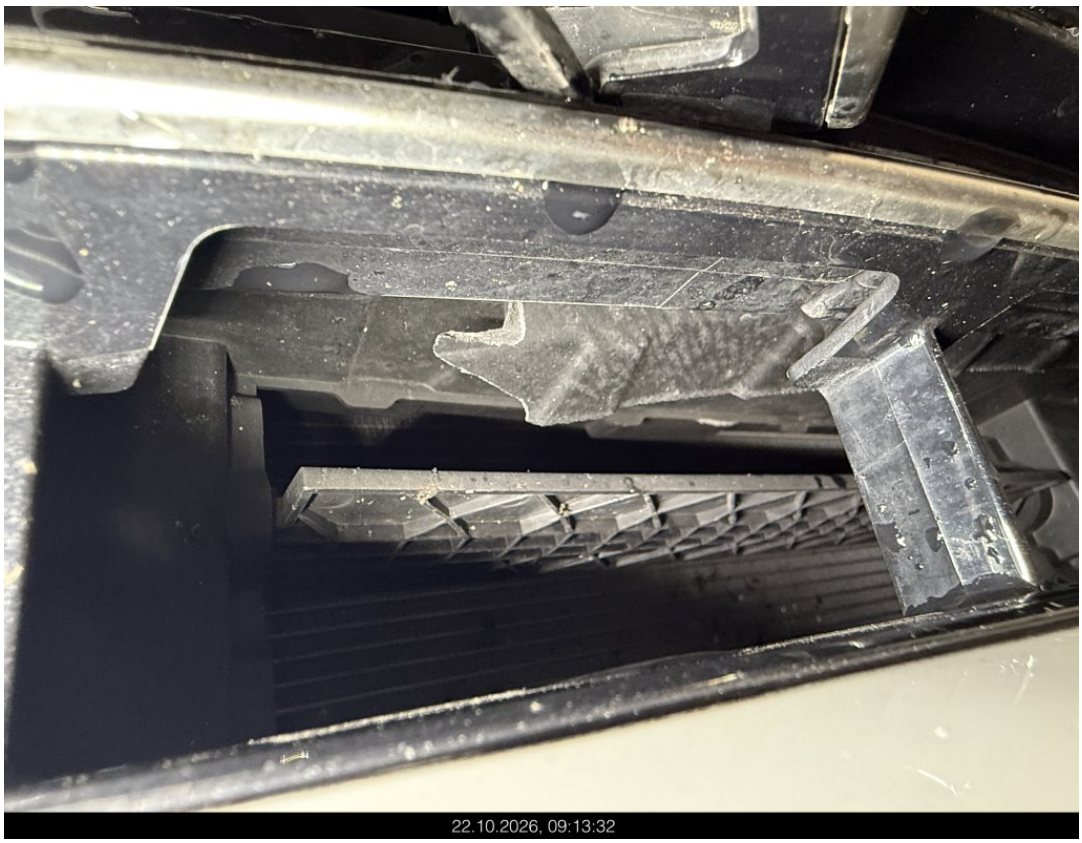

Detailaufnahme

Bild Nr. 029



Abdeckung Radarsensor beschädigt

Bild Nr. 030



Detailaufnahme

Bild Nr. 031



Träger Kennzeichen beschädigt

Bild Nr. 032



Detailaufnahme

Bild Nr. 033



Querträger vorne beschädigt/deformiert

Bild Nr. 034



Detailaufnahme