BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3265295ZGWMR wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	**WV2ZZZ7HZHH095371**
Kennzeichen	
Hersteller	Volkswagen
Modell	T6 California (SG)(05.2015->2019)
Untertyp	FWD Beach
Erstzulassung	23.02.2017
Laufleistung	**163.374 km** (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Fahrzeughalter	
Auftraggeber	
Besichtigungsort	
Auftragsnummer	
Besichtigungsdatum	28.10.2026
Besichtigungsbedingungen	Das Fahrzeug hat eine Camperausstattung. Diese Sonderausstattung wurde nicht vollständig geprüft (Markise, Schubläden/Schränke etc.) Mögliche Schäden sind in diesem Gutachten nicht berücksichtigt, weshalb eine Schaden- und Kostenausweitung möglich ist. Der Fahrzeuginnenraum konnte lediglich eingeschränkt geprüft werden. Eine vollständige Beurteilung des Zustands sämtlicher Innenraumbauteile war daher nicht möglich. Eine detaillierte Prüfung der Fahrwerkskomponenten konnte nicht durchgeführt werden, da das Fahrzeug nicht freigehoben werden konnte.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T6 California (SG)(05.2015->2019)
Untertyp:	FWD Beach
KBA:	0603 / BUZ
Antriebstechnologie:	Diesel
Antr./Schad.Schl.:	Euro 6
Hubraum:	1.968 ccm

Amtliches Kennzeichen:	
FIN:	**WV2ZZZ7HZHH095371**
Erstzulassung:	23.02.2017
Letzte Zulassung:	16.08.2022
Laufleistung:	**163.374 km** (abgelesen)
Maße in mm (LxBxH):	4.904 x 1.904 x 1.990
Anzahl Türen:	4

Leistung:	110 kw	Anzahl Sitze:	4
Getriebeart	Manuell	Lackfarbe:	Starlight Blue Metallic
Anzahl Gänge:	6	Innenraumfarbe:	Moonrock/Titanschwarz-Moonrock Grey/Moonrock
Antriebsart:	Frontantrieb		
Leergewicht:	2.313 kg	Polsterfarbe:	Moonrock
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.000 kg	Polsterart:	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Pilion"
Fahrzeugart:	Transporter		
Bauform:	Multivan	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

2. Batterie (73007), Abdeckung Schiebetürleiste (35814), Airbag Beifahrer abschaltbar (26911), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70405), Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) (24150), Ausführung: BlueMotion Technology (1920), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Außenspiegel konvex, rechts (15702), Bettverlängerung mit Polsterauflage (39197), Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich (27802), Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff (28202), Campingtisch (39196), Doppeltonfanfare (38400), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe (70311), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (70340), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) (40390), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) (40959), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts (23395), Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links (23214), Fensterheber elektrisch (35000), Frontscheibe Verbundglas getönt (22508), Gardinen im Fahrerhaus (23540), Getriebe 6-Gang (75205), Haltegriffe A-Säulen (27917), Handschuhfach abschließbar (28002), Heckklappe mit Verglasung (36101), Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage (22811), Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten (37730), Innenspiegel abblendbar (37900), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (31699), Karosserie/Aufbau: Motor Caravan (9600), Karosserievariante: Aufstelldach (10703), Kindersicherung an den Schiebetüren (35706), Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum) (28918), Kraftstofftank: 70 Ltr. (77400), Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten (12944), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (69500), Markisenleisten schwarz (17408), Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth (25039), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI (96529), Radstand 3000 mm (47700), Raucher-Paket (1410), Reifen-Reparaturkit (68802), Reifenkontroll-Anzeige (25906), Rußpartikelfilter (77602), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (77227), Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts (36207), Schubladen unter Dreiersitzbank (34575), Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn (26908), Servolenkung (69800), Sitzbezug / Polsterung: Stoff (30500), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz drehbar (33202), Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn (33406), Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz drehbar (33201), Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz (33323), Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2er-Sitzbank, verschiebbar und ausklappbar (34202), Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum (23554), Stahlfelgen 6,5x16 (44103), Start/Stop-Anlage Motor (79801), Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (39011), Stoßfänger in Wagenfarbe (21300), Tagfahrlicht (18607), Türablagekasten vorn (36802), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Wärmeschutzverglasung (22300), Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung (35302), Zuheizer (29408), Zul. Gesamtgewicht 3,00 t (5204)

SONDERAUSSTATTUNG

Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe (15904), Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten (25802), Fahrradträger für Heckklappe (13208), Funkschlüssel (4) klappbar (35537), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter) (29106), Lackierung: Metallic-Lackierung (11000), Markise seitlich, Beifahrerseite (Gehäuse und Markisenleisten schwarz) (17415), Multifunktionsanzeige Plus (25603), Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand (19104), Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizer (29312), Verglasung hinten abgedunkelt (22202)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (4), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, Serviceheft

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Nächster Service	23.600 km / 260 Tag(e)	
Nächste HU		**09.2028**

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Kumho (Winter) Stahl	215/65 R 16 109/107 T	7 mm In Ordnung	
R Kumho (Winter) Stahl	215/65 R 16 109/107 T	7 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Kumho (Winter) Stahl	215/65 R 16 109/107 T	8 mm In Ordnung	
R Kumho (Winter) Stahl	215/65 R 16 109/107 T	8 mm In Ordnung	

2. RADSATZ (IM FAHRZEUG) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Hankook (Sommer) Stahl	215/65 R 16 109/107 T	8 mm In Ordnung	
R Hankook (Sommer) Stahl	215/65 R 16 109/107 T	8 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Hankook (Sommer) Stahl	215/65 R 16 109/107 T	8 mm In Ordnung	
R Hankook (Sommer) Stahl	215/65 R 16 109/107 T	8 mm In Ordnung	

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse:	von 110,00 µm bis 170,00 µm
Untersuchungsergebnis:	Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE
Seitenwand hinten rechts	745,00 µm
Tür hinten rechts	207,00 µm

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. Das Fahrzeug weist teilweise Steinschläge auf. Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Hubdachstoff	Kleine Löcher
2	Stoßfänger vorne	Gebrochen und verformt
3	Stoßfänger hinten	Angeschrammt und Kratzer
4	Tür vorne rechts	Verformt
5	Seitenwand hinten links	Delle und Lackschaden
6	Seitenwand hinten links / Blende	Abschürfung
7	Heckklappe	Verformt
8	Seitenwand hinten rechts	Abschürfung
9	Kotflügel vorne rechts	Delle
10	Motorhaube	Delle
11	Außenspiegel links	Abschürfung
12	Tür vorne links	Abschürfung
13	Einstieg VL	Türdichtung gerissen
14	Einstieg VL / Beleuchtung	Gebrochen
15	Einstieg VR	Türdichtung gerissen
16	Einstieg VR / Beleuchtung	Gebrochen
17	Sitz vorne rechts	Blende gebrochen
18	Sitz hinten rechts	Falsche Farbe
19	Einstieg HR	Türdichtung gerissen
20	Türverkleidung HR	Lose
21	Rückbank / Sicherheitsgurte	Rollen sich nicht auf
22	Rückbank	Verkleidung gebrochen
23	Kofferraum / Schrank	Rollo ohne Funktion
24	Markise	Nicht überprüft keine Kurbel

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Michael Rottmeier

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Bild 3



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 4



Bild 5



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 6



Bild 7



Übersichtsbild hinten links

Bild 8



Bild 9



Übersichtsbild Innenraum

Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Bild 20



Bild 21



Bild 22



Bild 23



Zusätzliche Räder

Bild 24



Bild 25



Zubehör

Bild 26




Bild 27



Bild 28



Bild 29

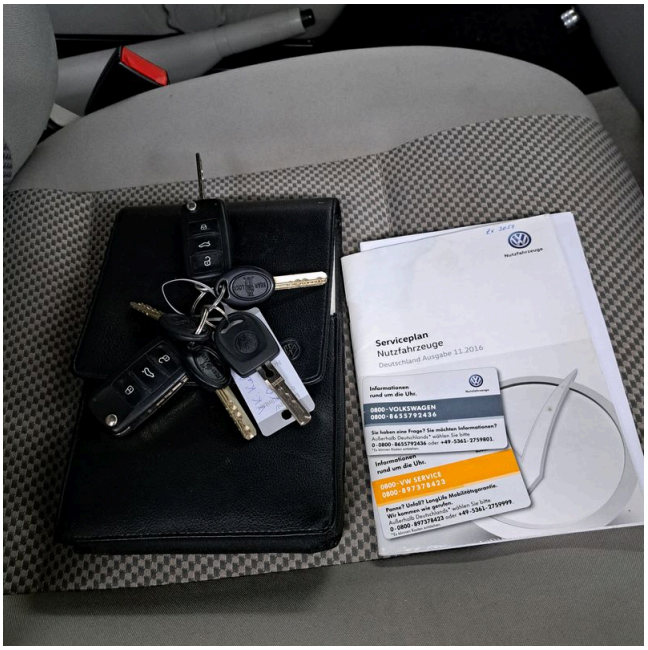

Sonstiges

Bild 30

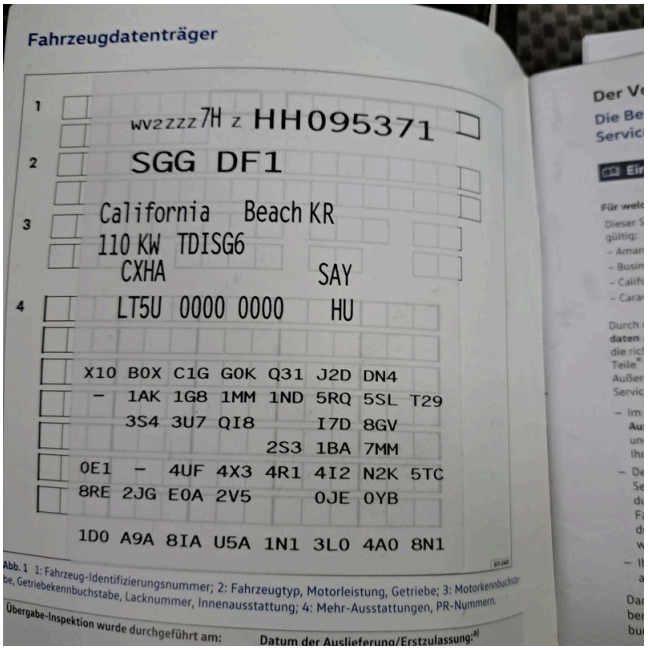


Bild 31

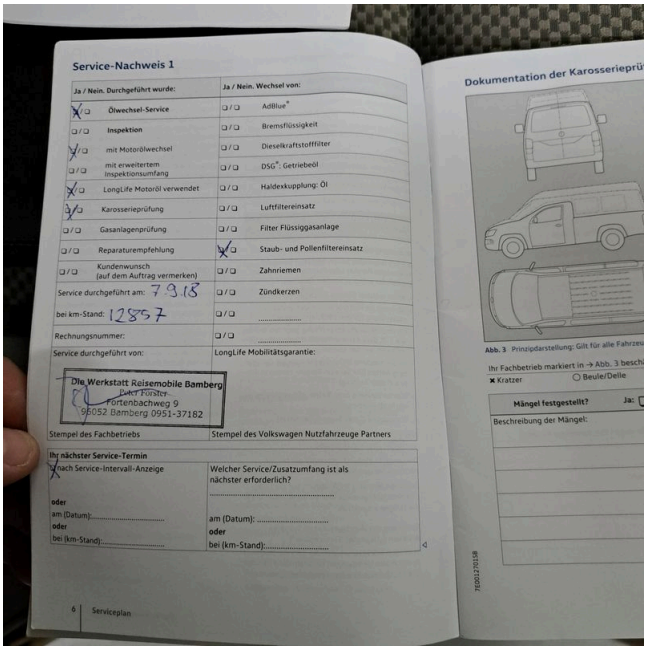


Bild 32

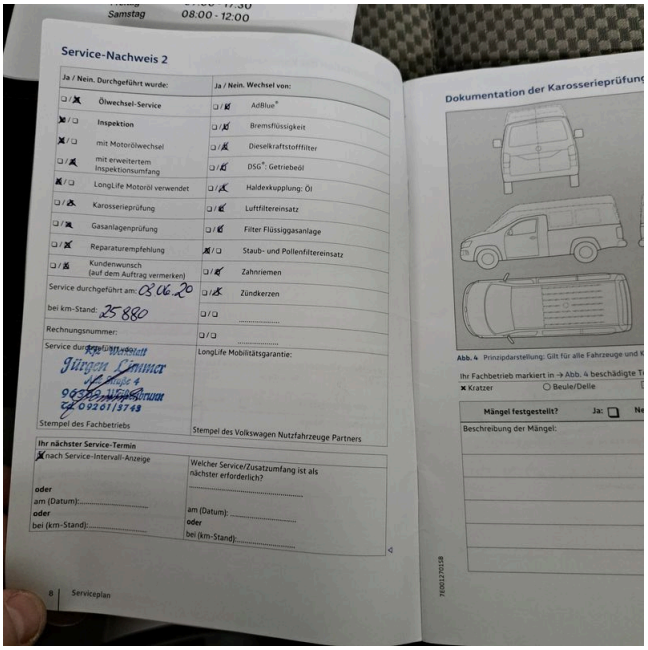


Bild 33

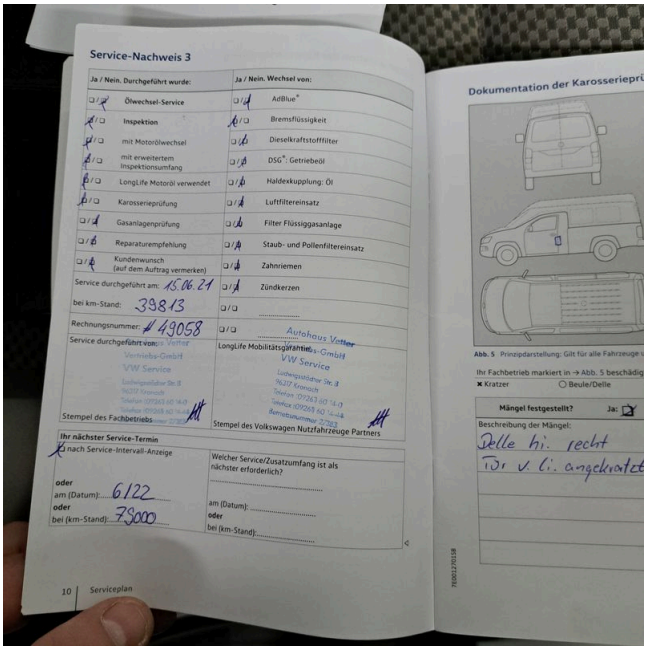


Bild 34

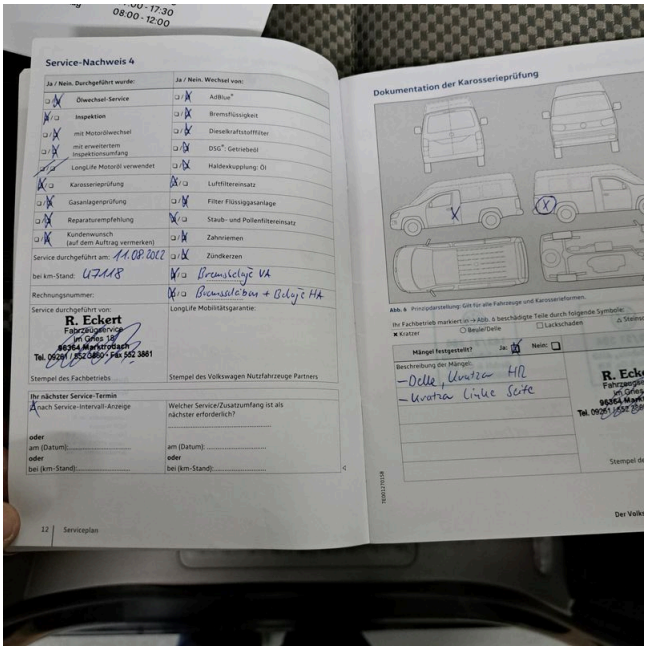


Bild 35

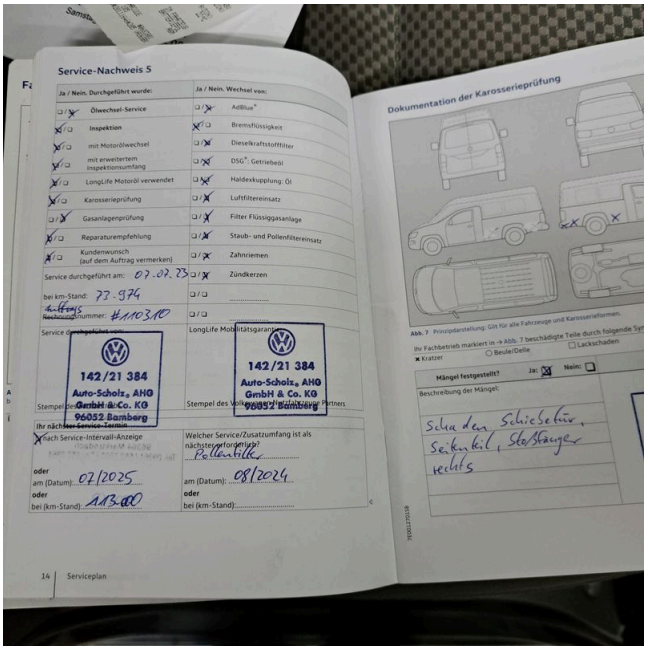


Bild 36

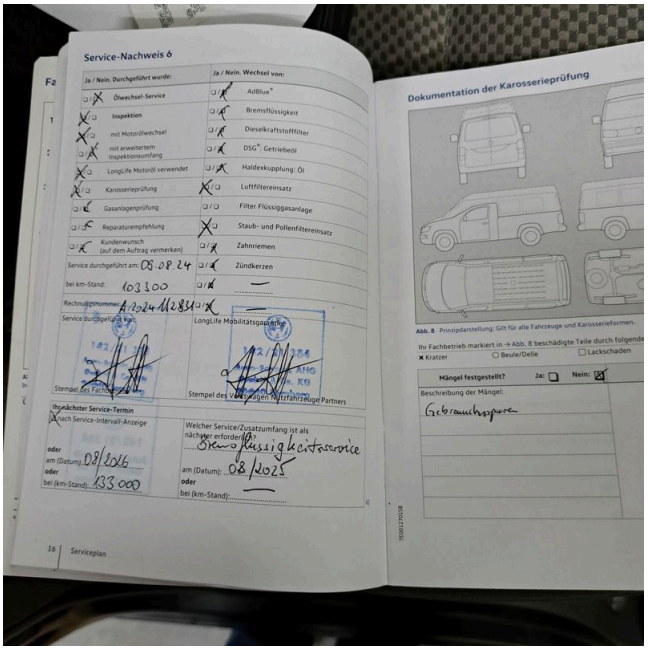


Bild 37

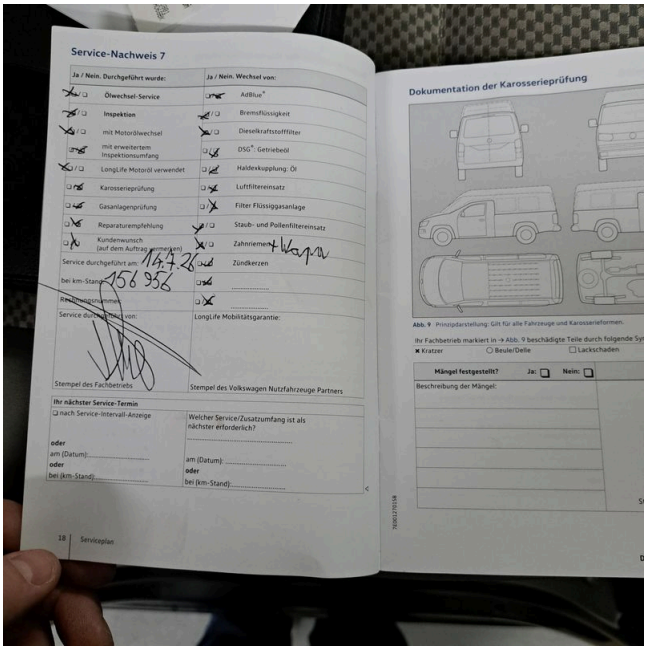


Bild 38



Bild 39

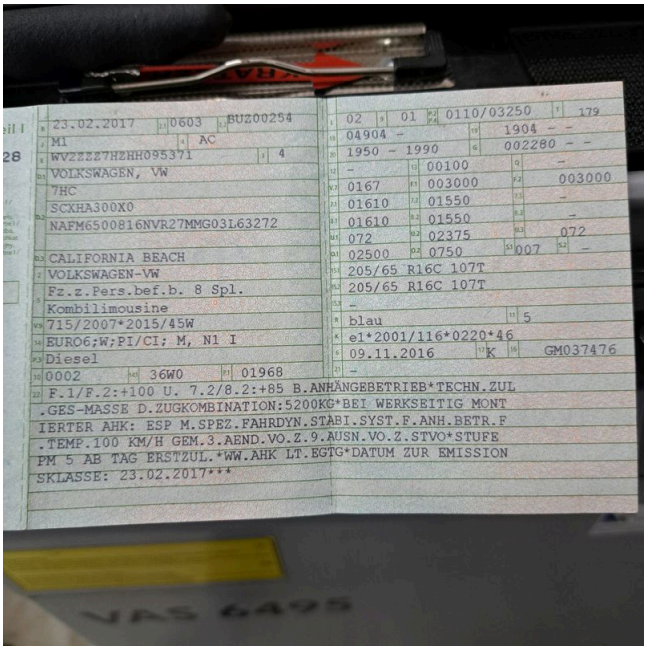


Bild 40



Bilder Feststellungen

Bild 41



Nr.: 1
Bauteil: Hubdachstoff
Beschädigungsart: Kleine Löcher
Reparaturweg:

Bild 42



Nr.: 2
Bauteil: Stoßfänger vorne
Beschädigungsart: Gebrochen und verformt
Reparaturweg:

Bild 43



Bild 44



Bild 45



Bild 46



Nr.: 3
Bauteil: Stoßfänger hinten
Beschädigungsart:
Angeschrammt und Kratzer
Reparaturweg:

Bild 47



Bild 48



Bild 49



Bild 50



Nr.: 4
Bauteil: Tür vorne rechts
Beschädigungsart: Verformt
Reparaturweg:

Bild 51

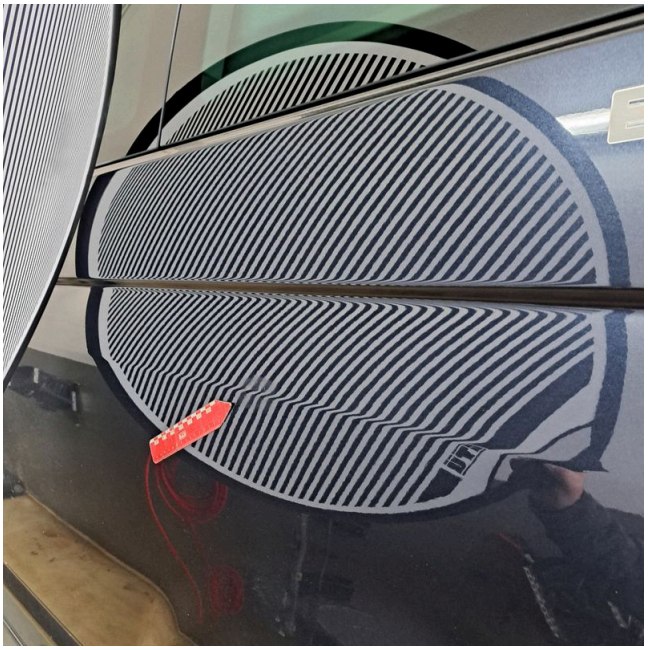


Bild 52



Nr.: 5
Bauteil: Seitenwand hinten links
Beschädigungsart: Delle und Lackschaden
Reparaturweg:

Bild 53



Nr.: 6
Bauteil: Seitenwand hinten links / Blende
Beschädigungsart: Abschürfung
Reparaturweg:

Bild 54



Nr.: 7
Bauteil: Heckklappe
Beschädigungsart: Verformt
Reparaturweg:

Bild 55



Nr.: 8
Bauteil: Seitenwand hinten rechts
Beschädigungsart: Abschürfung
Reparaturweg:

Bild 56



Bild 57



Nr.: 9
Bauteil: Kotflügel vorne rechts
Beschädigungsart: Delle
Reparaturweg:

Bild 58



Nr.: 10
Bauteil: Motorhaube
Beschädigungsart: Delle
Reparaturweg:

Bild 59



Nr.: 11
Bauteil: Außenspiegel links
Beschädigungsart:
Abschürfung
Reparaturweg:

Bild 60



Nr.: 12
Bauteil: Tür vorne links
Beschädigungsart:
Abschürfung
Reparaturweg:

Bild 61



Bild 62



Nr.: 13
Bauteil: Einstieg VL
Beschädigungsart:
Türdichtung gerissen
Reparaturweg:

Bild 63



Nr.: 14
Bauteil: Einstieg VL / Beleuchtung
Beschädigungsart: Gebrochen
Reparaturweg:

Bild 64



Nr.: 15
Bauteil: Einstieg VR
Beschädigungsart: Türdichtung gerissen
Reparaturweg:

Bild 65



Nr.: 16
Bauteil: Einstieg VR / Beleuchtung
Beschädigungsart: Gebrochen
Reparaturweg:

Bild 66



Nr.: 17
Bauteil: Sitz vorne rechts
Beschädigungsart: Blende gebrochen
Reparaturweg:

Bild 67



Bild 68



Nr.: 18
Bauteil: Sitz hinten rechts
Beschädigungsart: Falsche Farbe
Reparaturweg:

Bild 69




Nr.: 19
Bauteil: Einstieg HR
Beschädigungsart:
Türdichtung gerissen
Reparaturweg:

Bild 70



Nr.: 20
Bauteil: Türverkleidung HR
Beschädigungsart: Lose
Reparaturweg:

Bild 71

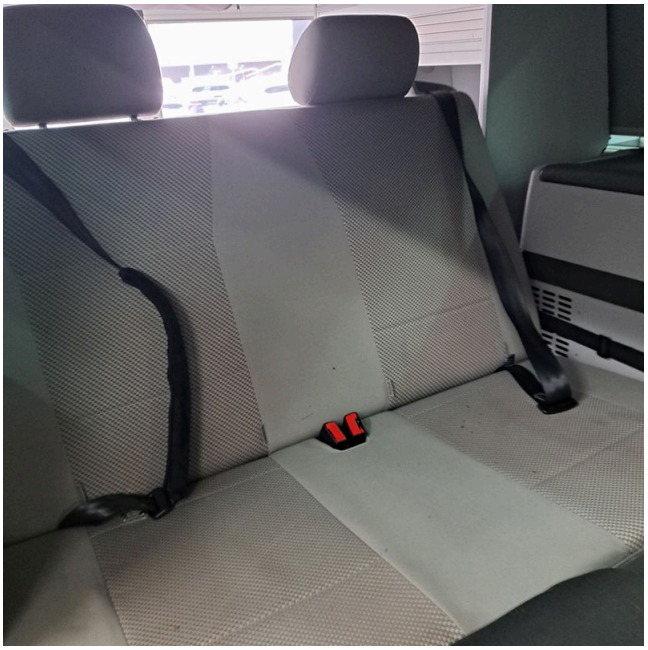

Nr.: 21
Bauteil: Rückbank / Sicherheitsgurte
Beschädigungsart: Rollen sich nicht auf
Reparaturweg:

Bild 72



Nr.: 22
Bauteil: Rückbank
Beschädigungsart: Verkleidung gebrochen
Reparaturweg:

Bild 73



Nr.: 23
Bauteil: Kofferraum / Schrank
Beschädigungsart: Rollo ohne Funktion
Reparaturweg:

Bild 74



Nr.: 24
Bauteil: Markise
Beschädigungsart: Nicht überprüft keine Kurbel
Reparaturweg:

Bilder Lackmessung

Bild 75



Seitenwand hinten rechts: 745µm

Bild 76



Tür hinten rechts: 207µm