TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47823262

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW Vermarktungsprotokoll
Auftrag durch	WELLER Premium Deutschland GmbH Johann-Uttinger-Str. 6-12 49324 Melle
Besichtigungsdatum / Ort	29.09.2026 / Melle Johann-Uttinger-Str. 6-12 49324 Melle
Vehicle identification number	WVWZZZ16ZFM822230

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47823262

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten PKW Vermarktungsprotokoll
Auftrag durch	WELLER Premium Deutschland GmbH Johann-Uttinger-Str. 6-12 49324 Melle
Besichtigungsdatum / Ort	29.09.2026 / Melle Johann-Uttinger-Str. 6-12 49324 Melle
Besichtigung durch	Manuel Lütke Dreimann
Fahrzeugart	PKW Cabrio/Roadster
Hersteller	Volkswagen
Modell / Verkaufsbezeichnung	BEETLE
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0603 BIY 00044
Vehicle identification number	WVWZZZ16ZFM822230
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	24.07.2015 / 07.04.2025
Nächste HU	08/2028 (abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	119.693 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Zylinder	1.197 ccm / 4
Leistung	77 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.395

zul. Gesamtgewicht (kg)	1.780
zul. Nutzlast (kg)	385
Maße (L/B/H)	- x 1808 x 1473
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	2 / 4
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	-487 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	21.05.2024 bei 100.585 km in Fachwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 01/2019 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
10	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Heckklappe/-tür	130 µm
2	Kotflügel links	130 µm
3	Kotflügel rechts	130 µm
4	Motorhaube	130 µm
5	Seitenwand links	135 µm
6	Seitenwand rechts	318 µm
7	Tür vorne links	120 µm
8	Tür vorne rechts	130 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47823262

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.09.2026

Bemerkungen

Fehlerspeicherprotokoll lag zum Zeitpunkt der Bewertung nicht vor



Unterschrift Sachverständiger (Manuel Lütke Dreimann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 25 Übersichtsfotos, 20 Beschädigungsfotos, 1 Nachlackierungfoto

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47823262

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

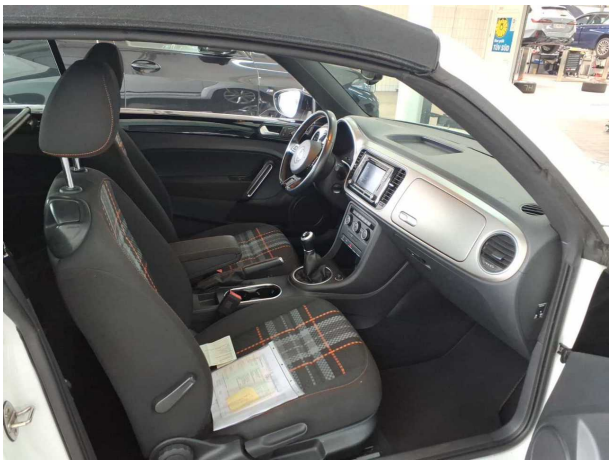


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

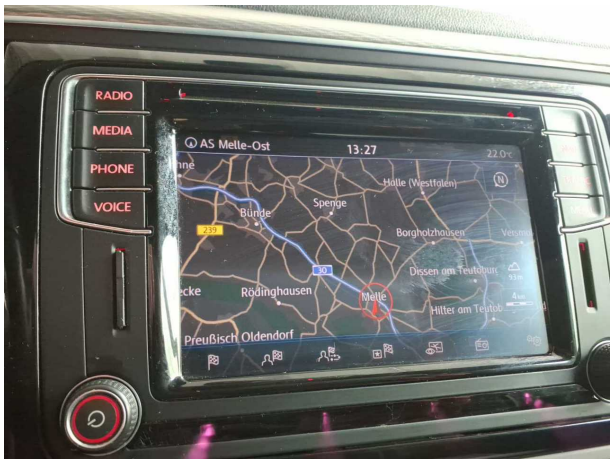


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47823262

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.09.2026



Abbildung 13: Laderaum

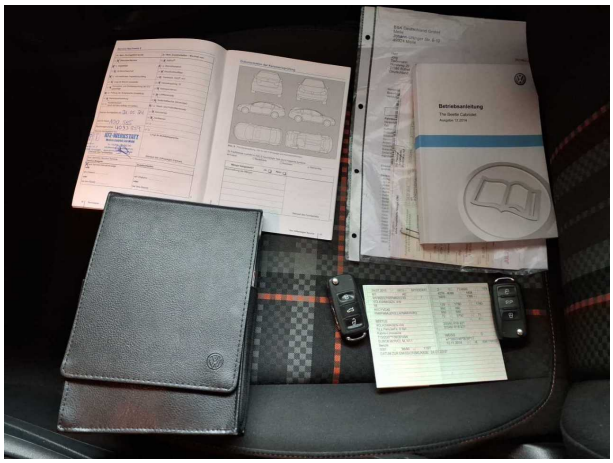


Abbildung 14: Dokumente

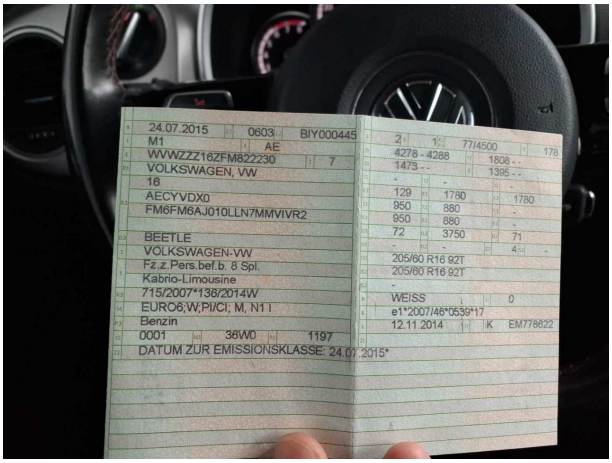


Abbildung 15: Dokumente

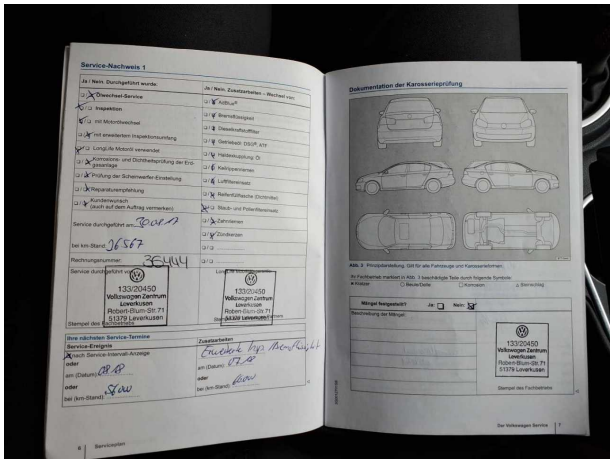


Abbildung 16: Dokumente

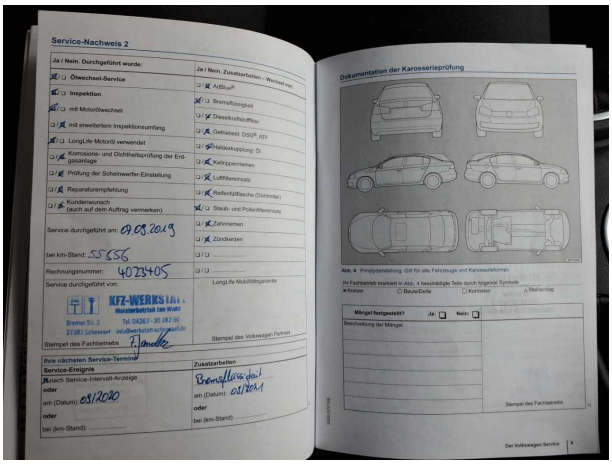


Abbildung 17: Dokumente

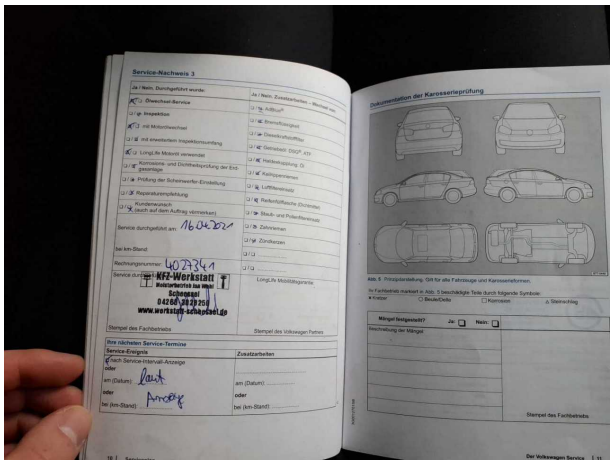


Abbildung 18: Dokumente

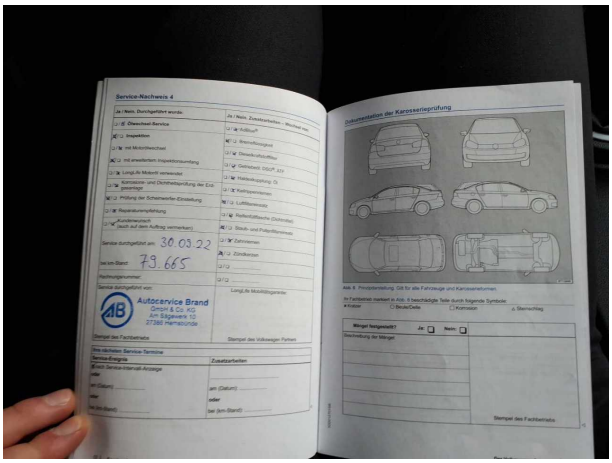


Abbildung 19: Dokumente

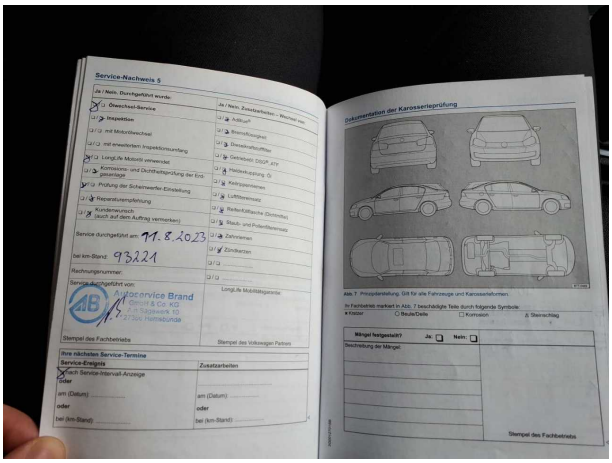


Abbildung 20: Dokumente

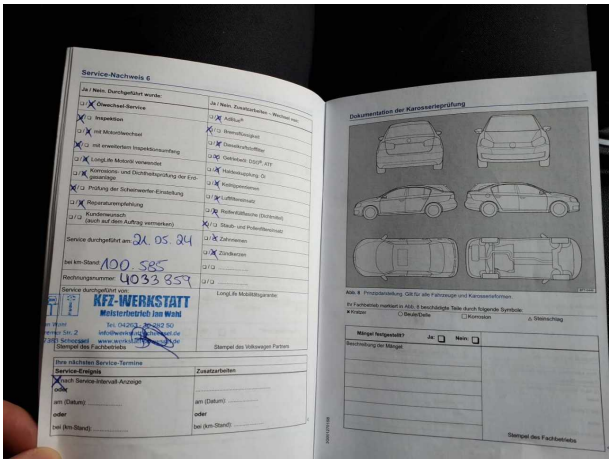


Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Sonstiges

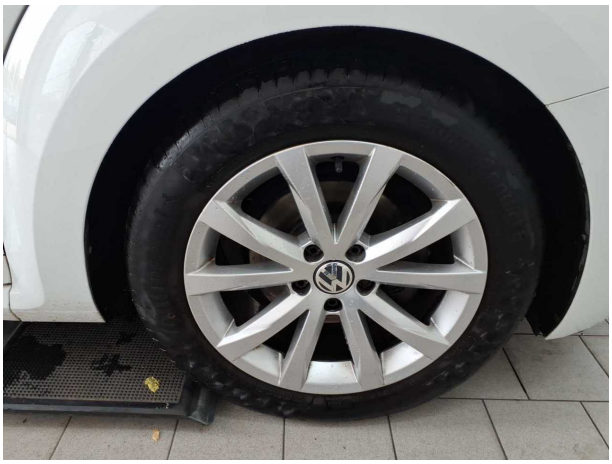


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

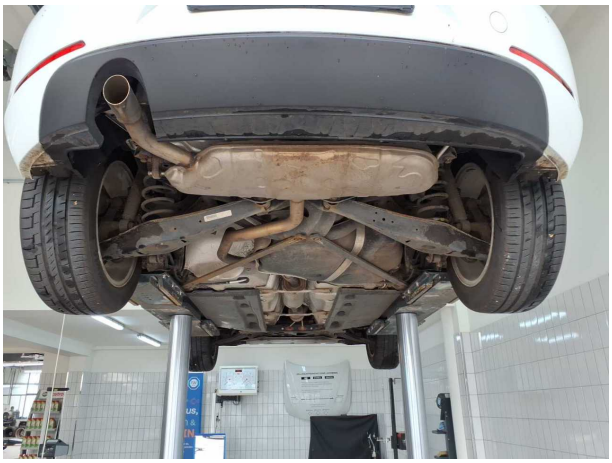


Abbildung 25: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47823262

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.09.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47823262

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.09.2026

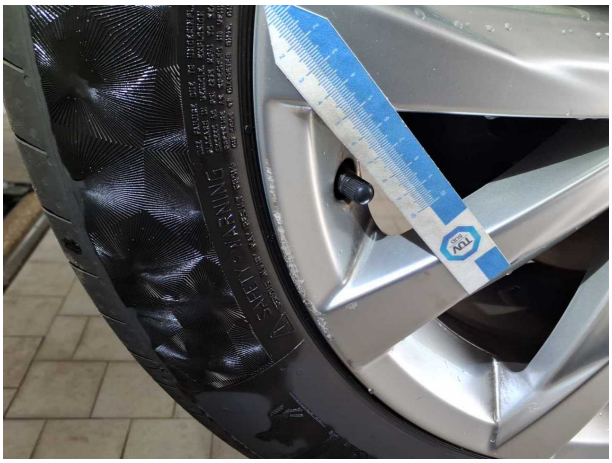


Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair

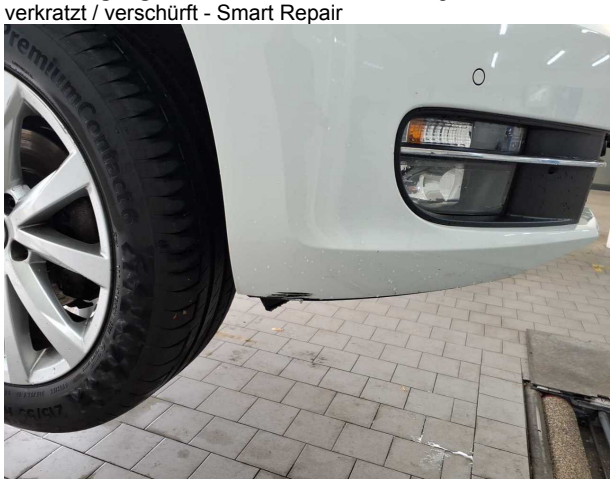

Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 7: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47823262

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 29.09.2026



Beschädigung 7: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschad… - Smart Repair



Beschädigung 7: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

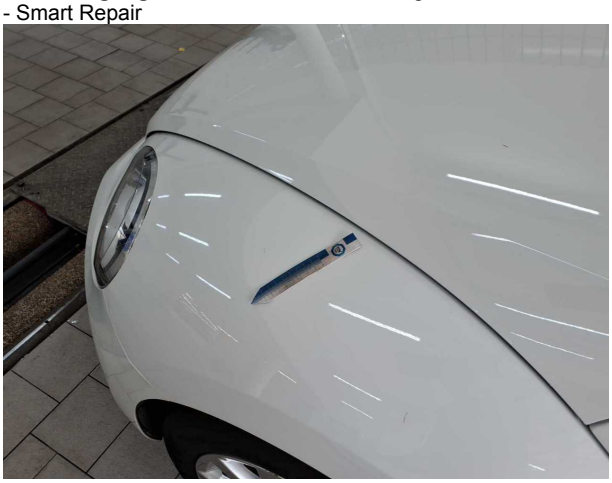

Beschädigung 8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 9: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts