DEKRA-Nr: 0615 / 051425 / 2026 / B082645000708 vom 19.08.2026

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 6, 85276 Pfaffenhofen


Autohaus
Hofmann GmbH
Otto-Hahn-Str. 2
85276 Pfaffenhofen

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Pfaffenhofen
Otto-Hahn-Str. 6
85276 Pfaffenhofen
Telefon 08441 / 8062-0
Fax 08441 / 8062-80
E-Mail
pfaffenhofen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Kevin Eckert
Tel. direkt 084418062-0
Tel. mobil 015114574324

Zustandsbericht ohne Ausstattung

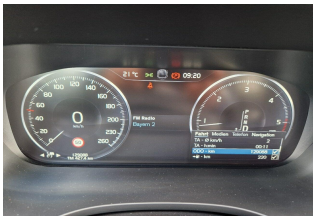

Kennzeichen **HN OX408** **FIN** **YV1UZA8BCJ1019347**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210006725
Auftraggeber	Autohaus Hofmann GmbH, Otto-Hahn-Str. 2, 85276 Pfaffenhofen
Ihr Auftrag vom	19.08.2026
Besichtigung	19.08.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Kevin Eckert bei Autohaus Hofmann GmbH, Otto-Hahn-Str. 2, 85276 Pfaffenhofen ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	19.08.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-11.144,00 EUR
	ohne MwSt.	-9.364,72 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-6.229,00 EUR
	ohne MwSt.	-5.234,47 EUR

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 159 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.10.2017	Letzte Zulassung	05.10.2017
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 D4 AWD Geartronic Inscription
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZA8BCJ1019347
HSN / TSN	9101 / BJF	Schlüssel-Nr.	40514175
Km-Stand abgelesen	129088	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	MAPLE BROWN Metallic	Polster / Farbe	Leder / Braun

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 19 105 W	Firestone / Roadhawk 2	S /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 W	Firestone / Roadhawk 2	S /O	5 mm
2	links	235 / 55 R 19 105 W	Firestone / Roadhawk 2	S /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 W	Firestone / Roadhawk 2	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 107 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS AO	W /O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS AO	W /O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS AO	W /O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Dunlop / SP Winter Sport 3D MS AO	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Abmeldegebühr,	21,01	25	voll	-21,01	-25
2. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 9)	1.748,74	2.081	voll	-1.748,74	-2.081
3. Marderschaden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10, 11)	144,54	172	voll	-144,54	-172
4. Motorhaube Steinschlag mit Lackabplatzer, smart repair (Bild 12, 13)	25,21	30	voll	-25,21	-30
5. Dachhimmel zerkratzt, smart repair (Bild 14)	63,03	75	voll	-63,03	-75
6. Stoßfänger hinten eingedrückt, erneuern (Bild 16)	1.355,46	1.613	anteilig	-540,34	-643
7. Fahrzeugdach Lackabplatzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19)	1.117,65	1.330	anteilig	-445,38	-530
8. Felge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 20)	853,78	1.016	anteilig	-340,34	-405
9. Tür hinten rechts eingedrückt und verschrammt, instandsetzen (Bild 21)	1.194,96	1.422	anteilig	-476,47	-567
10. Tür vorn rechts eingedellt, drücken (Bild 22, 23)	75,63	90	voll	-75,63	-90
11. Stoßfänger vorn eingedrückt und verschrammt, erneuern (Bild 24)	1.569,75	1.868	anteilig	-625,21	-744
12. Verkleidung A-Säule links Brandloch, erneuern (Bild 25)	139,50	166	anteilig	-55,46	-66
13. Türverkleidung vorn links aufgerissen, erneuern (Bild 26)	635,29	756	anteilig	-252,94	-301
14. Service fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	420,17	500	voll	-420,17	-500
Gesamt	**9.364,72**	**11.144**		**-5.234,47**	**-6.229**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Oberflächenkratzer,
Türkante vorn links angeschlagen,
Tür vorn links leichte Delle,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Kevin Eckert

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Motorraum

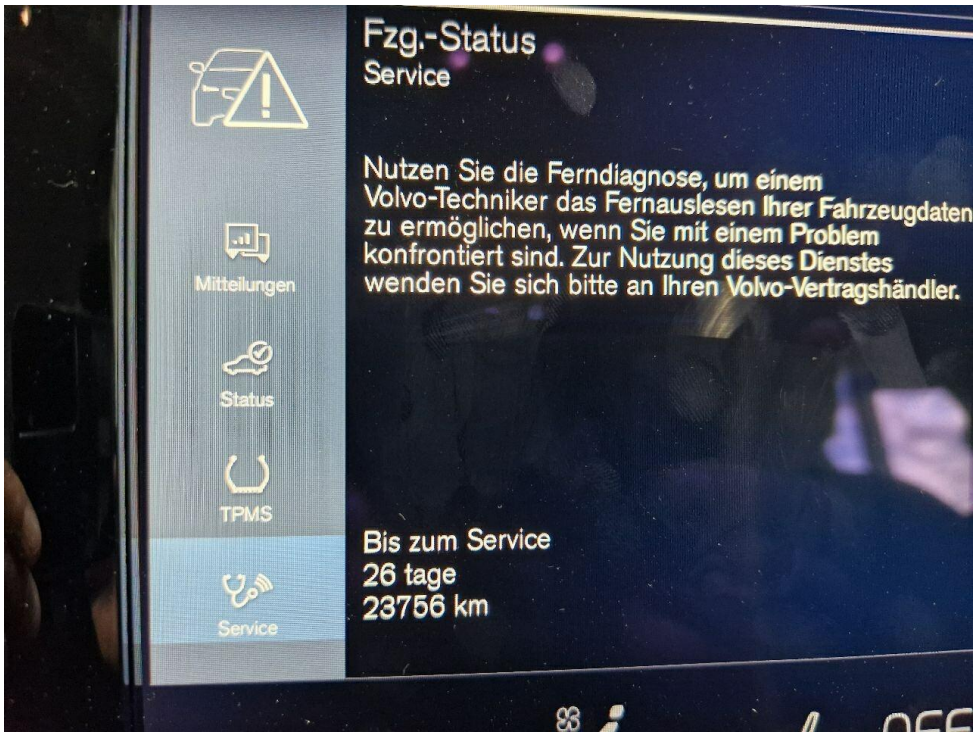


Bild 6 : Servicebedarf

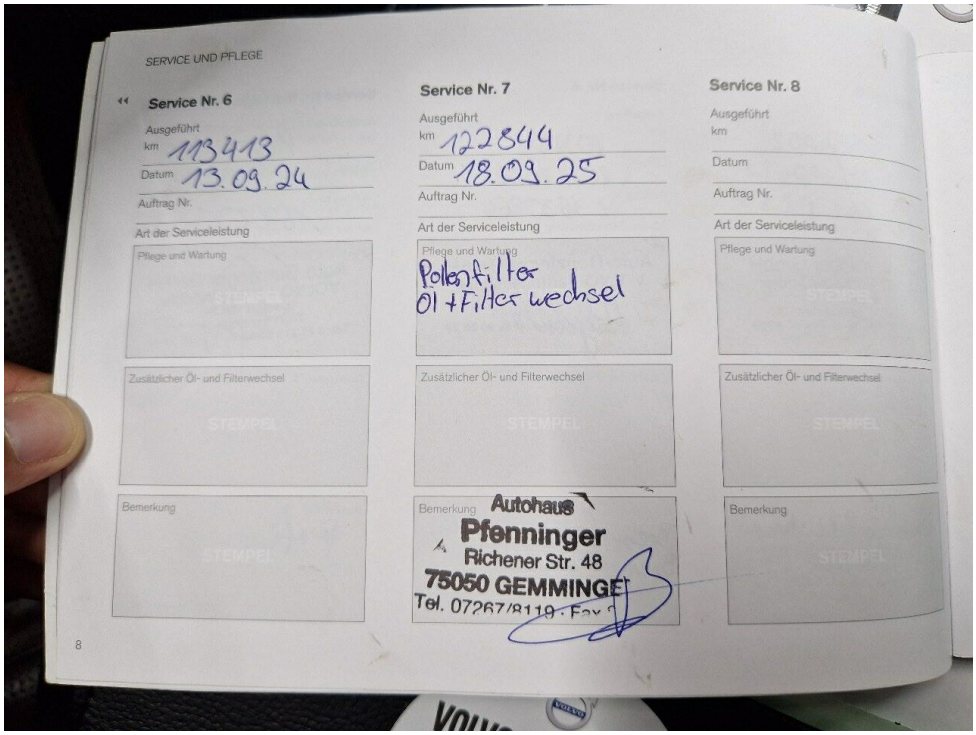


Bild 7 : Wartungsnachweis

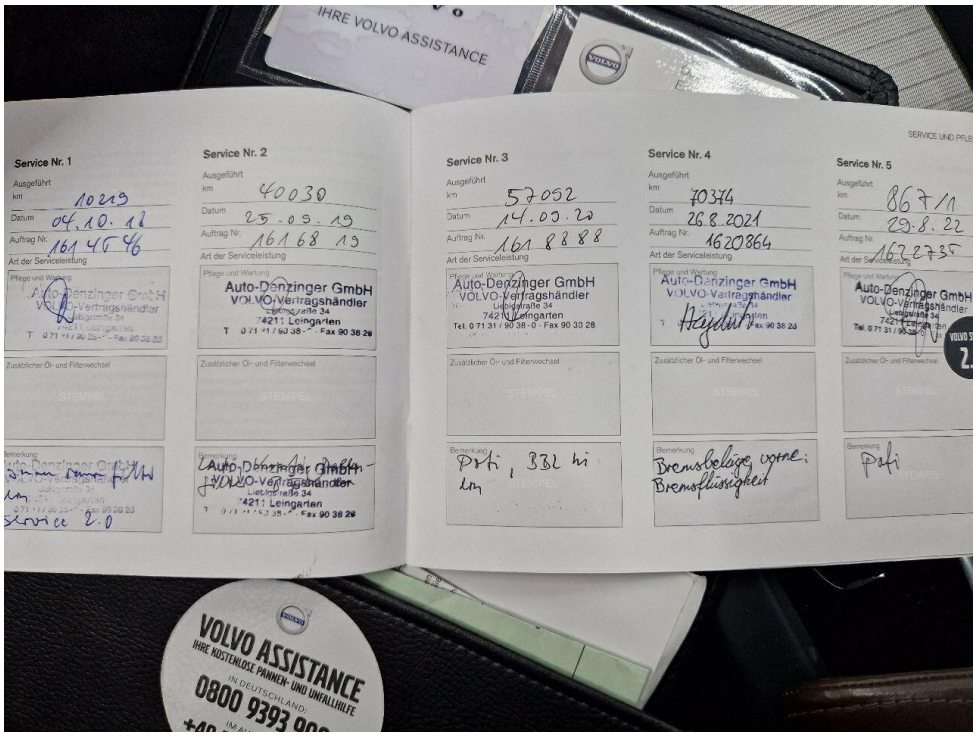


Bild 8 : Wartungsnachweis

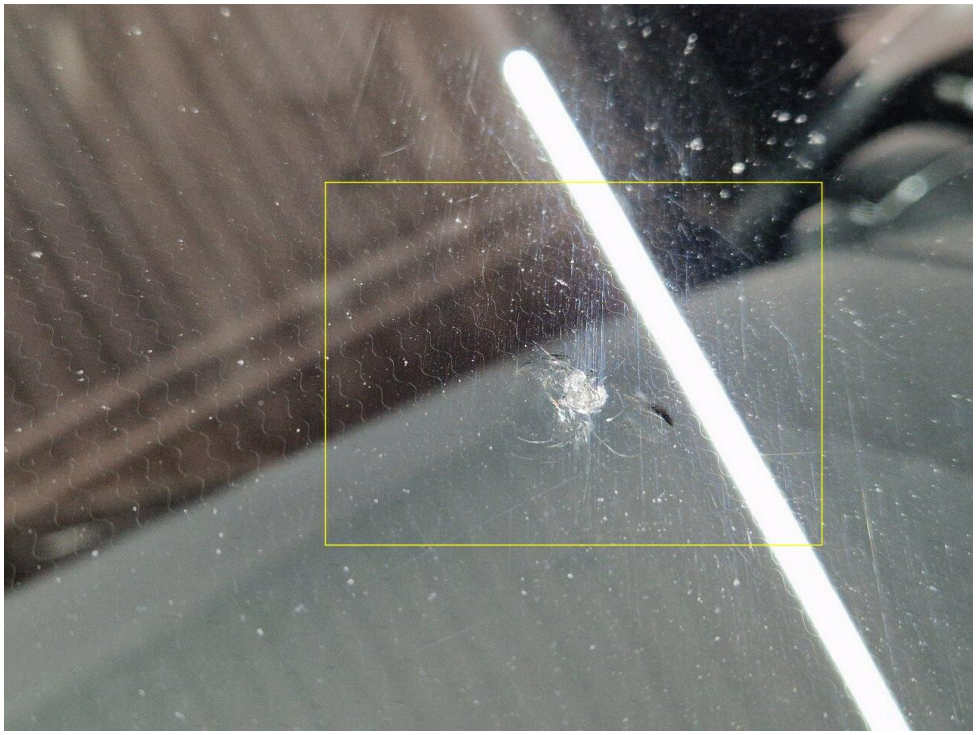


Bild 9 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung

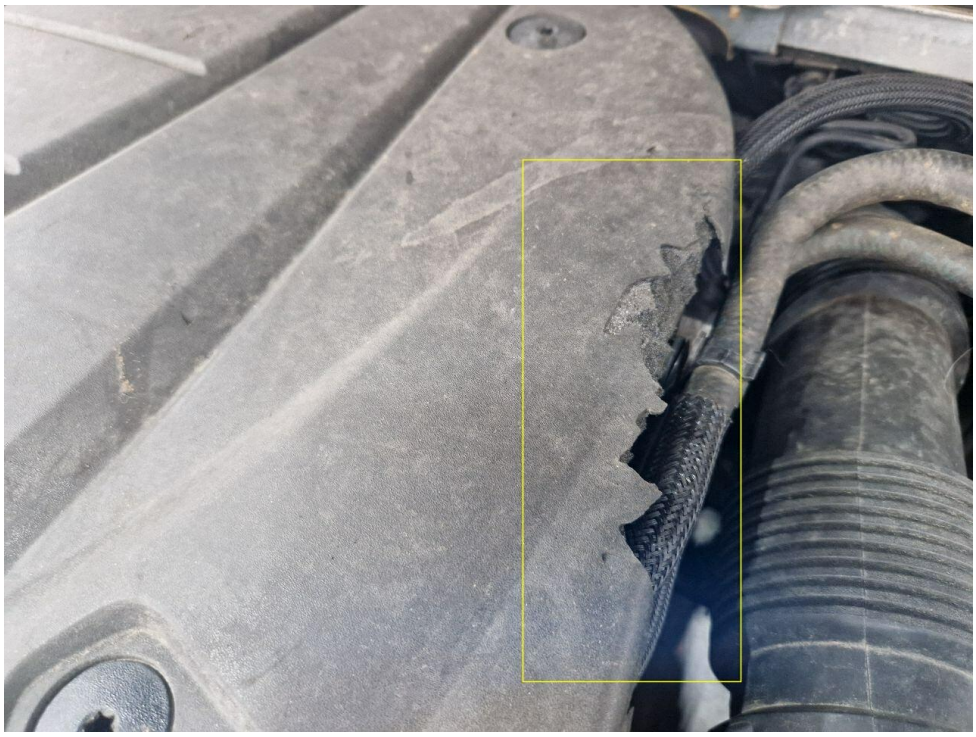


Bild 10 : Marderschaden



Bild 11 : Marderschaden

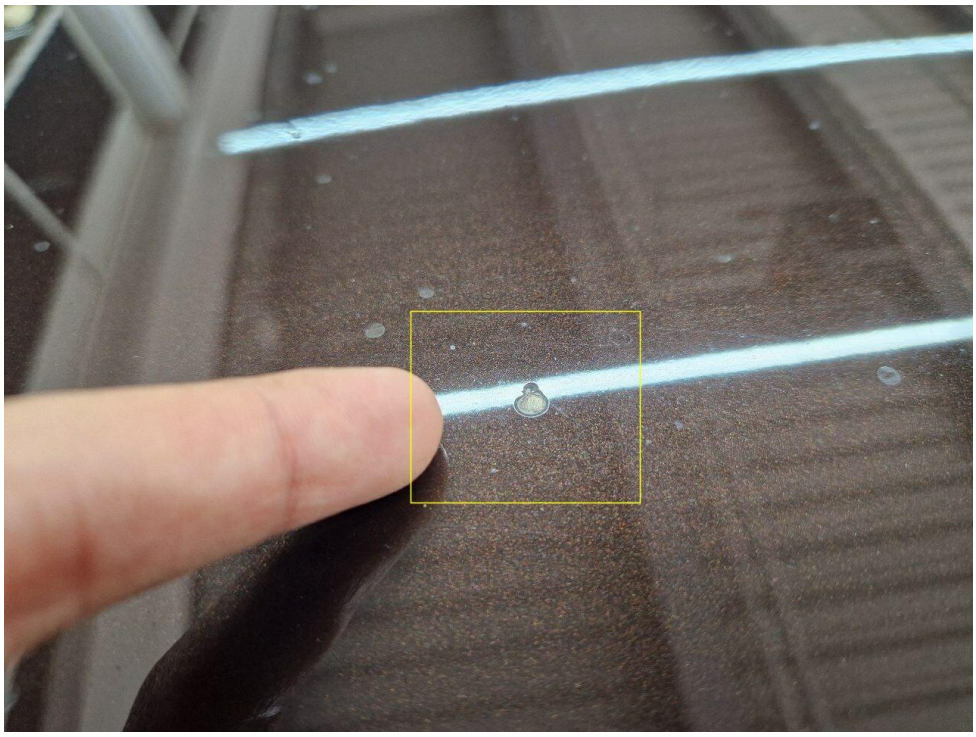


Bild 12 : Motorhaube Steinschlag mit Lackabplatzer



Bild 13 : Motorhaube Steinschlag mit Lackabplatzer



Bild 14 : Dachhimmel zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger hinten Schrammen



Bild 16 : Stoßfänger hinten eingedrückt

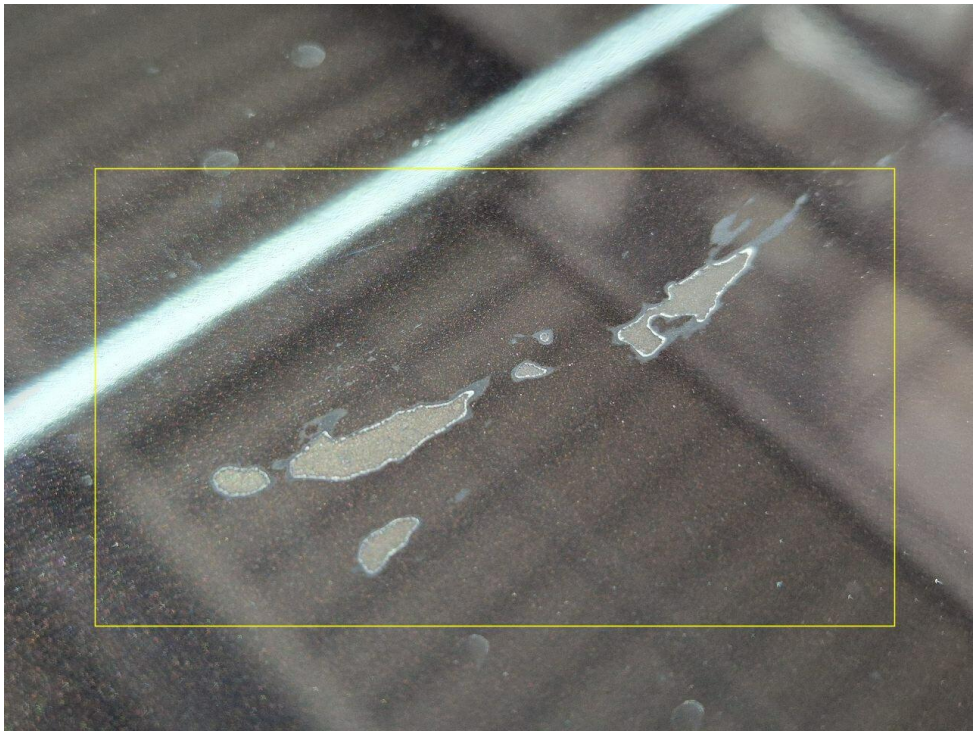


Bild 17 : Fahrzeugdach Lackabplatzer

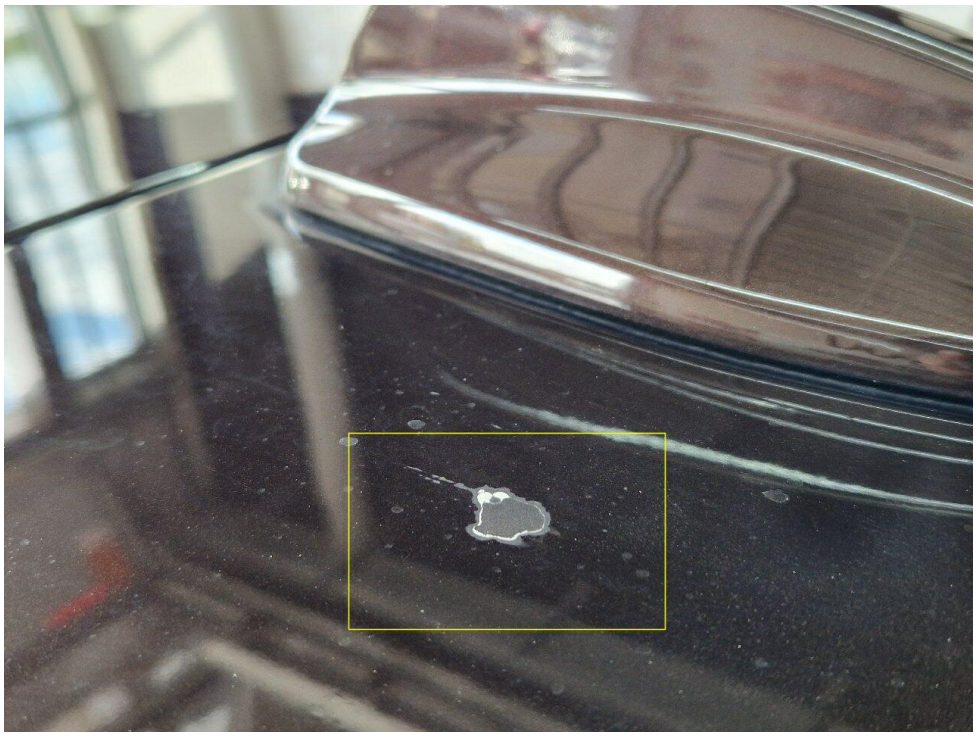


Bild 18 : Fahrzeugdach Lackabplatzer

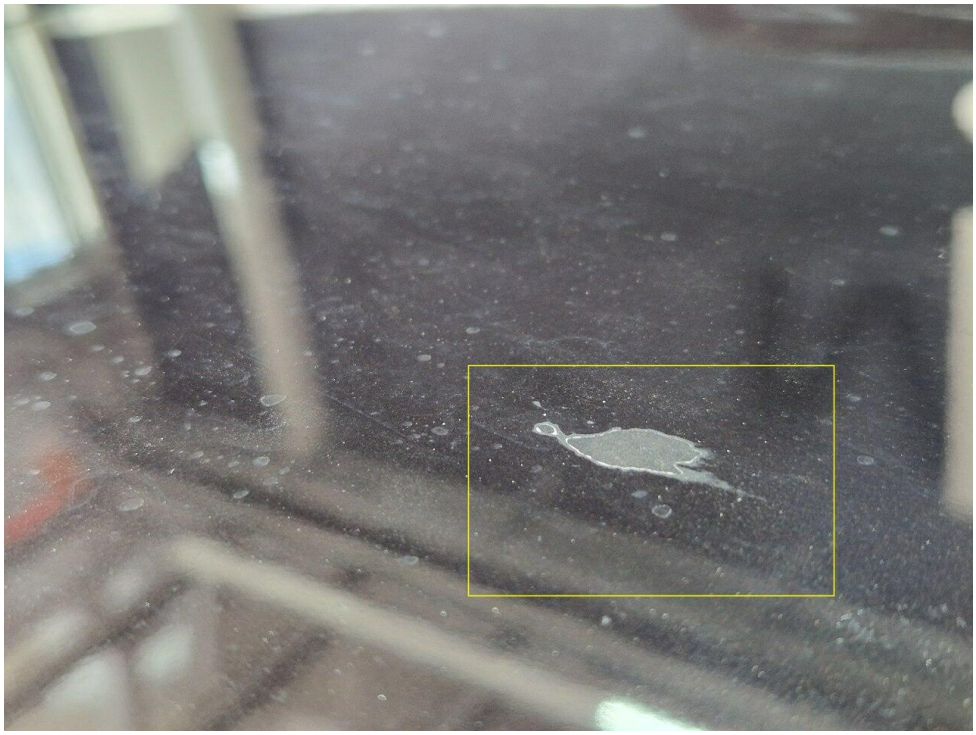


Bild 19 : Fahrzeugdach Lackabplatzer

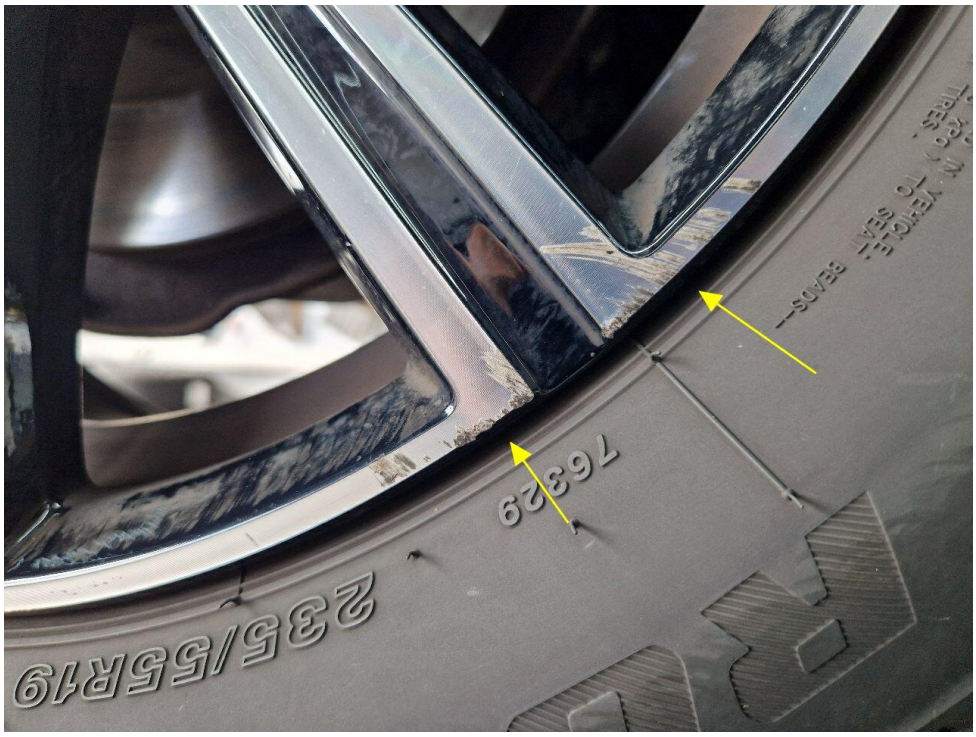


Bild 20 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 21 : Tür hinten rechts eingedrückt und verschrammt

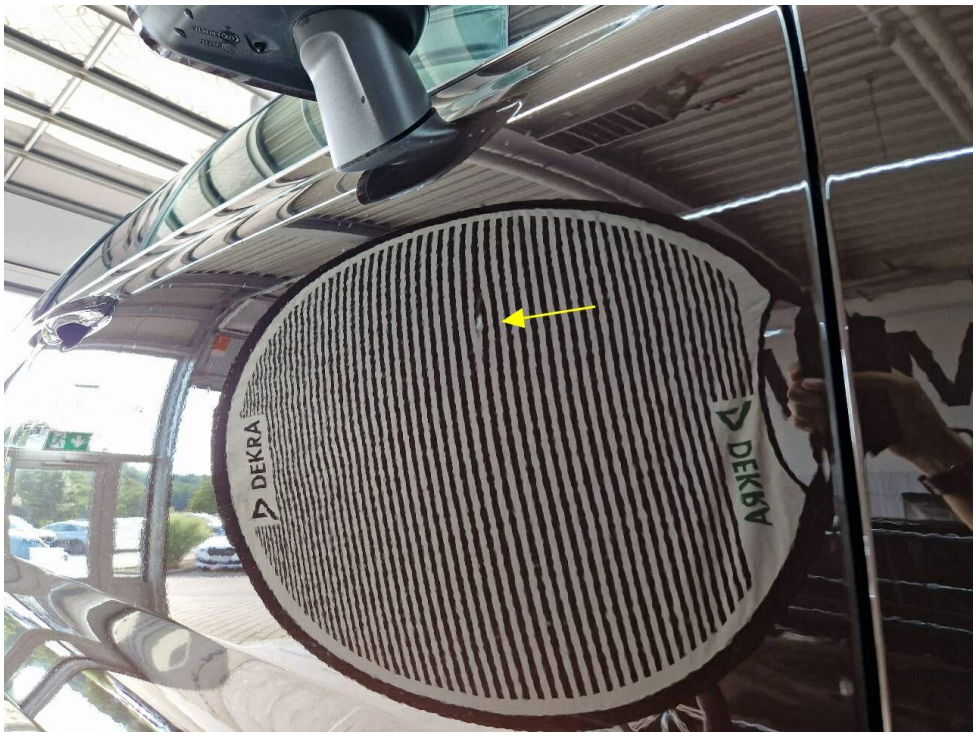


Bild 22 : Tür vorn rechts eingedellt



Bild 23 : Tür vorn rechts eingedellt



Bild 24 : Stoßfänger vorn eingedrückt und verschrammt

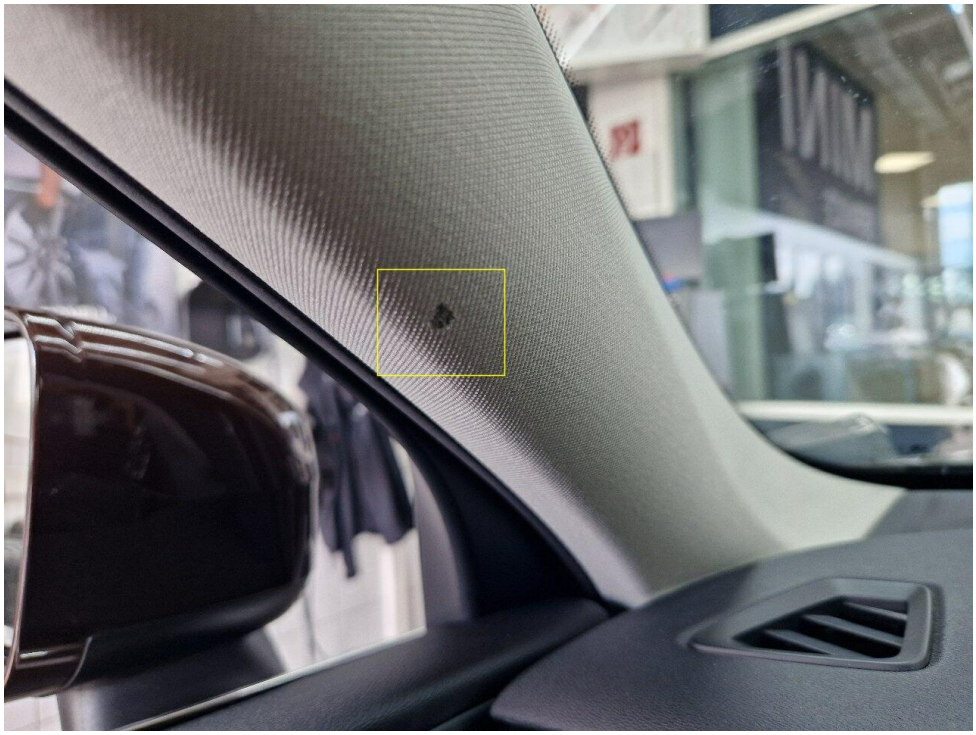


Bild 25 : Verkleidung A-Säule links Brandloch

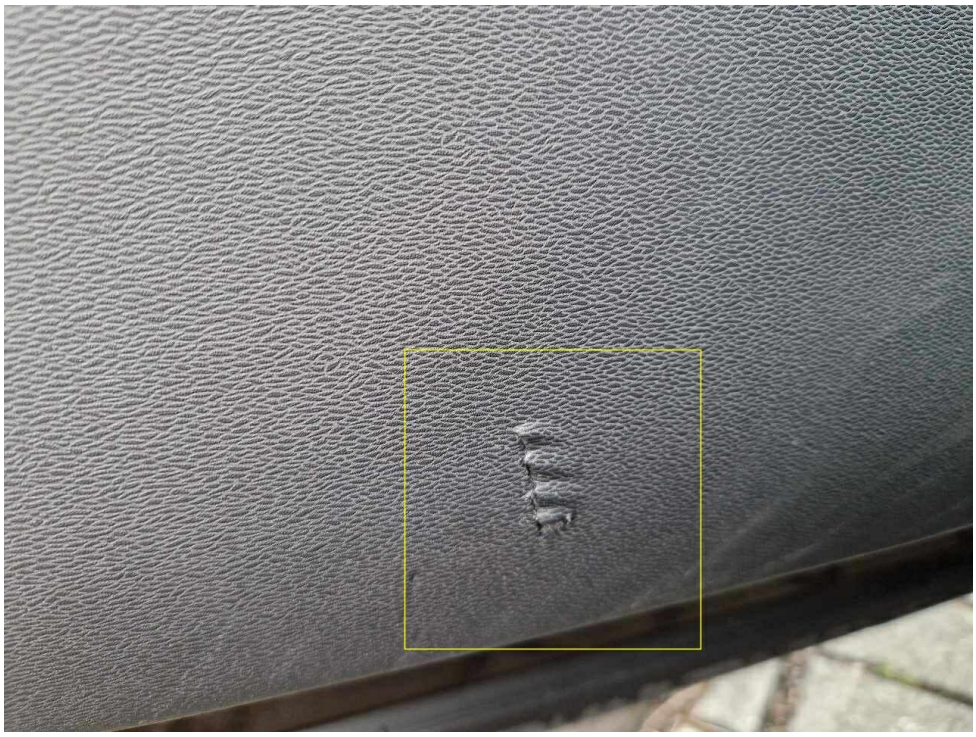


Bild 26 : Türverkleidung vorn links aufgerissen