DEKRA-Nr: 0231 / 019839 / 2026 / B077162001795 vom 21.07.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **FIN** **W0L0AHL4855100756**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 135 µm bis 280 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:
Am Seitenteil hl und rep.Seitenschaden rechts ,keine Angaben vorhanden
Es wurde keine Fahrzeug Historie / Sonderausstattungsliste des Fahrzeuges zur Verfügung gestellt. Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.02.2005	Letzte Zulassung	14.12.2016
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Astra H Lim. (2004->) / Astra 1.4 Edition	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0L0AHL4855100756	HSN / TSN	0035 / 031
DAT €uropa-Code®	016500480070001	DAT Marktindex	DE001 4211
Km-Stand abgelesen	182180	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	66	Hubraum (ccm)	1364
Schadstoffklasse:	EURO 4	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende	Farbe	STARSILVER III M2 / 2AU
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
Ersatzrad	205 / 55 R 16 91 W	Bridgestone / Turanza ER 300 A *	S /	2 mm

S/ Sommer; /O Original; ;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	6 mm
195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	6 mm
195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	6 mm
195 / 65 R 15 91 T	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Abdeckleisten Dach Wagenfarbe, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bremsscheiben vorn innenbelüftet, Doppeltonfanfare, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterzierleisten schwarz, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkgetriebe (Fabrikat: TRW, Generation 2), Lenkrad (Komfort), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Licht-Paket, Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V, Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V KAT (Z 14 XEP / LJ2), Reifen 205/55 R16 ..H, Rücksitzlehne geteilt, Scheibenbremse hinten, Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzneigungsverstellung vorn links, Stahlfelgen 6,5x16, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 26.07.2018 bei Kilometerstand 84.826

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

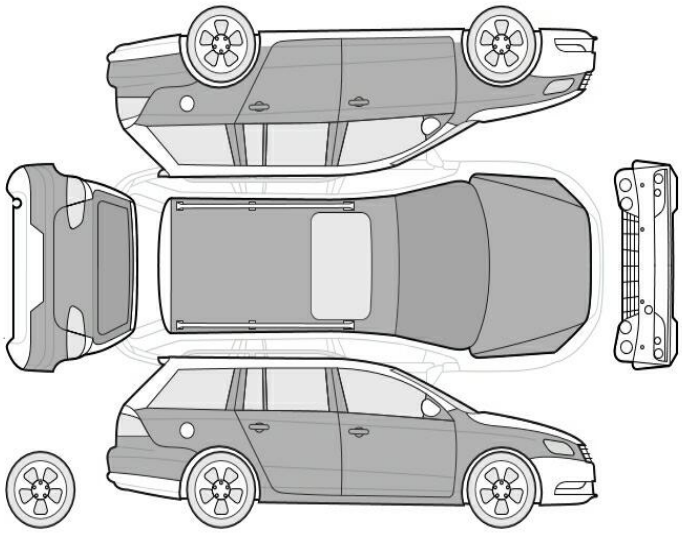

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Motor Ölverlust Diagnose erforderlich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24, 25, 26, 27)					
2. Frontscheinwerfer angelaufen/ matt, erneuern (Bild 22)					
3. Motorkontrolleuchte Warnmeldung Diagnose erforderlich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 23)					
4. 1xSchlüssel defekt, erneuern (Bild 28)					
5. Sitz vorne links Sitzbezug, verschlissen, erneuern (Bild 21)					
6. Stoßfänger hinten, deformiert, erneuern (Bild 19, 20)					
7. Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)					
8. Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)					
9. Tür hinten rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)					
10. Kotflügel vorne rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)					
11. Kotflügel vorne links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)					
12. Lackvorbereitung					
Gesamt					

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, zerkratzt, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Sitz vorne rechts Sitzlehnenbezug, verschlissen, Gebrauchsspur
Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur
Schalthebel, verschlissen, Gebrauchsspur
Lenkrad, verschlissen, Gebrauchsspur
Dach Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Heckscheibe, verschrammt, Gebrauchsspur
Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Einstieg, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Einstieg, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur
Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur
Verkleidung Tür vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten links Einstieg, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur
Tür vorne links, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Jan Achtstätter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn rechts



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Laufleistung


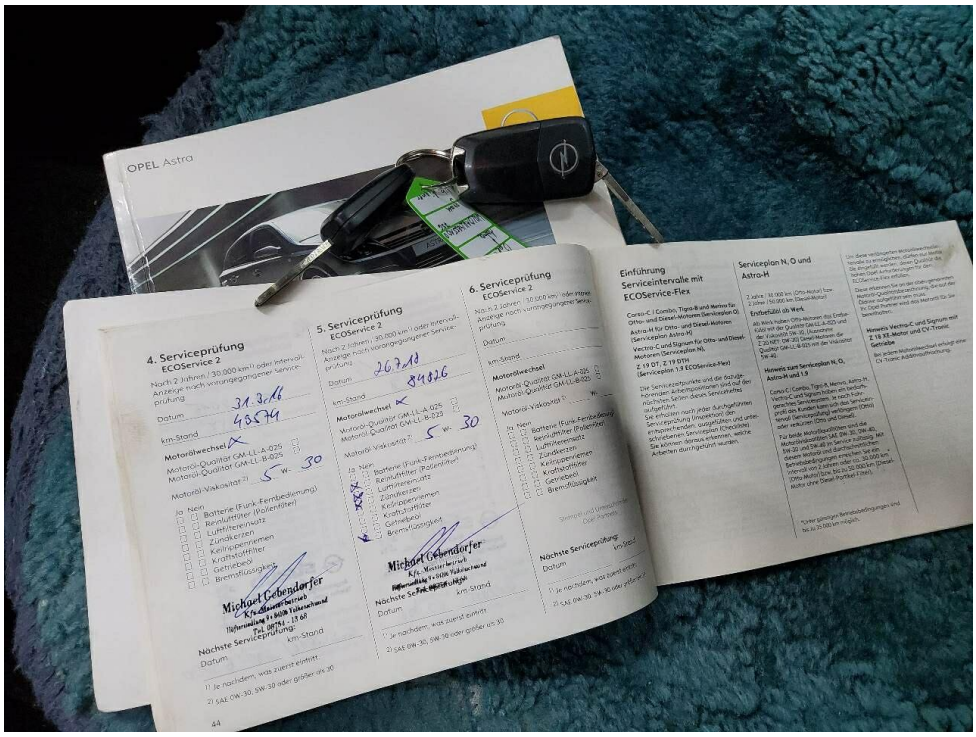


Bild 8 : Wartungsnachweis
Fahrzeugschlüssel

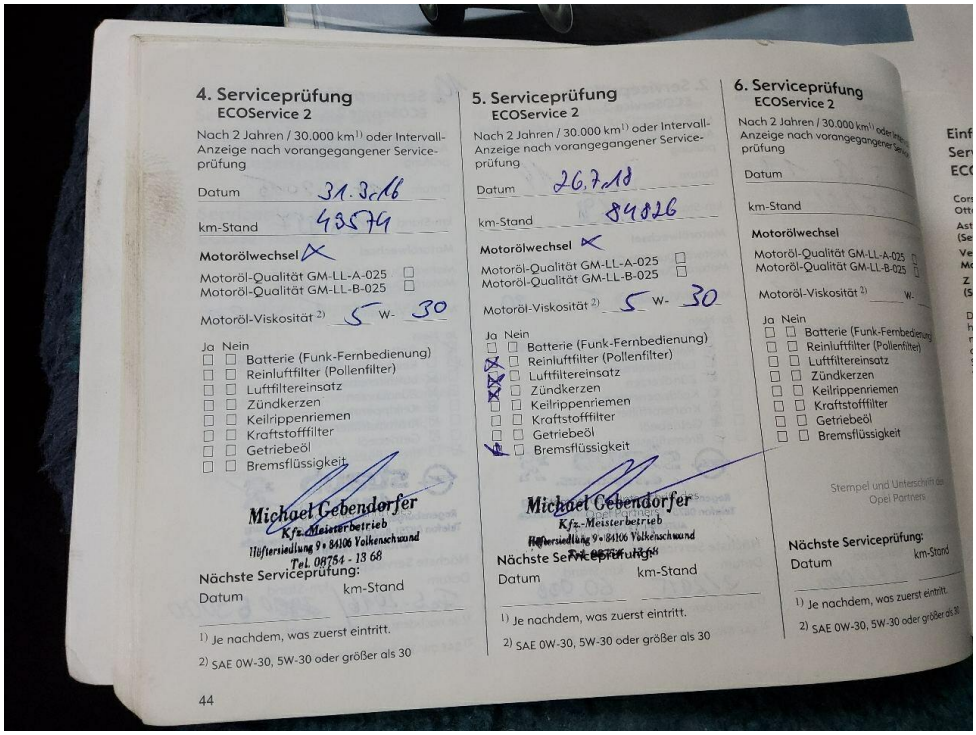

4. Serviceprüfung
ECOService 2
Nach 2 Jahren / 30.000 km[1] oder Intervall-Anzeige nach vorangegangener Serviceprüfung
Datum 31.3.16
km-Stand 43579
Motorölwechsel X
Motoröl-Qualität GM-LL-A-025 ☐
Motoröl-Qualität GM-LL-B-025 ☐
Motoröl-Viskosität [2] 5 W- 30
Ja Nein
☐ ☐ Batterie (Funk-Fernbedienung)
☐ ☐ Reinluftfilter (Pollenfilter)
☐ ☐ Luftfiltereinsatz
☐ ☐ Zündkerzen
☐ ☐ Keilrippenriemen
☐ ☐ Kraftstofffilter
☐ ☐ Getriebeöl
☐ ☐ Bremsflüssigkeit
Michael Gebendorfer
Kfz-Meisterbetrieb
Töpfersiedlung 9 • 84106 Volkenschwand
Tel. 08754 - 13 68
Nächste Serviceprüfung:
Datum km-Stand
1) Je nachdem, was zuerst eintritt.
2) SAE 0W-30, 5W-30 oder größer als 30

5. Serviceprüfung
ECOService 2
Nach 2 Jahren / 30.000 km[1] oder Intervall-Anzeige nach vorangegangener Serviceprüfung
Datum 26.7.18
km-Stand 84026
Motorölwechsel X
Motoröl-Qualität GM-LL-A-025 ☐
Motoröl-Qualität GM-LL-B-025 ☐
Motoröl-Viskosität [2] 5 W- 30
Ja Nein
☐ ☐ Batterie (Funk-Fernbedienung)
X ☐ Reinluftfilter (Pollenfilter)
X ☐ Luftfiltereinsatz
☐ ☐ Zündkerzen
☐ ☐ Keilrippenriemen
☐ ☐ Kraftstofffilter
☐ ☐ Getriebeöl
✓ ☐ Bremsflüssigkeit
Michael Gebendorfer
Kfz-Meisterbetrieb
Töpfersiedlung 9 • 84106 Volkenschwand
Nächste Serviceprüfung:
Datum km-Stand
1) Je nachdem, was zuerst eintritt.
2) SAE 0W-30, 5W-30 oder größer als 30

6. Serviceprüfung
ECOService 2
Nach 2 Jahren / 30.000 km[1] oder Intervall-Anzeige nach vorangegangener Serviceprüfung
Datum
km-Stand
Motorölwechsel
Motoröl-Qualität GM-LL-A-025 ☐
Motoröl-Qualität GM-LL-B-025 ☐
Motoröl-Viskosität [2] W-
Ja Nein
☐ ☐ Batterie (Funk-Fernbedienung)
☐ ☐ Reinluftfilter (Pollenfilter)
☐ ☐ Luftfiltereinsatz
☐ ☐ Zündkerzen
☐ ☐ Keilrippenriemen
☐ ☐ Kraftstofffilter
☐ ☐ Getriebeöl
☐ ☐ Bremsflüssigkeit
Stempel und Unterschrift des Opel Partners
Nächste Serviceprüfung:
Datum km-Stand
1) Je nachdem, was zuerst eintritt.
2) SAE 0W-30, 5W-30 oder größer als 30

44

Bild 9 : Wartungsnachweis

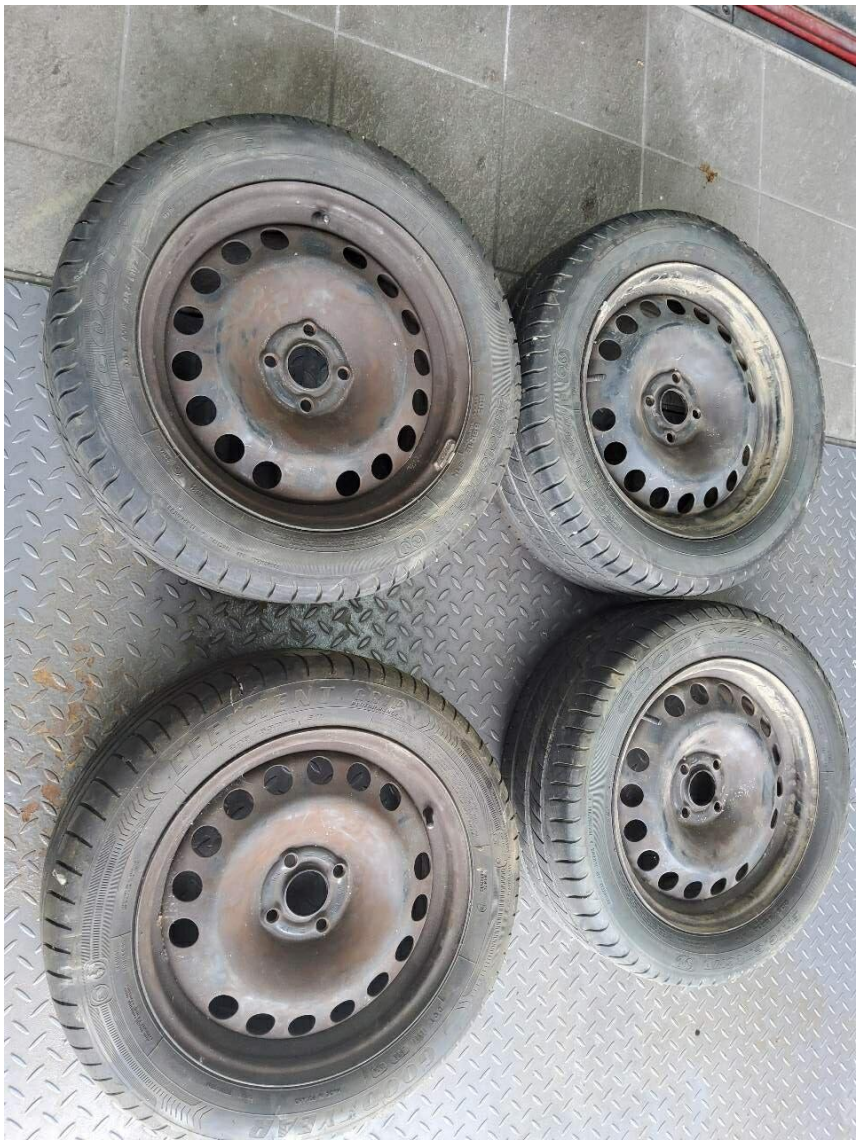


Bild 10 : Zusätzlicher Radsatz (Sommerreifen)

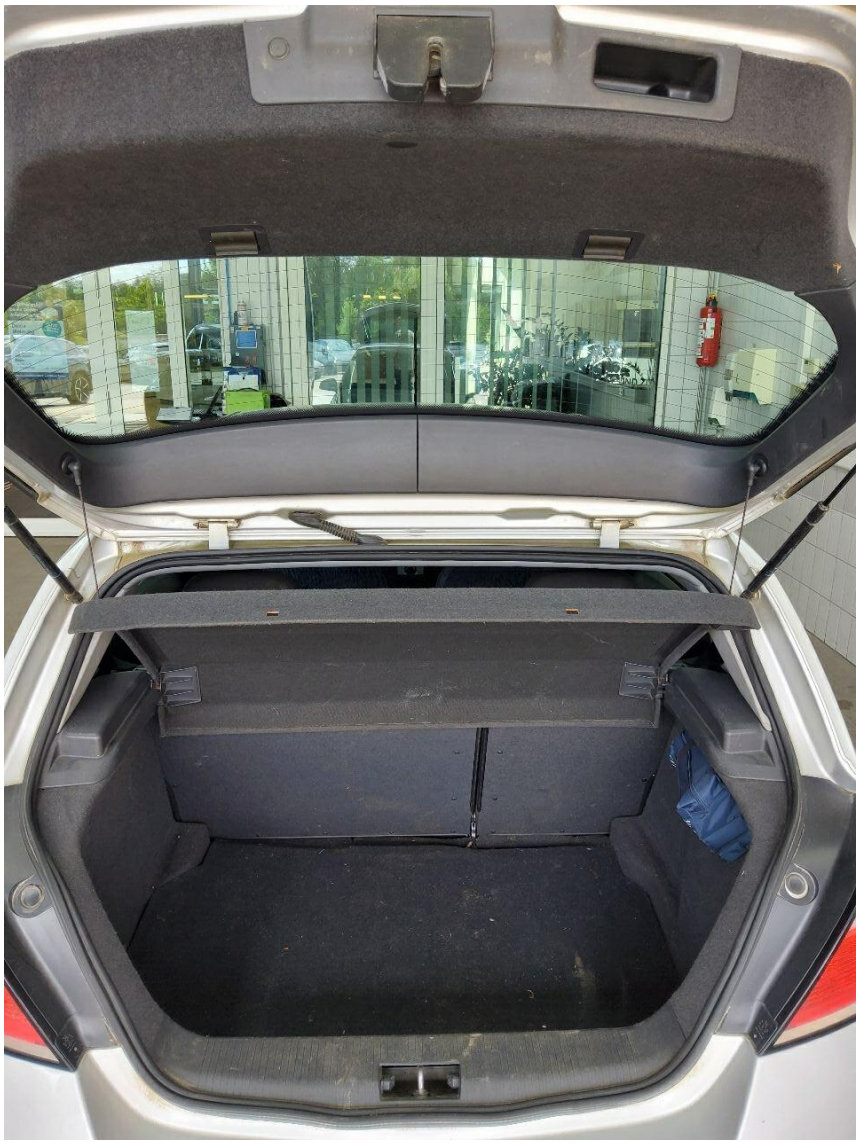


Bild 11 : Kofferraum



Bild 12 : Motorraum



Bild 13 : Kotflügel vorne links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Kotflügel vorne links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Kotflügel vorne rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Tür hinten rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten, deformiert, erneuern



Bild 20 : Stoßfänger hinten, deformiert, erneuern



Bild 21 : Sitz vorne links Sitzbezug, verschlissen, erneuern



Bild 22 : Frontscheinwerfer angelaufen/ matt



Bild 23 : Motorkontrolleuchte Warnmeldung Diagnose erforderlich



Bild 24 : Motor Ölverlust Diagnose erforderlich

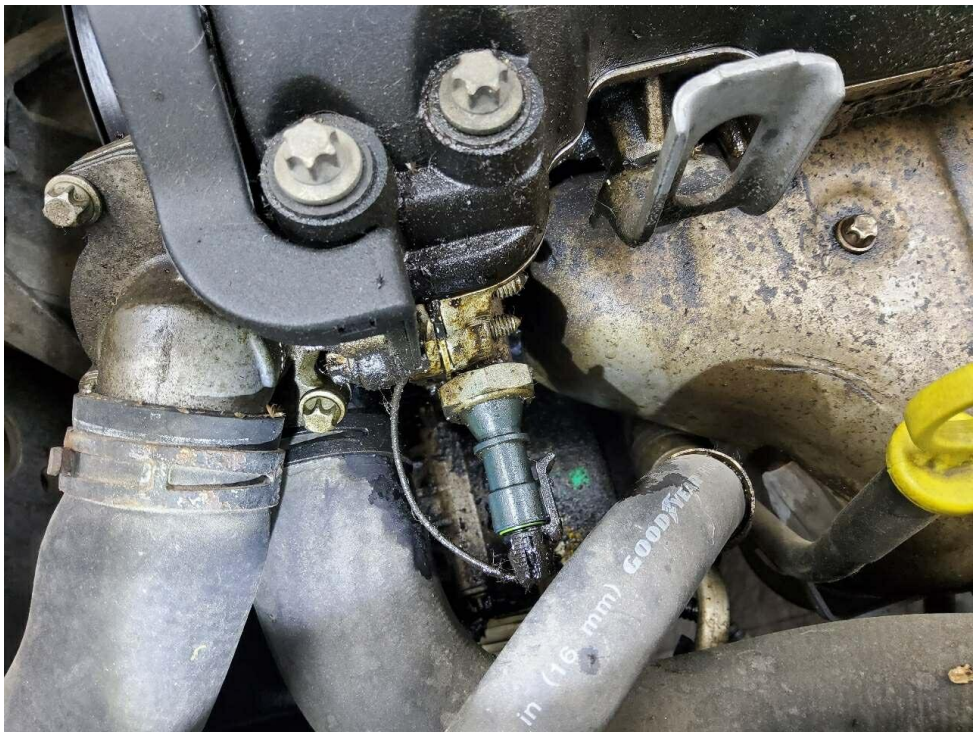


Bild 25 : Motor Ölverlust Diagnose erforderlich

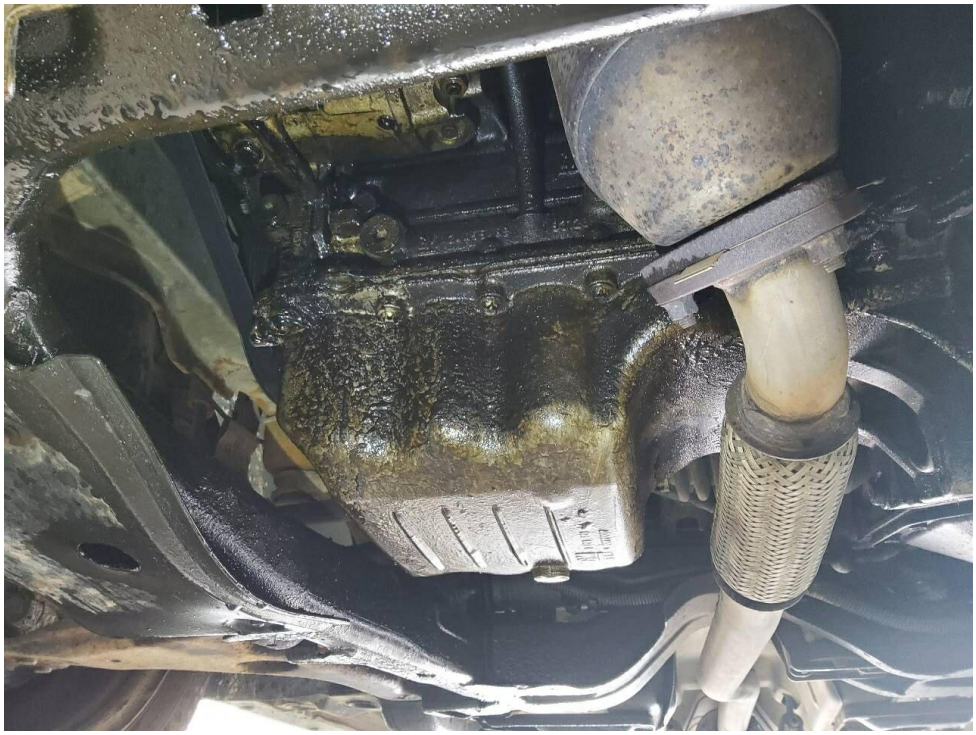


Bild 26 : Motor Ölverlust Diagnose erforderlich

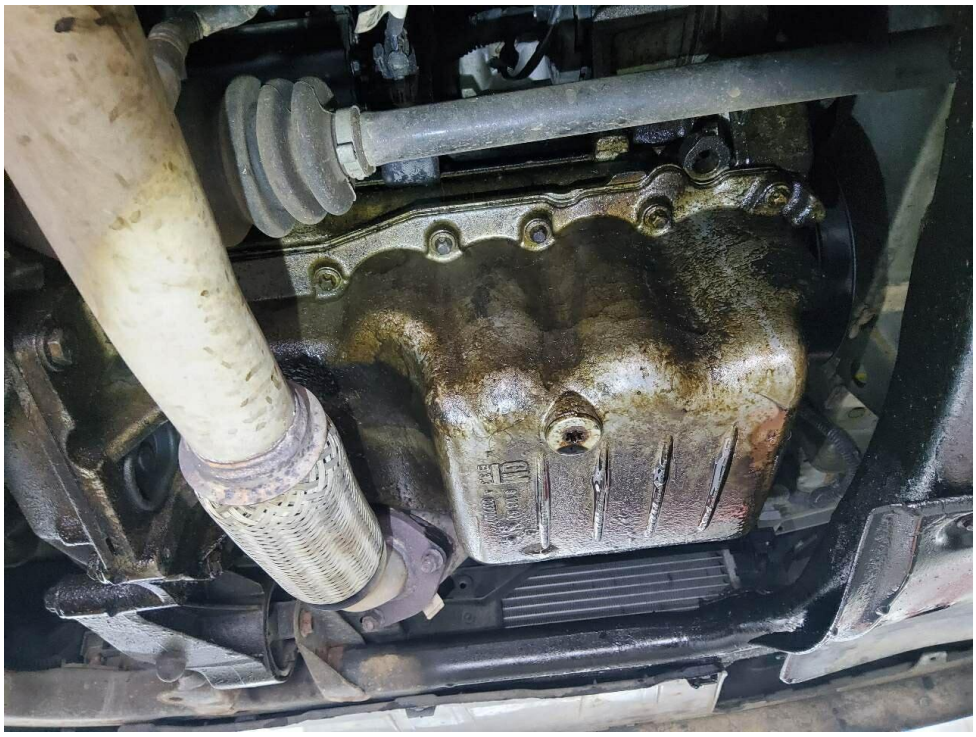


Bild 27 : Motor Ölverlust Diagnose erforderlich

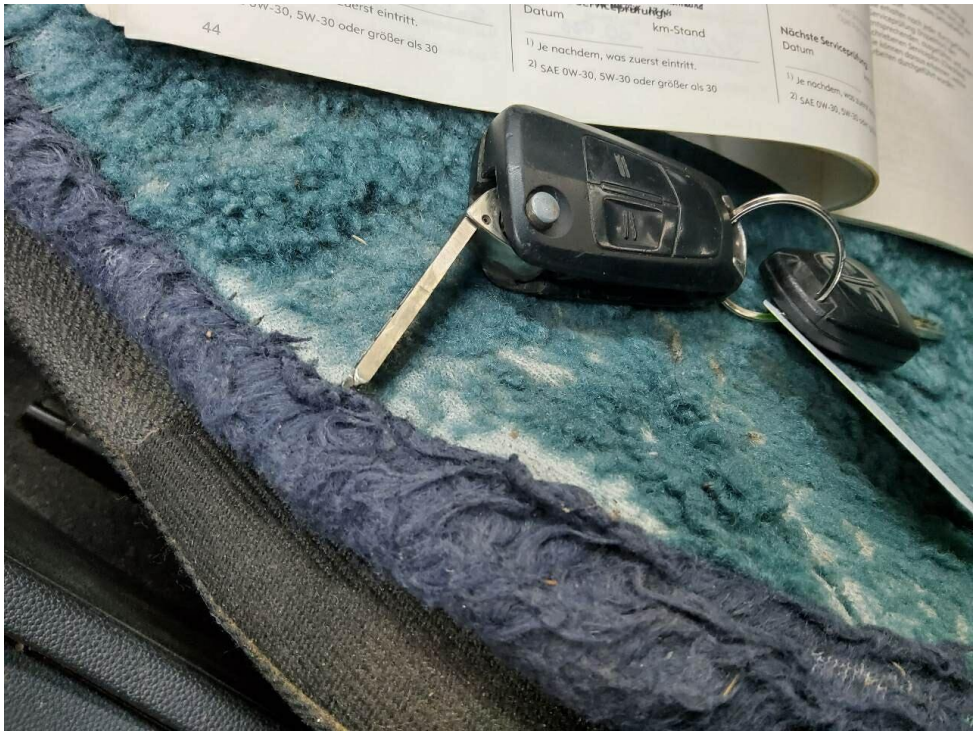


Bild 28 : 1xSchlüssel defekt