Bewertung

Fahrzeugdaten

		Identnummer	KMHK2815GLU573306
HSN/TSN	8252 / AIW	**Baujahr**	2020
Erstzulassung	28.09.2020		
Laufleistung abgelesen	30.922 km	**Laufleistung geschätzt**	30.922 km
Fahrzeugklasse	PKW	**Fahrzeugaufbau**	SUV
Hersteller	Hyundai	**Modell**	Kona (OS)(2017->)
Modell-Variante	Trend 2WD	**Anzahl Türen**	5
Anzahl Achsen	2	**Anzahl Sitze**	5
Motorisierung	Superbenzin	**Motor-Bauart**	Reihe
CO2-Emission	144 g/km	**Hubraum**	1591 cm³
Leistung	130 kw	**Getriebe**	Automatik
Antrieb	Frontantrieb		
Leergewicht	1.482 kg	**Gesamtgewicht**	1.835 kg
Nutzlast	353 kg		

Farbe

Farbe außen	Phantom Black / MIC	**Farbeffekt**	Metallic (2Schicht)

Schlüssel

2 Funkschlüssel

Begutachtung

Probefahrt	Nicht durchgeführt
Probelauf	Durchgeführt
Fahrbereit	Ja
Zeit-Zustand	Das Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren und Steinschlagschäden auf
Umweltplakette	Grün
Folierung	Keine
Umstände	Lichtverhältnisse schlecht, Schadenerweiterung möglich

Wartung und Prüfung

Nächste HU/AU	10.2027
Inspektion	Durchgeführt 10.10.2025 bei 24.808 km
Dokumentation	Durchgeführt

Bereifung

Bereifung zulässig	Ja
Bereifung verkehrssicher	Ja
Ersatzrad	Nicht vorhanden

Montierte Reifen

Achse	Größe	Hersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1 links	215 55 R17 94 V	Nexen	Sommerreifen		Alufelgen	5,5 mm
1 rechts	215 55 R17 94 V	Nexen	Sommerreifen		Alufelgen	5,5 mm
2 links	215 55 R17 94 V	Nexen	Sommerreifen		Alufelgen	5,5 mm
2 rechts	215 55 R17 94 V	Nexen	Sommerreifen		Alufelgen	5,5 mm

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Nachlackierung	Lackschichtdicke an allen Messbaren Bauteilen gemessen 80µ-150µ
Altschäden	Nein
Vorschäden	Historie prüfen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Die hier aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführte Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten rechts	184

Beschädigungen

Beschreibung
Stoßfänger vorne + Blende + Scheinwerfer, beschädigt / deformiert, erneuern
Stossfänger hinten, Kratzer, lackieren
Einstieg hinten links , Kratzer, smartrepair
Dachhimmel, verschmutzt, reinigen

Zusammenfassung

Schlusswort

Die Dienstleistung Bewertung wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Abbildung 1:



Abbildung 2:

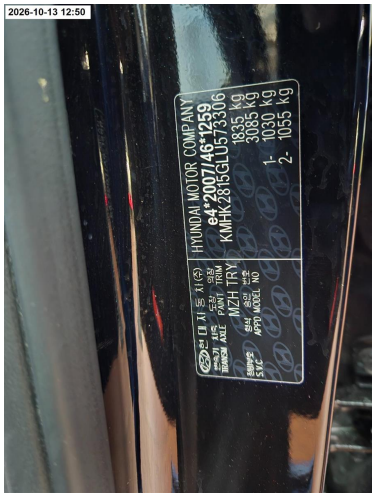


Abbildung 3:

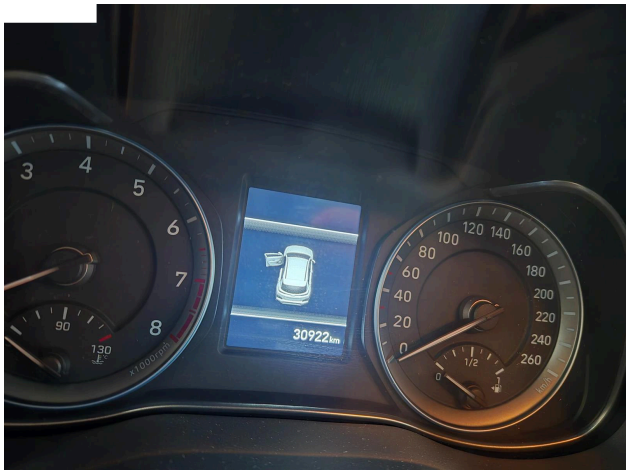


Abbildung 4:

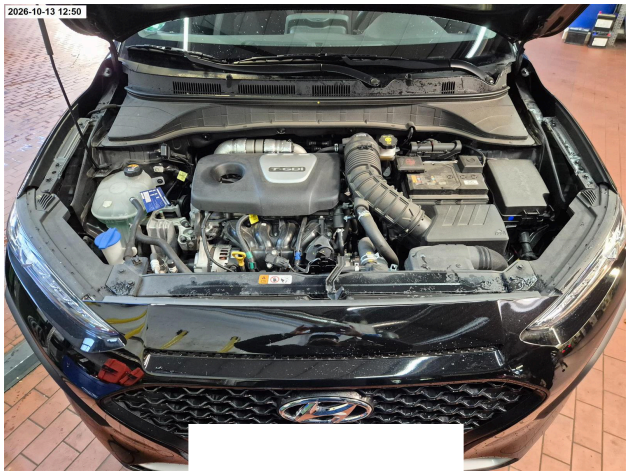


Abbildung 5:



Abbildung 6:

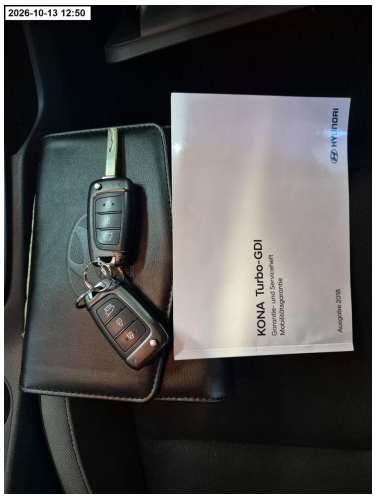


Abbildung 7:

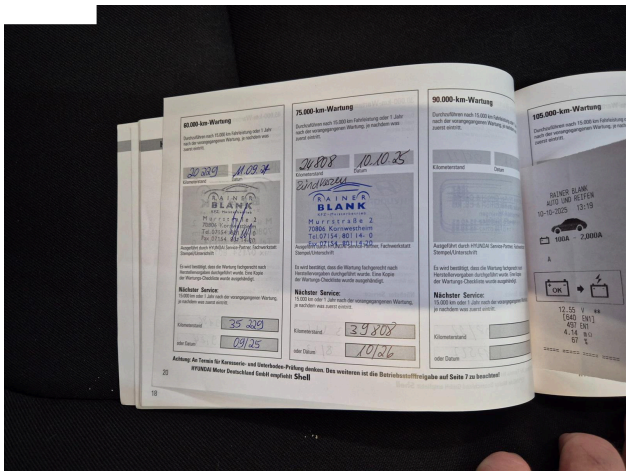


Abbildung 8:



Abbildung 10:



Abbildung 11:



Abbildung 12:



Abbildung 13:



Abbildung 14:



Abbildung 15:



Abbildung 16:



Abbildung 17:



Abbildung 18:

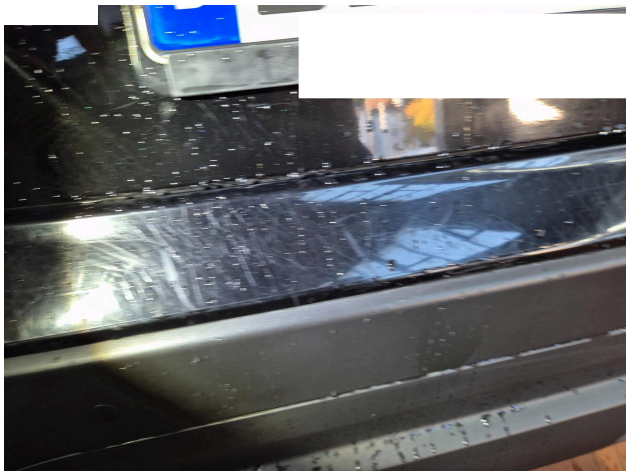


Abbildung 19:



Abbildung 20:

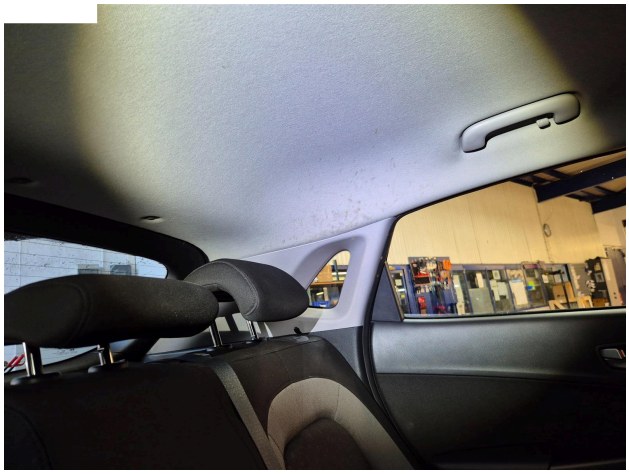


Abbildung 21:



Abbildung 22:



Abbildung 23:



Abbildung 24:



Abbildung 25:



Abbildung 26:

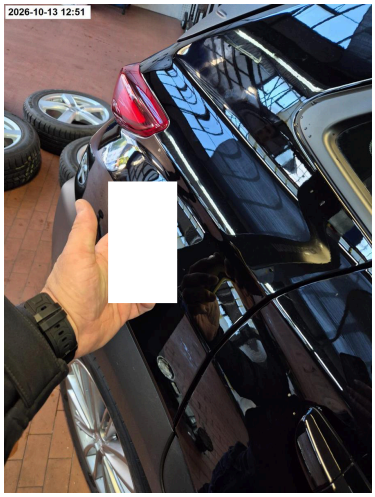


Abbildung 27: