Zustandsbericht



Cupra
Born

VIN	**VSSZZZK1ZNP024244**	Aktenzeichen	**277FZ0926**
Motorart	**Elektro**	Laufleistung	**132.525 km**
Leistung	**70 kW**	Erstzulassung	**29.09.2022**
Hubraum		Nächste HU	**11/2027**
Letzter Service	**23.09.2024/90.295 km**		

Auftraggeber	Name
Fahrzeughalter	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Sachverständiger Anwesende
Leasinggeber	Name Straße PLZ Ort

Quelle der technischen Daten

Grundlage für die Ermittlung der technischen Daten: Zulassungsbescheinigung Teil I .

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Florian Zink am Fahrzeug überprüft.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Während der Besichtigung am 16.09.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Dellensegel, Hebebühne, Lackschichtdickenmessgerät.

Probefahrt durchgeführt

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Zustand

Allgemeinzustand	durchschnittlich
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	durchschnittlich
Lack	Weiss Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	132.525 km
Nächste HU	11/2027
Letzter Service	23.09.2024/90.295 km


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/50 R 19 93 T
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	215/50 R 19 93 T
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr

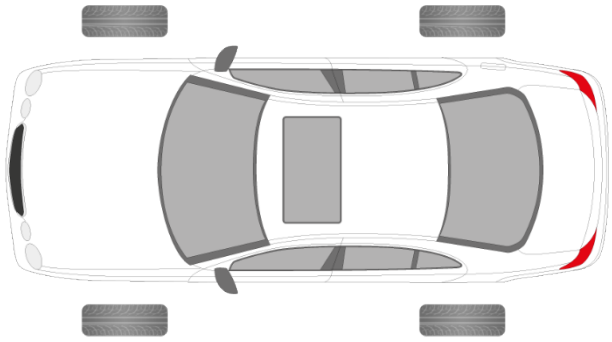


Reifen vorne links

Dimension	215/50 R 19 93 T
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	215/50 R 19 93 T
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr

Lackschichtdicke

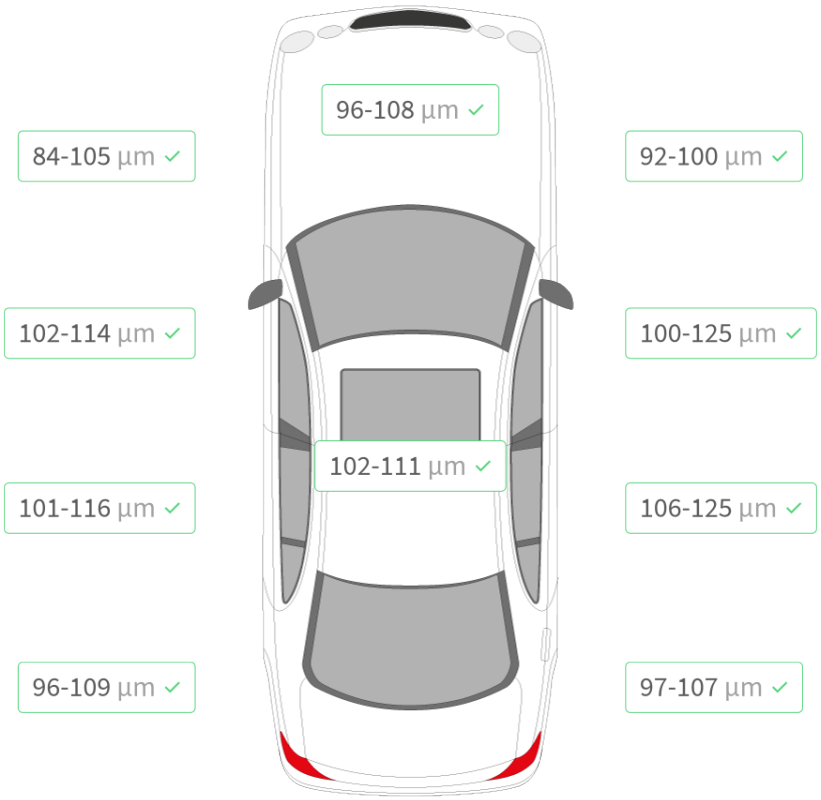

Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	105, 84 ✓
Motorhaube	108, 96 ✓
Kotflügel rechts	92, 100 ✓
Fahrertür	102, 114 ✓
Beifahrertür	125, 100 ✓
Fondtür links	116, 101 ✓
Dach	111, 102 ✓
Fondtür rechts	125, 106 ✓
Seitenwand links	96, 109 ✓
Seitenwand rechts	97, 107 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug konnten im Rahmen der Besichtigung keine Vorschäden festgestellt werden.

Das Fahrzeug wurde mit einem Lackschichtdickenmessgerät vermessen, siehe dazu auch das dem Gutachten beiligende Lackschichtdickenmessprotokoll.


Prüfpositionen


#	**Position** (inkl. MwSt.)

Außenbereich

1 **Motorhaube**

Motorhaube Lackabplatzungen, lackieren

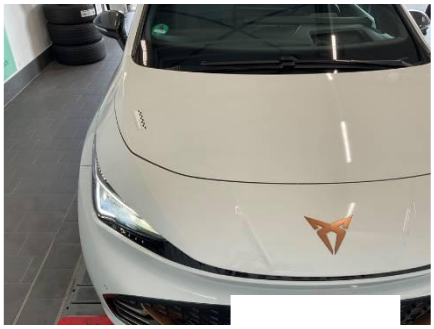

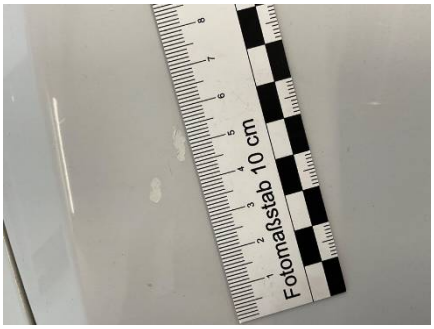

2 **Stoßfänger hinten**





Räder

3 **Felgen**

3 Felgen optischer Schaden, ersetzen

















Sonstiges

5 **Fahrzeugunterlagen**
In Ordnung

6 **Alle Schlüssel vorhanden**
1 Fahrzeugschlüssel beschädigt, ersetzen



7 **Wartung**
fällig, erneuern



Zusammenfassung

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

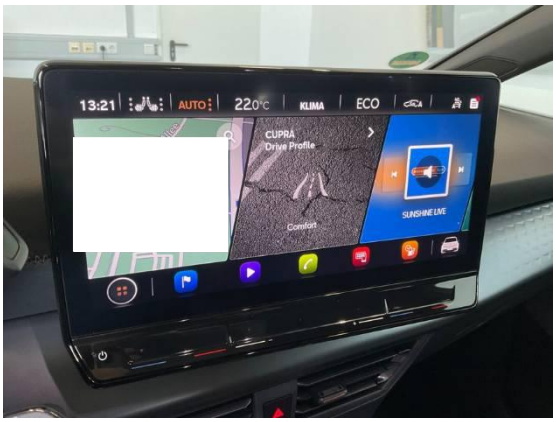


Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 12 Seiten
- 31 Fotos

Wörth an der Donau, den 23.09.2026