
RÜCKNAHMEBEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3264953ZGWMW vom 28.09.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

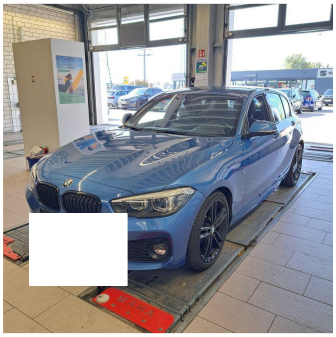

FIN	**WBA1R510107D38844**
Kennzeichen	
Hersteller	BMW
Modell	1 Limousine 5-trg. (F20)(2015->)
Untertyp	118 i Edition M Sport Shadow
Erstzulassung	11.02.2019
Laufleistung	**130.162 km** (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Fahrzeughalter

Auftraggeber
Besichtigungsort

Auftragsnummer	
Auftragsdatum	28.09.2026 um 10:55 Uhr
Besichtigungsdatum	28.09.2026 um 13:00 Uhr

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	BMW
Modell:	1 Limousine 5-trg. (F20)(2015->)
Untertyp:	118 i Edition M Sport Shadow
KBA:	0005 / BZU
Antriebstechnologie:	Benzin
Hubraum:	1.499 ccm
Leistung:	100 kw
Getriebeart	Manuell
Anzahl Gänge:	6
Antriebsart:	Heckantrieb
Leergewicht:	1.380 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.870 kg
Fahrzeugart:	Pkw

Amtliches Kennzeichen:	
FIN:	**WBA1R510107D38844**
Erstzulassung:	11.02.2019
Laufleistung:	**130.162 km** (abgelesen)
Maße in mm (LxBxH):	4.329 x 1.765 x 1.421
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Lackfarbe:	ESTORILBLAU 2 METALLIC
Innenraumfarbe:	STOFF CORNER/ANTHRAZIT/AKZENT GRAU
Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Bauform:	Limousine

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Ablage-Paket (4706), Aerodynamik-Paket M-Technic (2701), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Aktive Differential Bremse (ADB) (70004), Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL) (14240), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) (24115), Auspuffblende verchromt, schwarz (77111), Auspuffblenden verchromt (77110), Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (8702), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert (18207), Bordcomputer (25508), Bremsassistent (40801), Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) (27810), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) (51299), Dynamische Bremsleuchte (18898), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) (70100), Dynamische Tractions Control (DTC) (70105), Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (40906), Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter (70518), Fensterheber elektrisch hinten (35002), Fensterheber elektrisch vorn (35001), Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle (24826), Frontscheibe Verbundglas (22500), Fußmatten Velours (28402), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion (26710), Getriebe 6-Gang (75205), Heckleuchten LED (18802), Heckscheibenwischer (19300), Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexagon mit Akzentleiste (26343), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 5-türig (10005), Kopf-Airbag-System vorn (26804), Kopfstützen hinten klappbar (34909), Lenkrad (Leder) (69009), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar (69505), Licht- und Regensensor (18909), Licht-Paket (1702), LM-Felgen (49728), M Sport Shadow (97740), Mittelarmlehne vorn verstellbar (27206), Modellpflege (250), Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V (96538), Multifunktion für Lenkrad (69908), Nebelscheinwerfer (18300), Otto-Partikelfilter (OPF) (77640), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (33508), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (77227), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP (77273), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa) (39294), Schaltpunktanzeige (25699), Scheibenwaschdüsen heizbar (19102), Scheinwerfer LED (18020), Scheinwerfergehäuse mit abgedunkelten Hintergrund (schwarz) (18645), Seitenairbag vorn (26903), Service-System: ConnectedDrive Services (25150), Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices (25151), Service-System: Remote Services (25879), Servolenkung elektronisch gesteuert (69801), Servolenkung Servotronic (69811), Sitzausstattung: 5-Sitzer (34106), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara (30431), Sport-Fahrwerk (M-Technic) (42004), Sportsitze vorn (31901), Start-Stop-Knopf (35513), Start/Stop-Anlage (Funktion) (77601), Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich (39011), Tagfahrlicht LED (18913), Warndreieck (38999), Wegfahrsperre (38105), Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) (22218), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Business-Paket (2707), Frontscheibe mit Bandfilter oben (22506), Fzg. ohne Modell-Schriftzug (789), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control (28980), Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion (69309), Metallic-Lackierung (11000), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten (25800), Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) (68902)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Bordbuchmappe

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Nächster Service	12.000 km	02/2028
Nächste HU		nicht bekannt

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	225/40 R 18 92 Y	6 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	225/40 R 18 92 Y	6 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	245/35 R 18 92 Y	7 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	245/35 R 18 92 Y	7 mm In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Nicht vorhanden

Fehlteile

Pannenset (keine Runflat Reifen verbaut)

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse: von 90,00 µm bis 130,00 µm

Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Dach	Leichter Hagelschaden / Gutachten erforderlich
2	Antriebsstrang / Motor	Ölverlust / Prüfen
3	Mittelkonsole / Lüftung hinten	Einstellrad gebrochen / Erneuern
4	Windschutzscheibe	Steinschlag mit fortgeschrittener Rissbildung / Erneuern
5	Tür hinten links	Kratzer / Gebrauchsspur
6	Rad vorne links / Felge	Kratzer / Gebrauchsspur
7	Stoßfänger hinten	Kratzer / Gebrauchsspur
8	Stoßfänger hinten / Unterteil	Kratzer / Instandsetzen und lackieren
9	Rad hinten rechts / Felge	Abschürfung / Gebrauchsspur

Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

* Anteilige Reparaturkosten: Eine Leasingrücknahme unterliegt einem mit dem Leasinggeber vereinbarten Rücknahmekatalog zum Zustand des geleasten oder gemieteten Fahrzeuges gegenüber dem Leasingnehmer/Nutzer des Fahrzeuges. Beschädigungen, die über die Toleranzgrenzen des vorliegenden Rücknahmekataloges hinaus gehen werden dem Leasingnehmer/Fahrzeugnutzer anteilig in Rechnung gestellt. Die Listung der anteiligen Reparaturkosten bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die einer Versicherungsregulierung unterliegen, wie einem Unfallschaden gleichzusetzen sind. Grobe Beschädigungen werden in der Bewertung nicht anteilig berechnet, ebenfalls sind Servicefälligkeiten, Fehlteile und Verschleiß von einer anteiligen Berechnung ausgeschlossen.

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.


Übersichtsbilder

Bild 1




Übersichtsbild vorne links

Bild 2

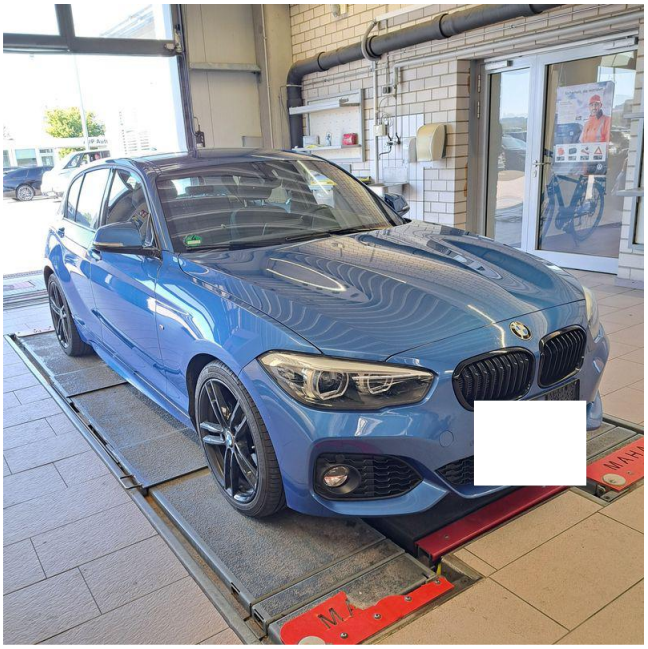


Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3

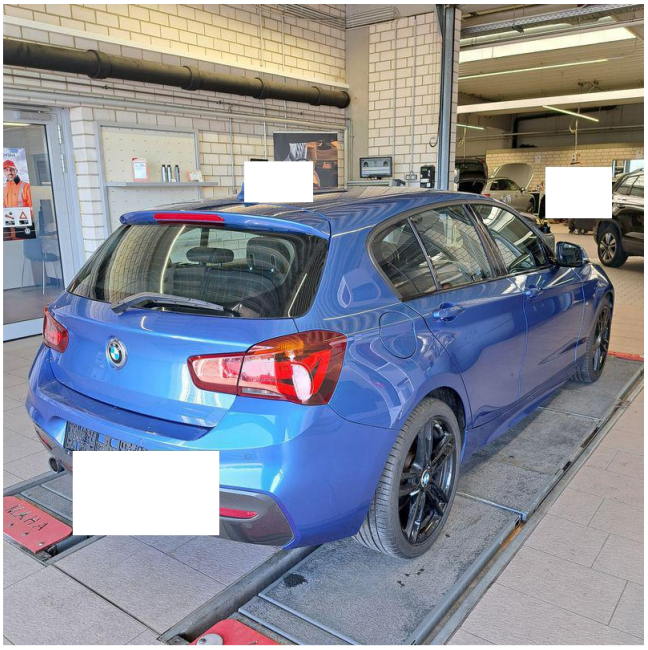


Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4

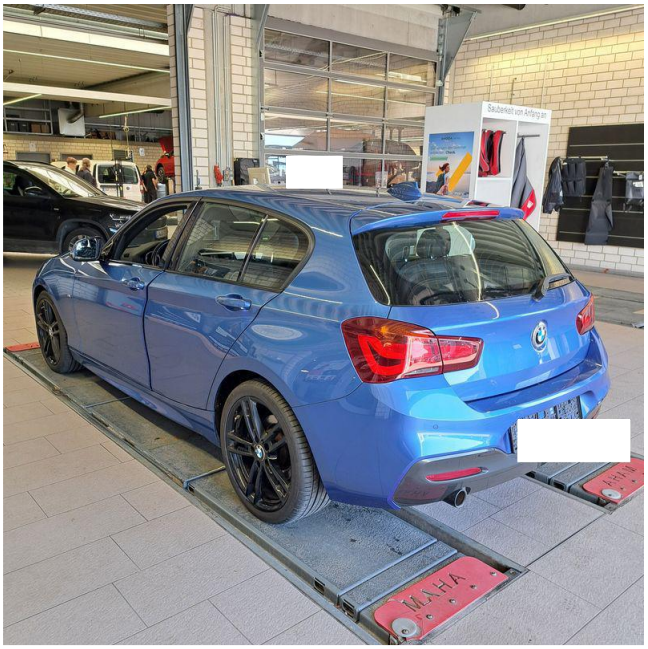

Übersichtsbild hinten links

Bild 5

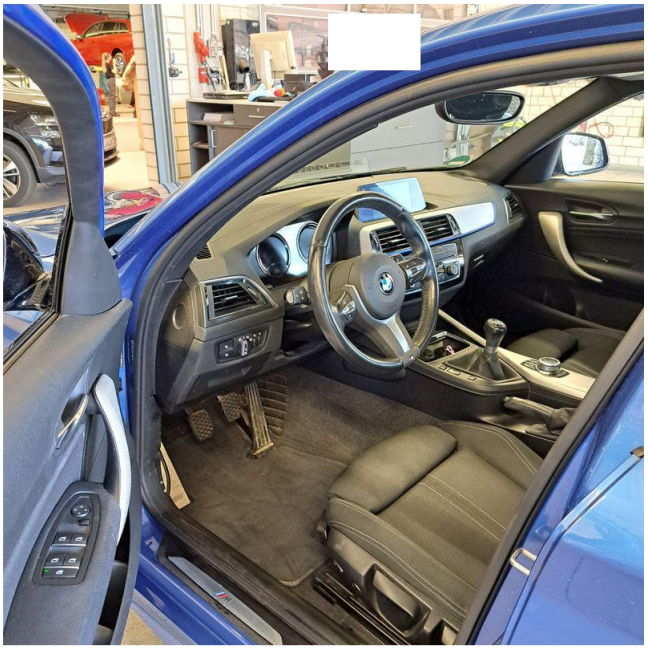

Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Sonstiges

Bild 10



Bild 11

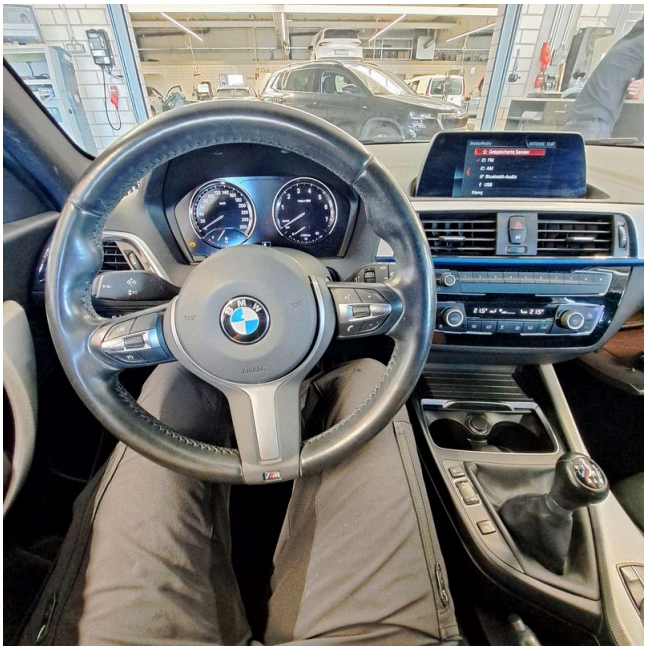


Bild 12



Bild 13

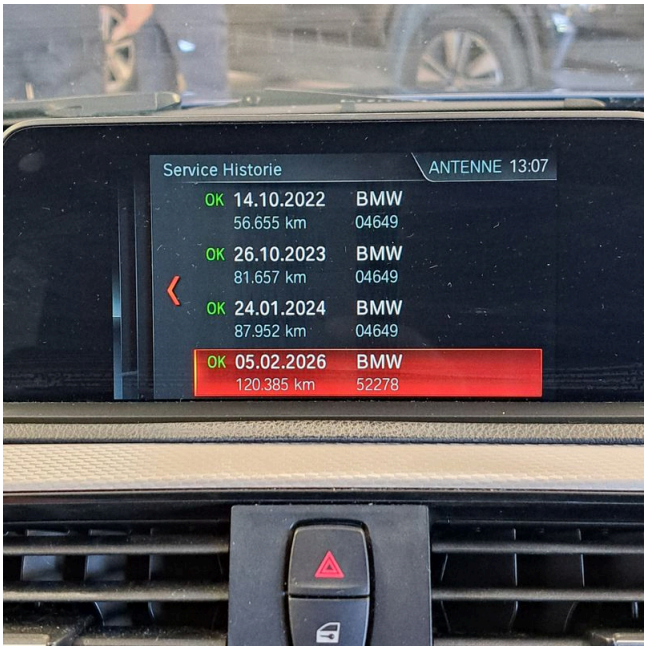


Bild 14

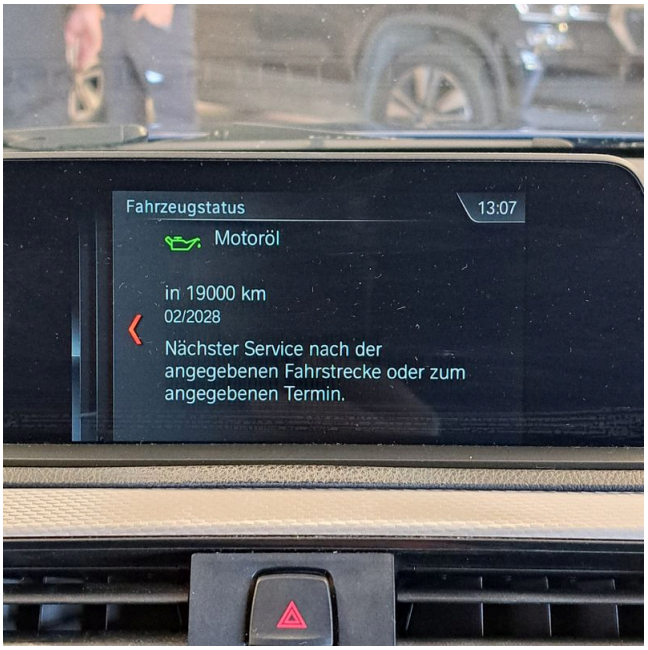


Bild 15



Bild 16

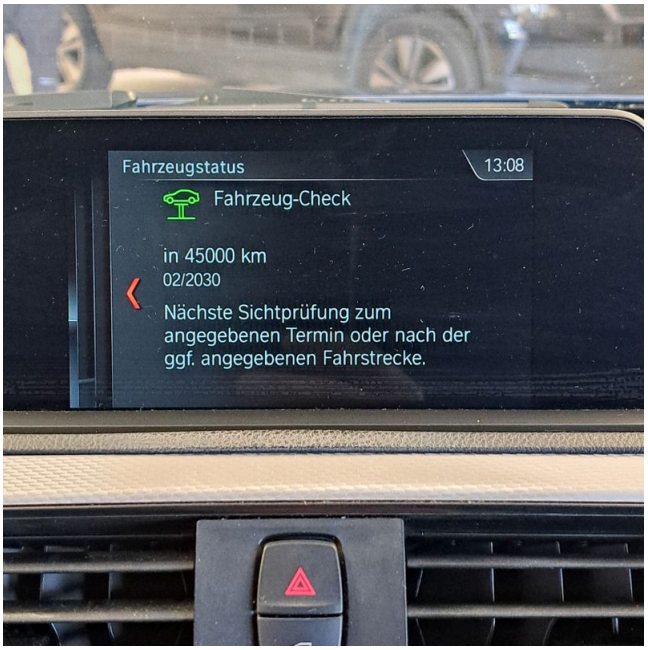


Bild 17

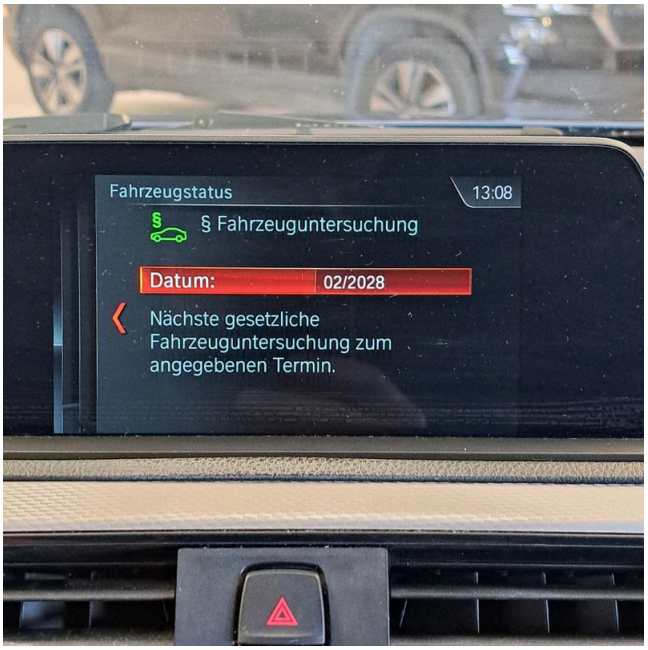


Bild 18

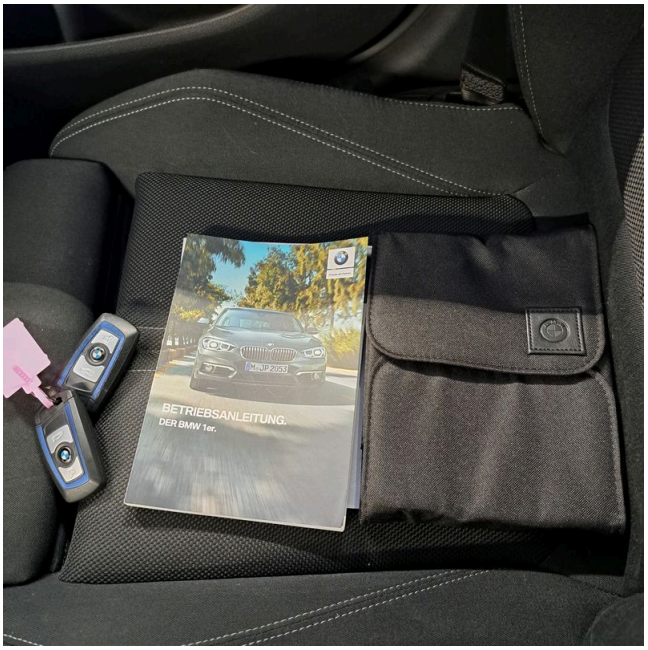


Bild 19

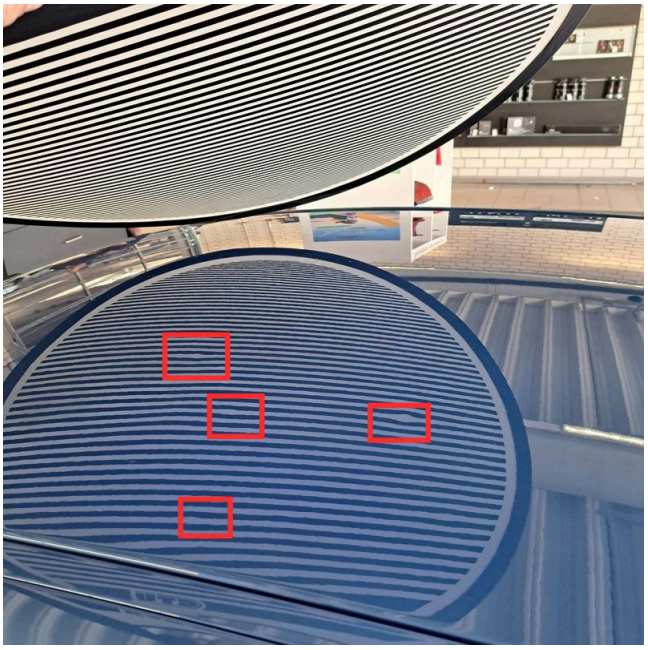


Bild 20



Bilder Feststellungen

Bild 21



Nr.: 1
Bauteil: Dach
Beschädigungsart: Leichter Hagelschaden
Reparaturweg: Gutachten erforderlich

Bild 22

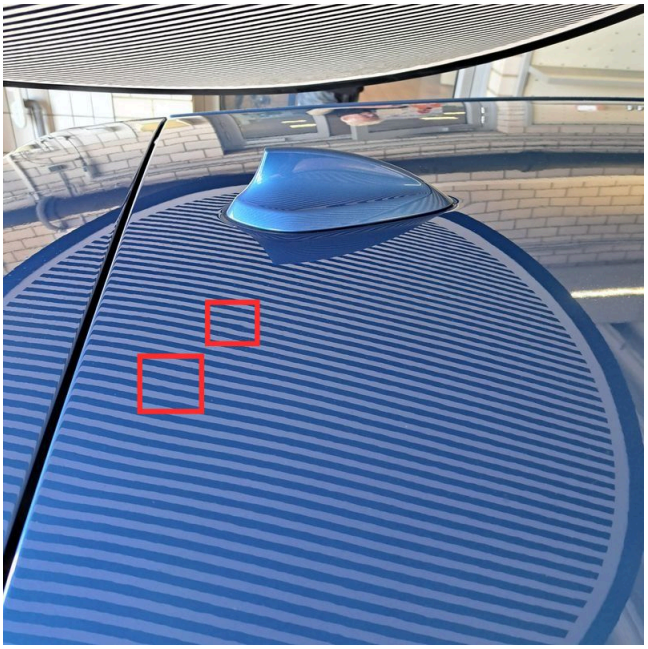


Bild 23


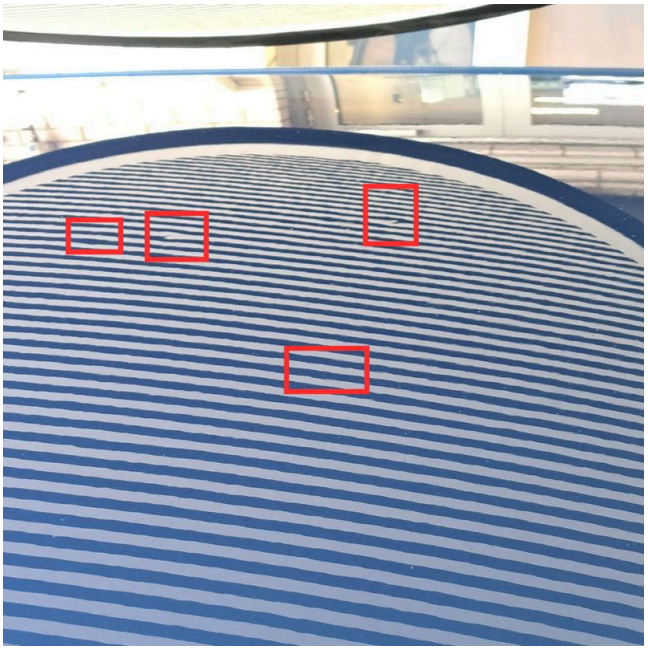


Bild 24

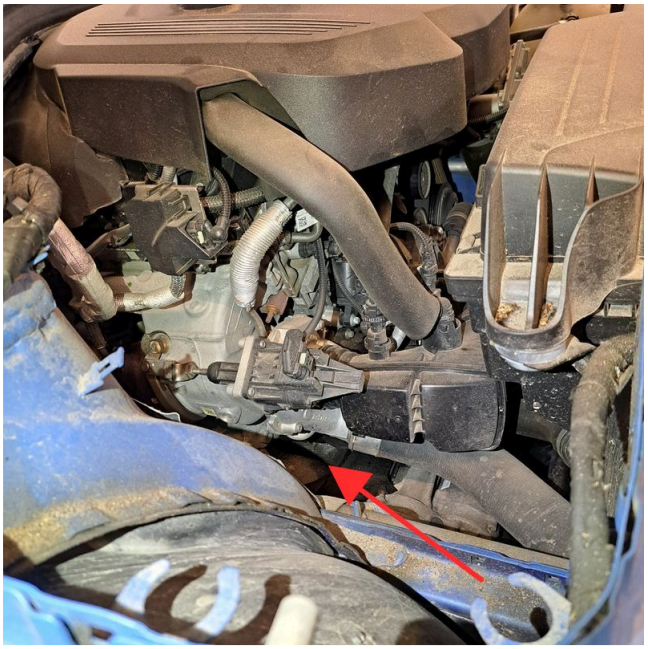

Nr.: 2
Bauteil: Antriebsstrang / Motor
Beschädigungsart: Ölverlust
Reparaturweg: Prüfen

Bild 25



Bild 26



Bild 27



Nr.: 3
Bauteil: Mittelkonsole / Lüftung hinten
Beschädigungsart: Einstellrad gebrochen
Reparaturweg: Erneuern

Bild 28



Bild 29



Nr.: 4
Bauteil: Windschutzscheibe
Beschädigungsart: Steinschlag mit fortgeschrittener Rissbildung
Reparaturweg: Erneuern

Bild 30

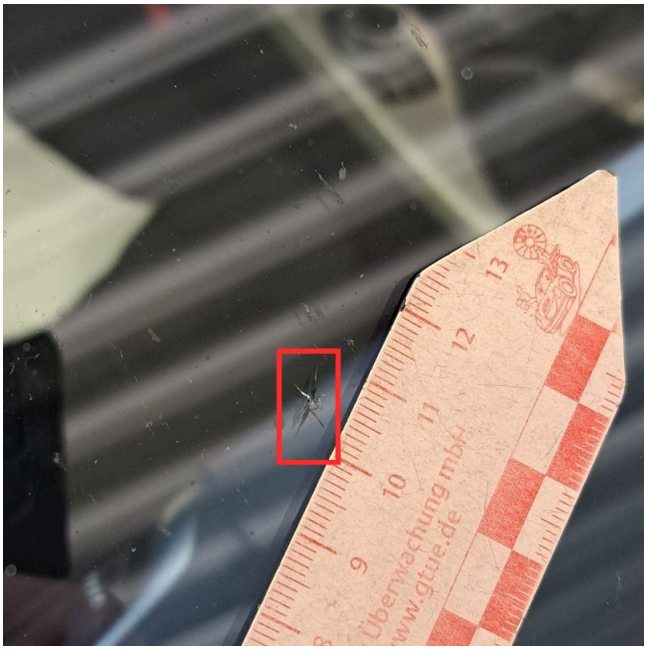


Bild 31



Nr.: 5
Bauteil: Tür hinten links
Beschädigungsart: Kratzer
Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 32

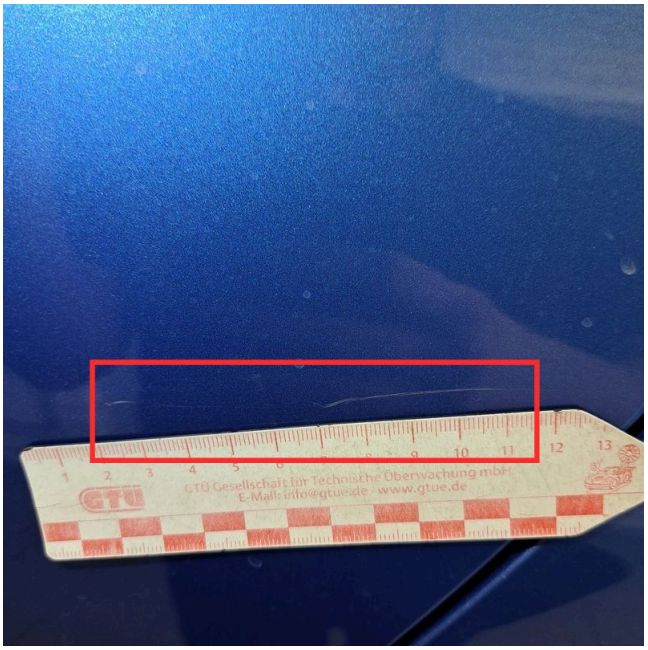


Bild 33




Nr.: 6
Bauteil: Rad vorne links / Felge
Beschädigungsart: Kratzer
Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 34



Bild 35

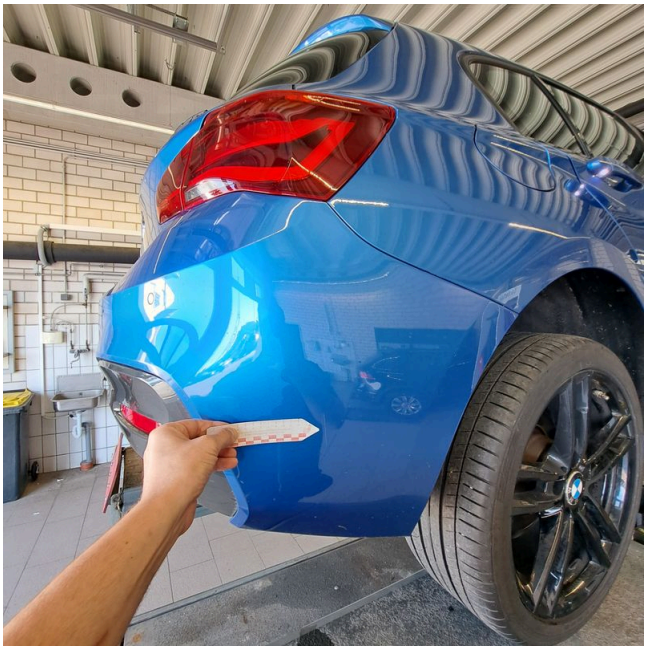

Nr.: 7
Bauteil: Stoßfänger hinten
Beschädigungsart: Kratzer
Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 36

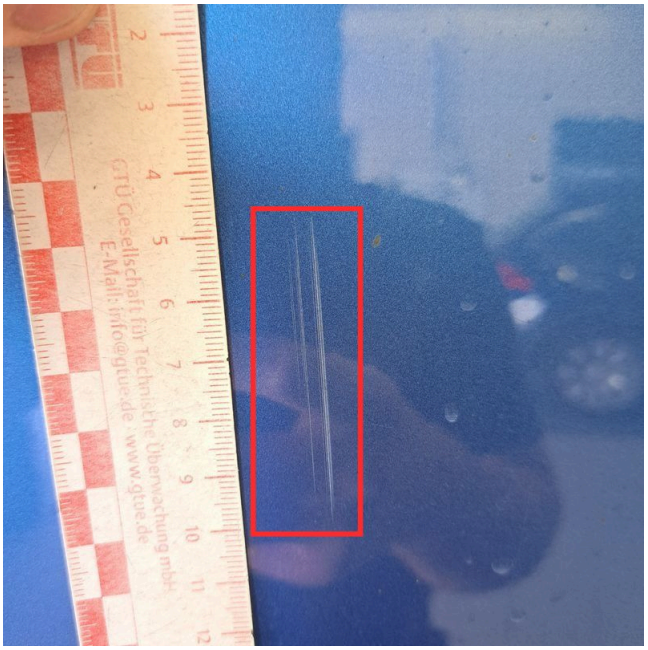


Bild 37


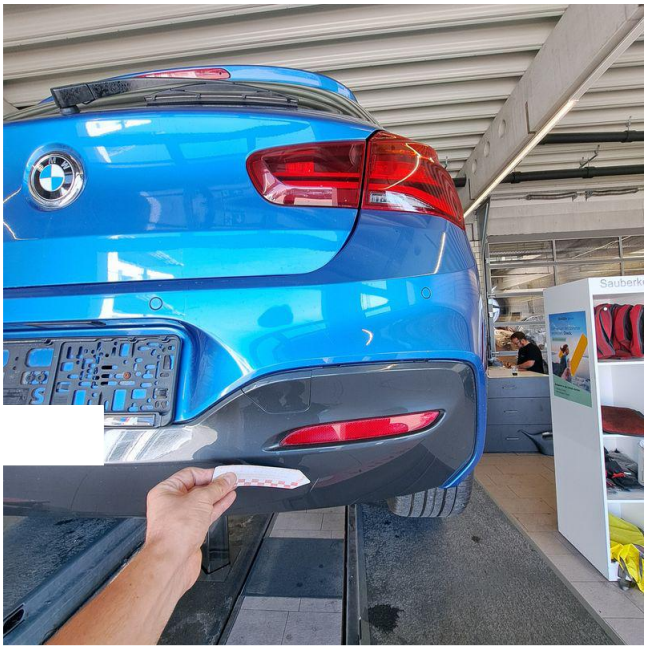


Bild 38

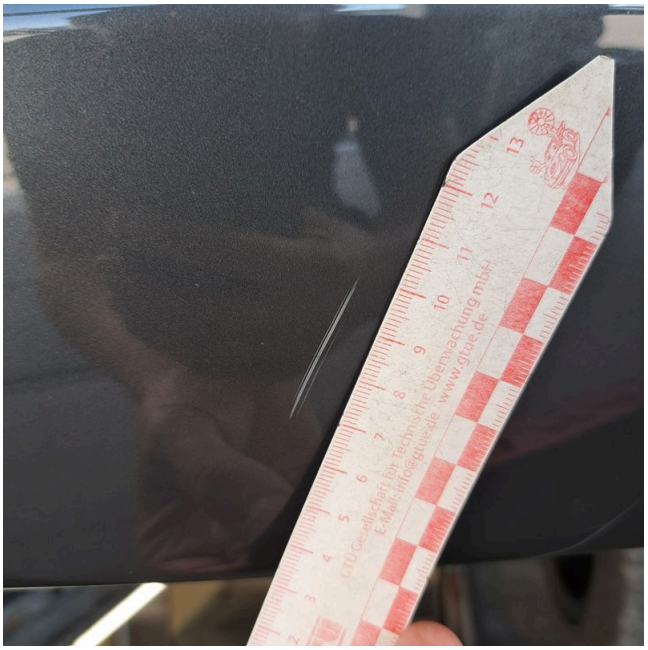

Nr.: 8
Bauteil: Stoßfänger hinten / Unterteil
Beschädigungsart: Kratzer
Reparaturweg: Instandsetzen und lackieren

Bild 39


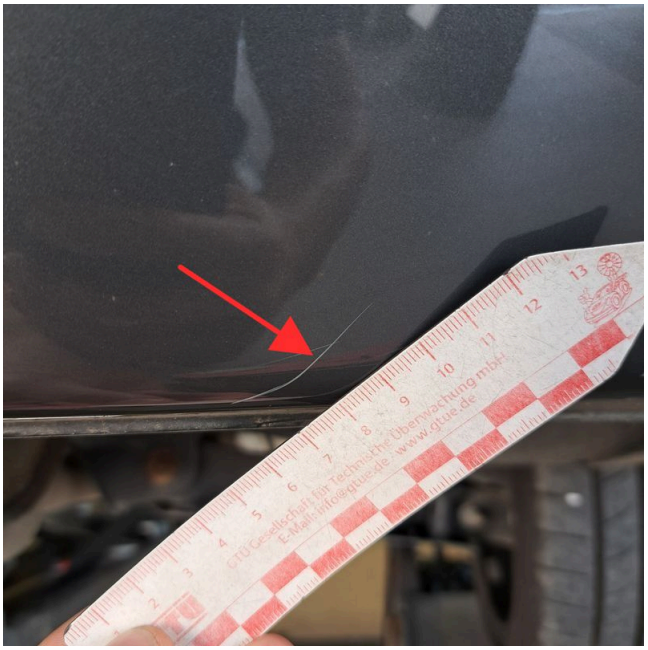


Bild 40

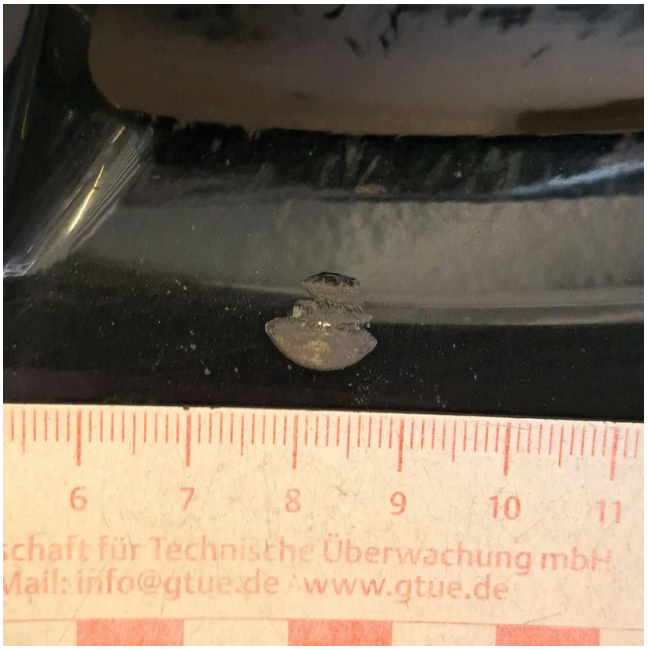

Nr.: 9
Bauteil: Rad hinten rechts / Felge
Beschädigungsart: Abschürfung
Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 41


6
7
8
9
10
11
schaft für Technische Überwachung mbH
Mail: info@gtue.de · www.gtue.de