05.11.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Vertragsnummer

Auftrags-Nummer / Referenz

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugidentnummer WVGZZZA1ZMV108324

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**2.534,00 €**	**481,46 €**	**3.015,46 €**
basierend auf Reparaturkosten	2.534,00 €	481,46 €	3.015,46 €

05.11.2026

Gutachten

Betreff	
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeughalter	
Vertragsnummer	
Auftrags-Nummer / Referenz	
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	Volkswagen
Modell / Verkaufsbezeichnung	T-ROC
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0603 CJS 00072
Fahrzeugidentnummer	WVGZZZA1ZMV108324
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	22.02.2021 / 27.04.2023
Nächste HU	04/2027 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	48.524 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Blau
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Benzin

: 05.11.2026

Hubraum / Zylinder	1.984 ccm / 4
Leistung	221 kW
Schadstoffklasse	EURO6
Leergewicht (kg)	1.581
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.090
zul. Nutzlast (kg)	509
Maße (L/B/H)	4241 x 1819 x -
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Alcantara/Stoff / Grau-Anthrazit
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	15 Tag(e)
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/40 R19 96Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 235/40 R19 96Y	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zusatzbereifung / Felge

#1 215/55 R17 94V	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 215/55 R17 94V	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Ersatzrad

Ablauf: 11/2024 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio DAB

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	30,00 €	30,00 €
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (11/24) - abgelaufen - erneuern	45,00 €	45,00 €
3	Fahrzeugdach	Dach (Kotkranz) - Delle(n) - aufbereiten	120,00 €	120,00 €
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Restzeit 04/27) - durchführen	189,00 €	189,00 €
5	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair	275,00 €	275,00 €
6	Tür vorn links	Tür - Kratzer - sanft instandsetzen	275,00 €	275,00 €
7	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair	275,00 €	275,00 €
8	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair	275,00 €	275,00 €
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Ölservice Restzeit 15 Tage) - durchführen	300,00 €	300,00 €
10	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren	750,00 €	750,00 €
Summe (netto):			2.534,00 €	2.534,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - aufbereiten	0,00 €	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	145 µm
2	Dachholm links	140 µm

Nr.	Ort	Messung
3	Dachholm rechts	150 µm
4	Heckklappe/-tür	135 µm
5	Kotflügel links	150 µm
6	Kotflügel rechts	145 µm
7	Motorhaube	160 µm
8	Seitenwand links	140 µm
9	Seitenwand rechts	140 µm
10	Tür hinten links	140 µm
11	Tür hinten rechts	145 µm
12	Tür vorne links	145 µm
13	Tür vorne rechts	145 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Zweitschlüssel liegt beim Verkäufer. Austattungsliste lag bei der Bewertung nicht vor. Fehlerspeicherprotokoll lag bei der Bewertung nicht vor.



Unterschrift Sachverständiger (Ralf Splinter)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 26 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

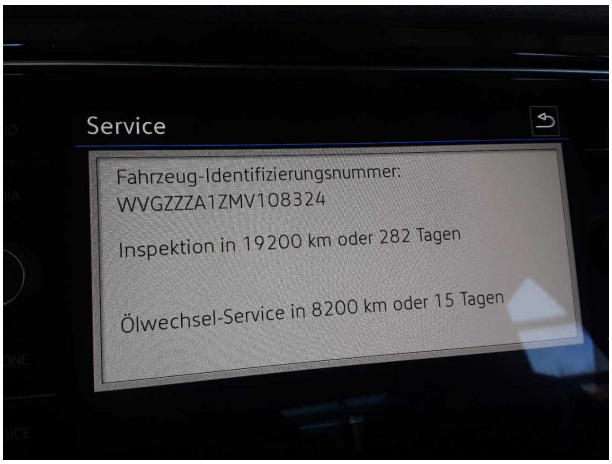


Abbildung 5: Innenraum

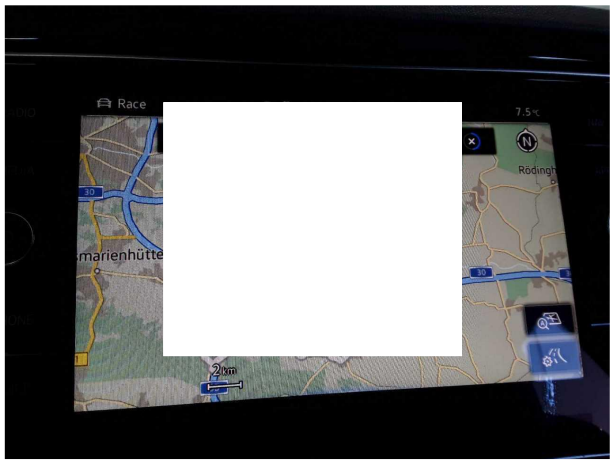


Abbildung 6: Innenraum

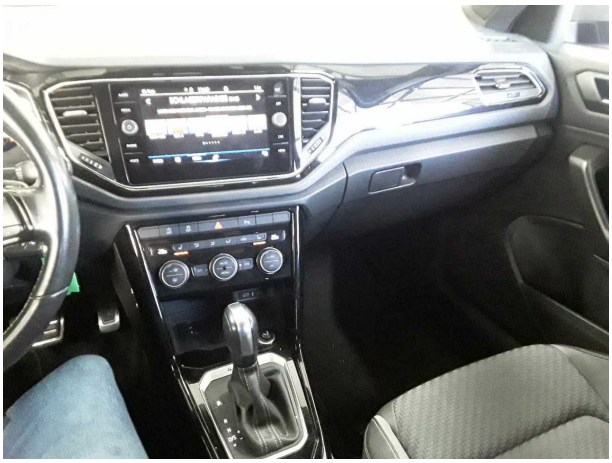


Abbildung 7: Innenraum

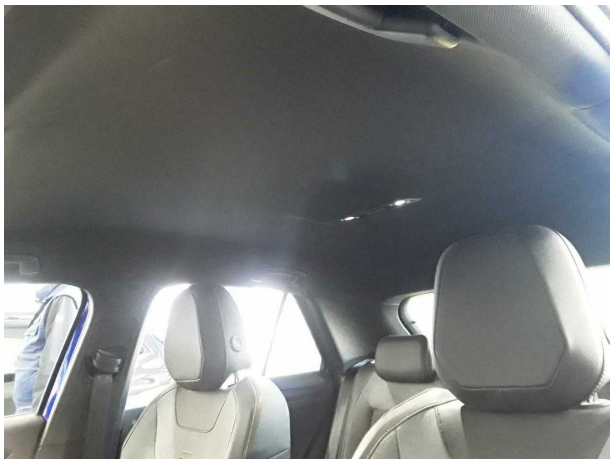


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

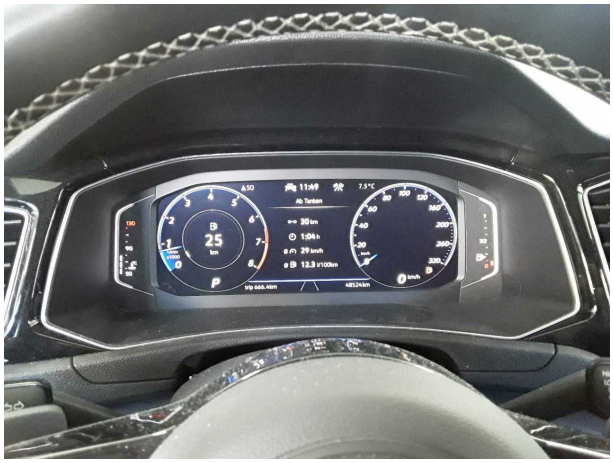


Abbildung 10: Kombiinstrument

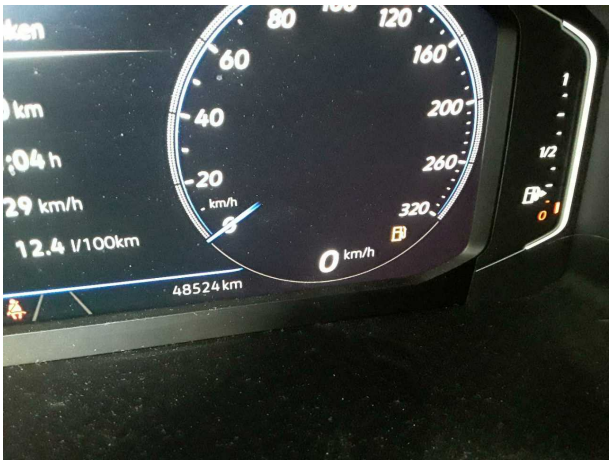


Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN

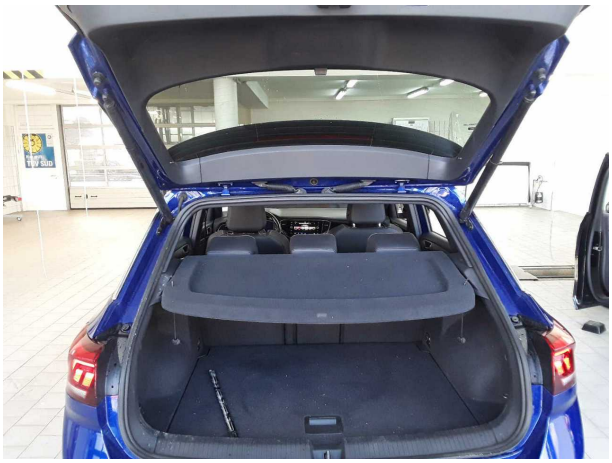


Abbildung 13: Laderaum

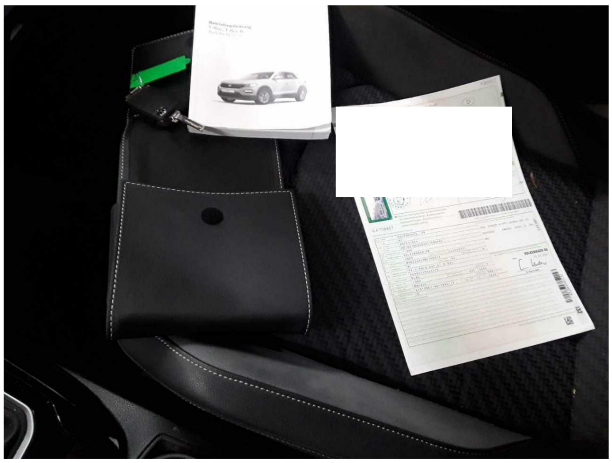


Abbildung 14: Dokumente

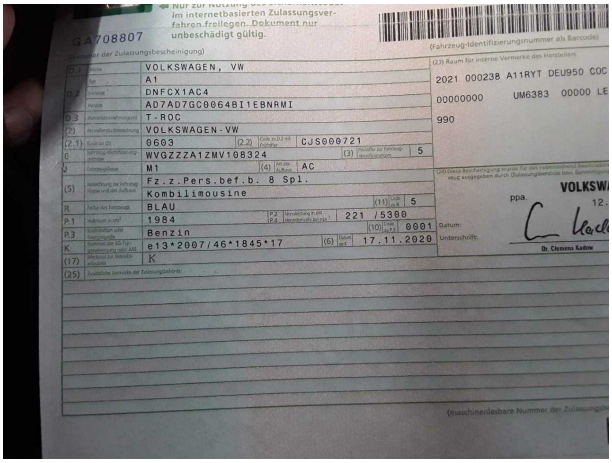


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

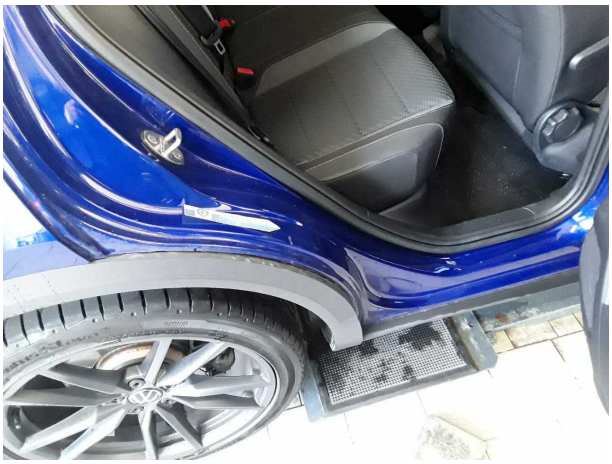


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel (11/24) - abgelauf… - erneuern




Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dach (Kotkranz) - Delle(n) - aufbereiten

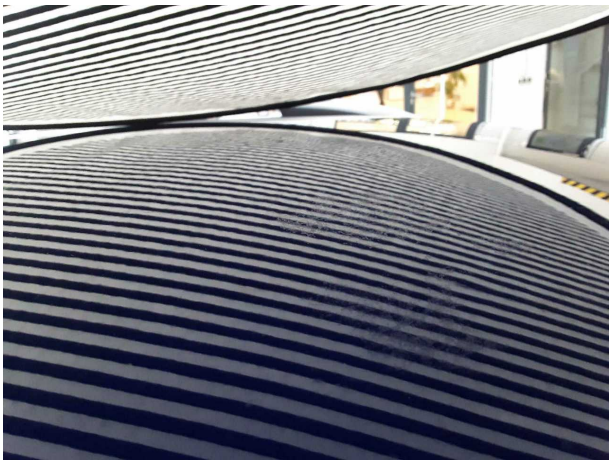

Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dach (Kotkranz) - Delle(n) - aufbereiten

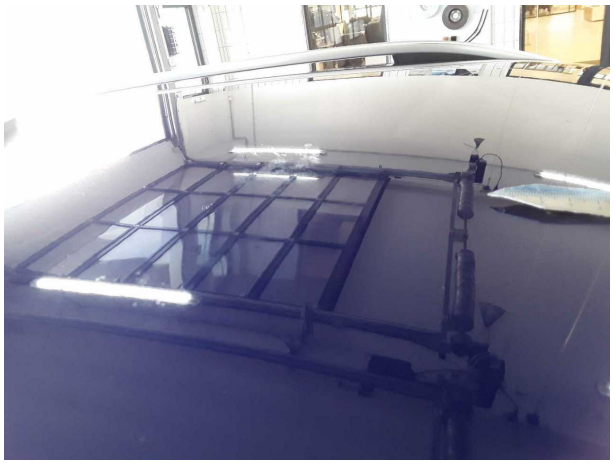


Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dach (Kotkranz) - Delle(n) - aufbereiten

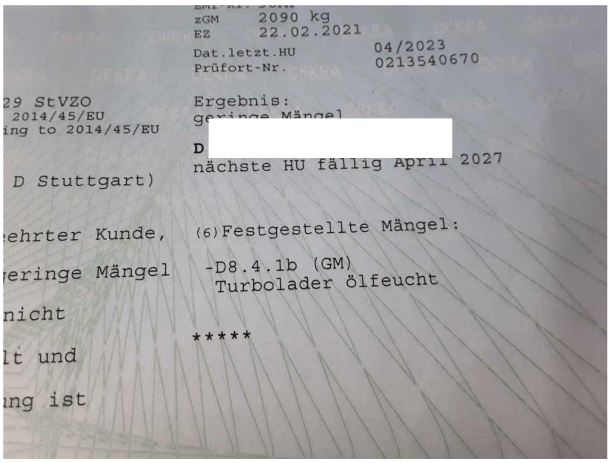


Beschädigung 4: Sonstiges: Hauptuntersuchung (Restzeit 04/27) - durchführen



Beschädigung 5: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair

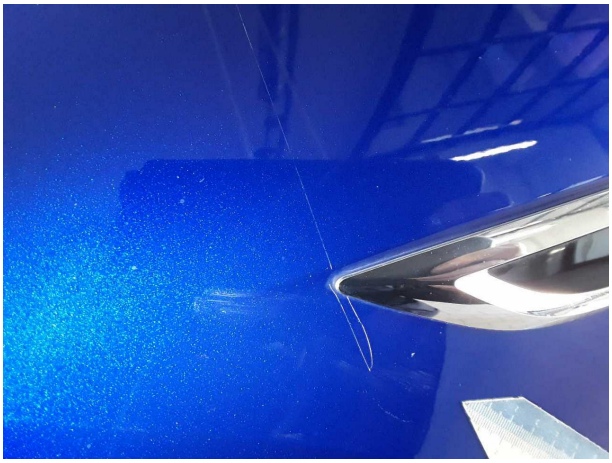

Beschädigung 5: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair

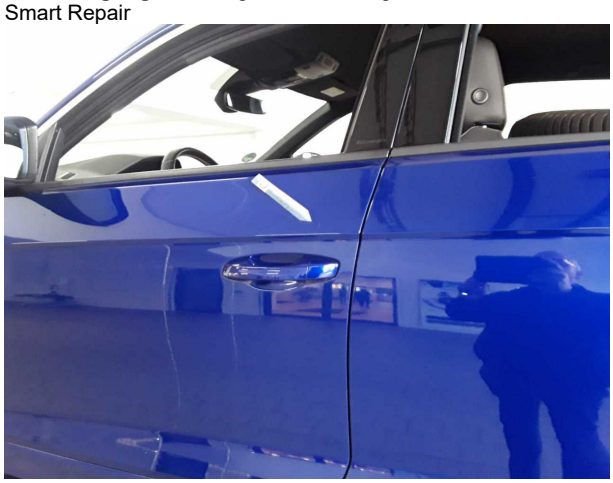


Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - Kratzer - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - Kratzer - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Tür vorn links: Tür - Kratzer - sanft instandsetzen

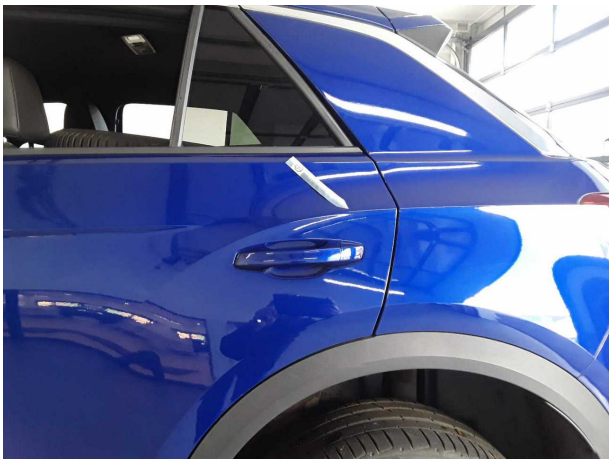

Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair

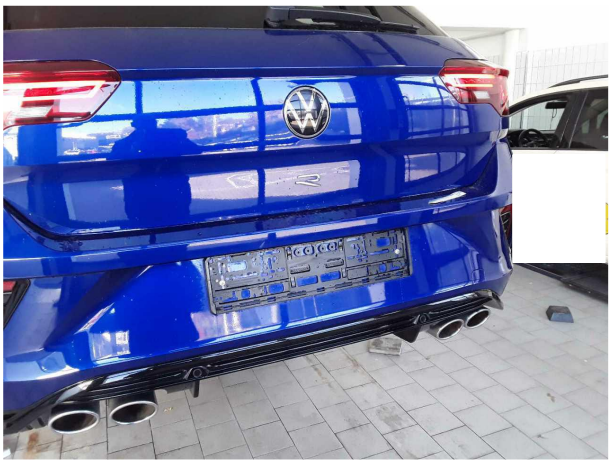

Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

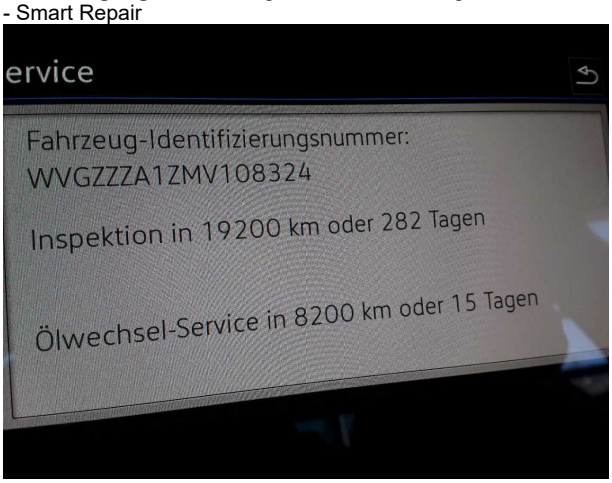

Beschädigung 9: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Ölservice Restzeit 15 Tage) - durchführen



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

: 05.11.2026

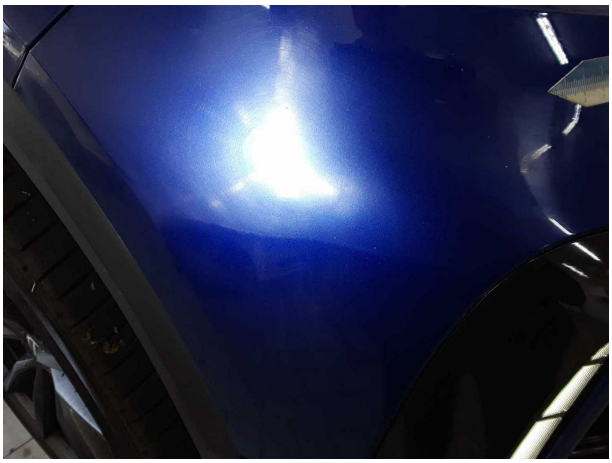

Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren