Datum: 29.10.2026

Gutachten

Betreff	Händlerbewertung
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeugidentnummer	W1KAH5EB1PF069717

Datum: 29.10.2026

Gutachten

Betreff	Händlerbewertung
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Besichtigung durch	
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	C 300 e
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BEP 00037
Fahrzeugidentnummer	W1KAH5EB1PF069717
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	31.08.2022 / 31.08.2022
Nächste HU	08/2027 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	59.915 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	SCHWARZ - UNILACK
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl
Hubraum / Zylinder	1.999 ccm / 4
Leistung	150 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.655
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5

Datum: 29.10.2026

Getriebe	Automatik (Getriebe Automatik - (9-Stufen))
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	296 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 95Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 255/40 R18 99Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 09/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, B53 Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), 82B Aufladesystem Wechselstrom (AC), 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), P15 Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb), B59 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, 235 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, 243 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, U12 Fußmatten Velours, 541 Gepäck-/ Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, 421 Getriebe Automatik - (9-Stufen), 310 Getränkehalter vorn (doppelt), 890 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW), Infotainment-System: Remote Service (Plus), 876 Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, 893 Keyless Go Startanlage, 580 Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), 485 Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, B30 Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, 325 Mittenairbag vorn, Otto-Partikelfilter (OPF), P44 Park-Paket, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), 475 Reifendruck-Kontrollsystem, 218 Rückfahrkamera, 287 Rücksitzlehne geteilt/klappbar, B10 Schadstoffarm nach

Abgasnorm Euro 6d, 345 Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenschweller Wagenfarbe, 355 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)

Sonderausstattung: 30P Ablage-Paket, 891 Ambiente-Beleuchtung, 550 Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), D1F Assistenz-Paket, DB2 Ausstattungs-Paket: Business, 249 Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, 234 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, 587 Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außenspiegel schwarz lackiert, P14 Avantgarde Interieur, Dachreling schwarz, P35 Digital Light, 464 Digitales Instrumenten-Display, 367 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, 513 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, 682 Feuerlöscher, Infotainment-Paket, D3I Infotainment-Paket High-End, 38U Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, H50 Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber, 51U Innenhimmel schwarz, 889 Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, D2K Komfort-Paket Advanced, 7U2 Komfortsitze vorn, 9B2 Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, U22 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, L3E Lenkrad (Leder), D2L Licht-Paket Advanced, LM-Felgen, 22R LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 9x18 (5-Doppelspeichen, schwarz), Media-Display, 794 Mittelkonsole Rautenoptik, 22U Multimediasystem MBUX Entertainment, 365 Navigationssystem: Festplattennavigation, P55 Night-Paket, DAP Public-Charging-Paket, B51 Reifen-Reparaturset (Tirefit), 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, U19 Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, PBG Service-System: MBUX Navigation Premium, P65 Sitz-Komfort-Paket, 301A Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, 873 Sitzheizung vorn, 14U Smartphone integriert, 853 Sound-System, P49 Spiegel-Paket, 239 Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion, 868 Zentral-Display (OLED)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
2	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Unterlagen	Serviceheft (Serviceintervall nicht eingehalten) - unvollständig - Wertminderung
6	Motorhaube	Motorhaube (Bis zur Grundierung) - Kratzer - lackieren
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	COC Papiere - fehlt - kein Abzug
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Abrieb - kein Abzug
3	Fahrzeugdach	Dachholm links - Kratzer - kein Abzug
4	Tür vorn links	Tür - Kratzer - kein Abzug
5	Tür hinten rechts	Tür (Oberflächlich) - Kratzer - kein Abzug
6	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug
7	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
8	Tür hinten links	Türdichtung - Kratzer - kein Abzug
9	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
10	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug
11	Blinkleuchte	Spiegel rechts - Kratzer - kein Abzug
12	Seitenwand links	Seitenwand (Erhöhter Aufwand, Delle auf Kante) - Delle(n) - kein Abzug

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	108 µm
2	Dachholm links	104 µm
3	Dachholm rechts	120 µm
4	Heckklappe/-tür	112 µm
5	Kotflügel links	107 µm
6	Kotflügel rechts	115 µm
7	Motorhaube	112 µm
8	Seitenwand links	120 µm
9	Seitenwand rechts	120 µm
10	Tür hinten links	123 µm
11	Tür hinten rechts	113 µm
12	Tür vorne links	108 µm

Datum: 29.10.2026

Nr.	Ort	Messung
13	Tür vorne rechts	105 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

- Nach Rücksprache mit Serviceberater liegt ein Fehler im System (Wartungrechner) vor. Die Serviceintervall wurden eingehalten.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 34 Übersichtsfotos, 48 Beschädigungsfotos

Datum: 29.10.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

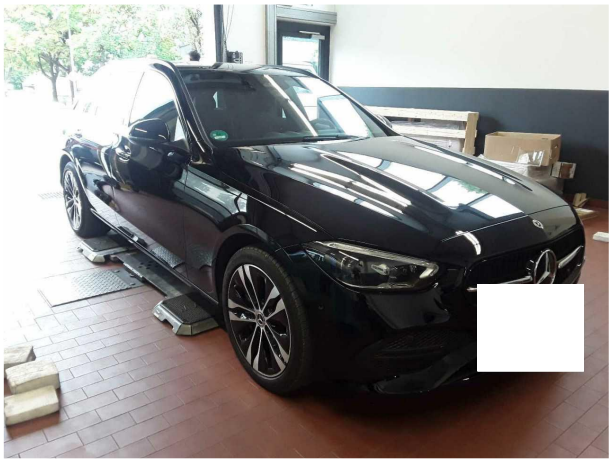


Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne

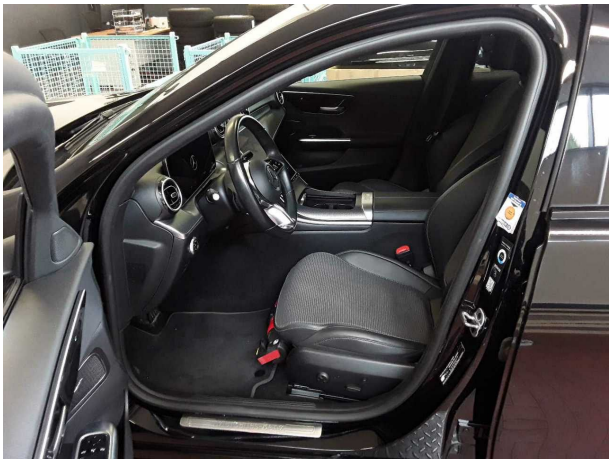


Abbildung 6: Innenraum vorne

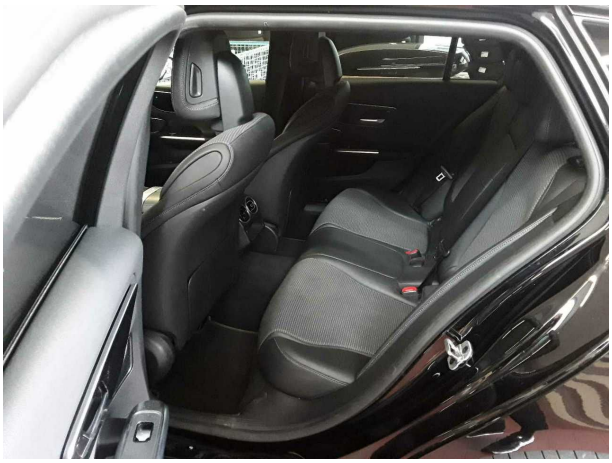


Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

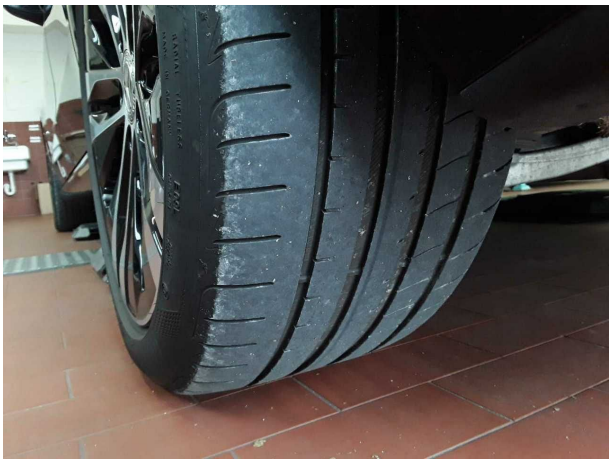


Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung

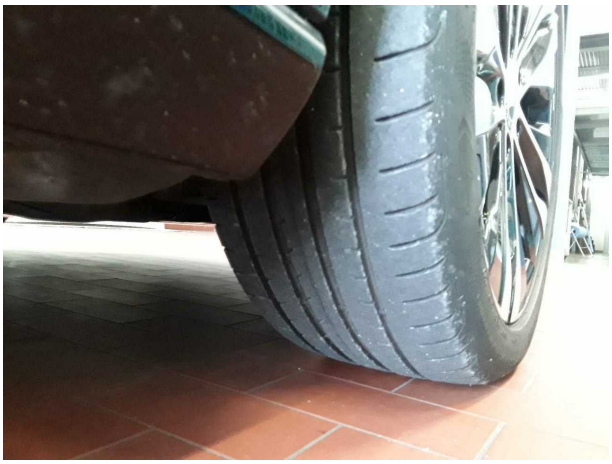


Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung

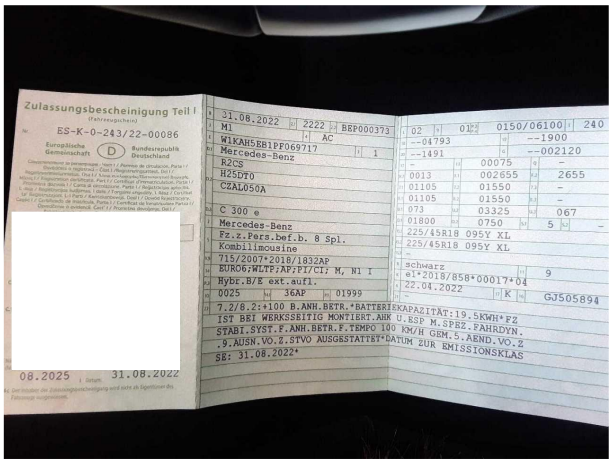


Abbildung 20: Dokumente

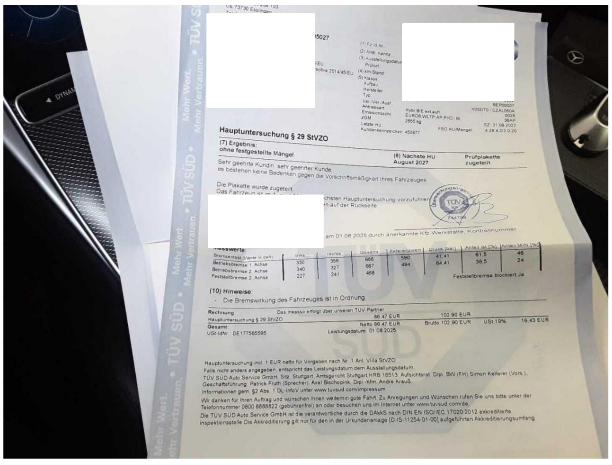


Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Dokumente

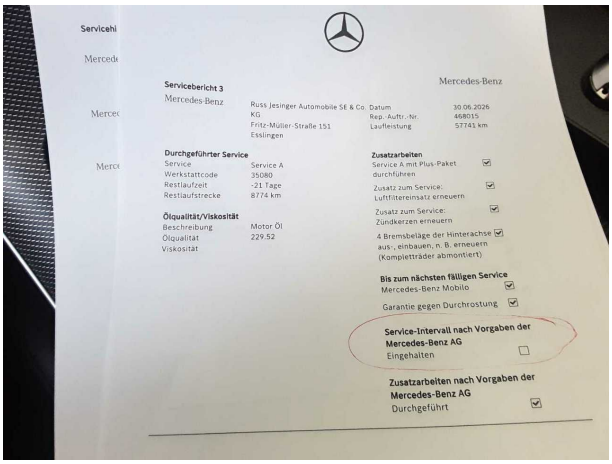


Abbildung 23: Dokumente

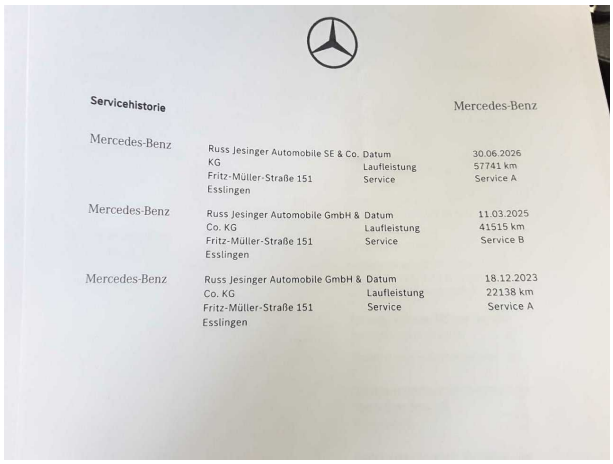


Abbildung 24: Dokumente

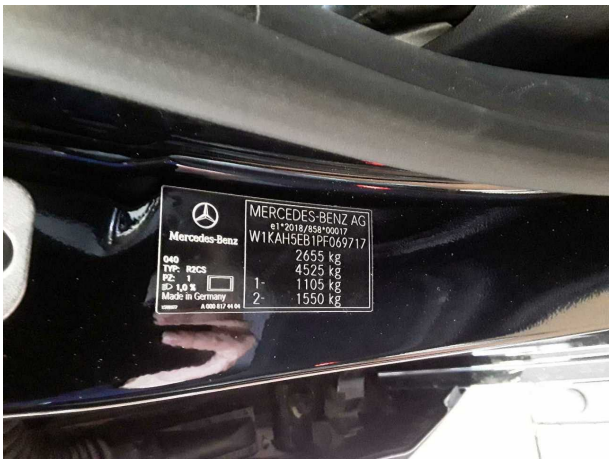


Abbildung 25: FIN

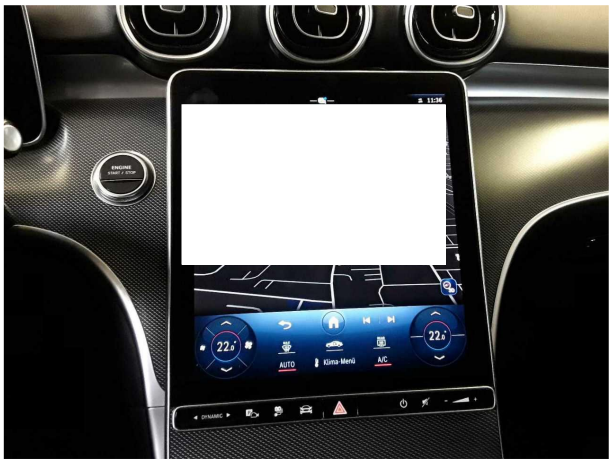


Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

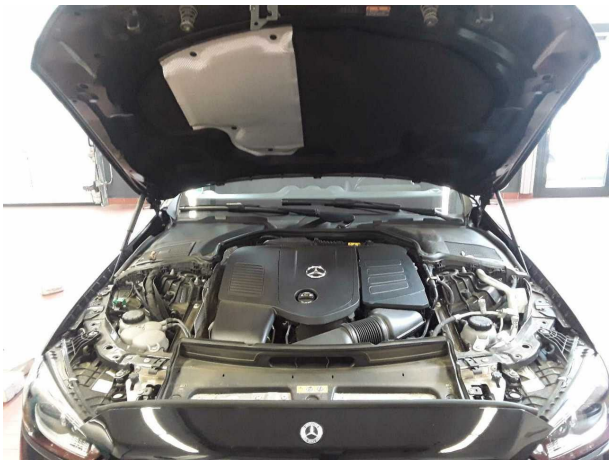


Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

Datum: 29.10.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

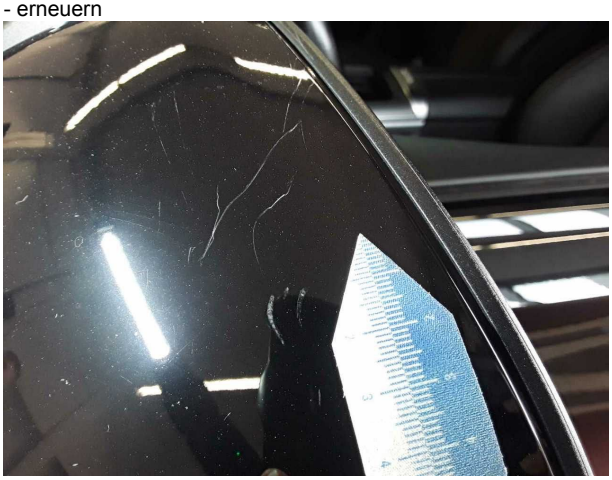

Beschädigung 2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Datum: 29.10.2026



Beschädigung 2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen


Datum: 29.10.2026

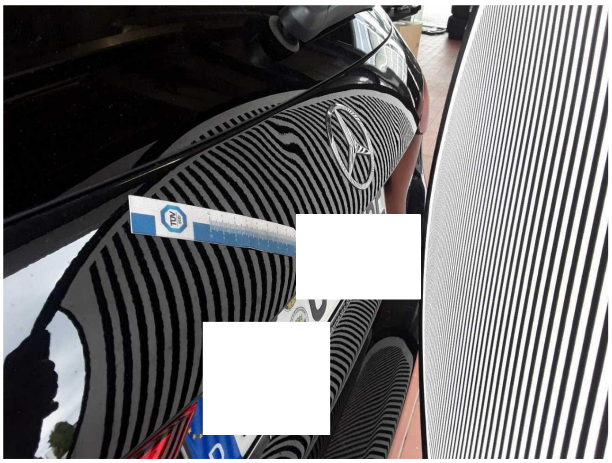


Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

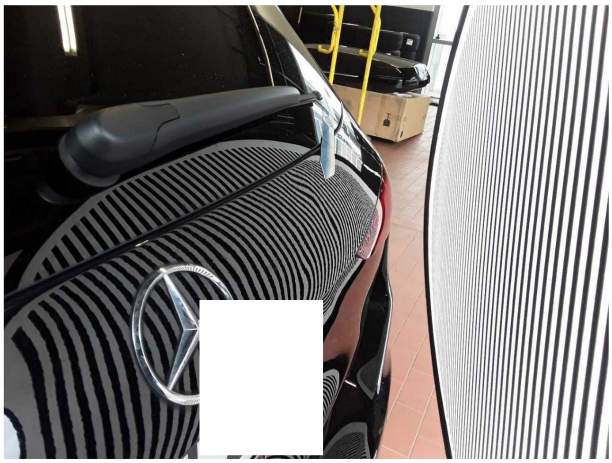


Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

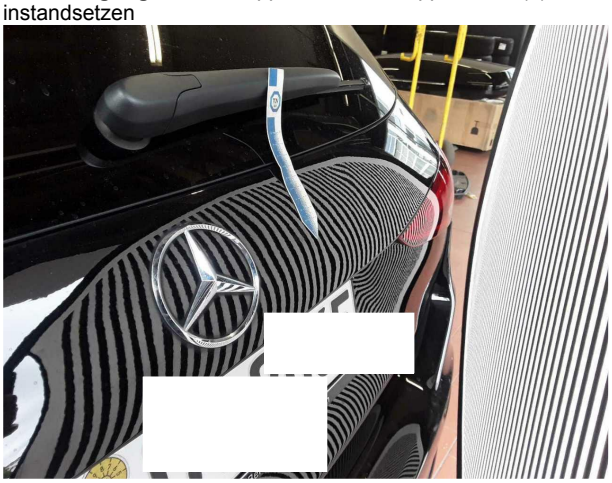

Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

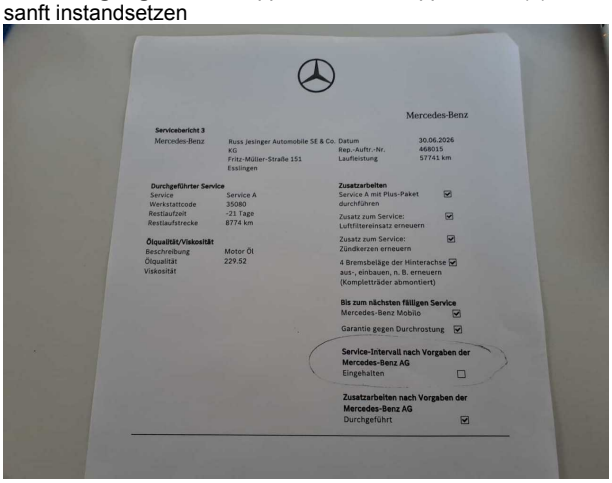

Beschädigung 5: Unterlagen: Serviceheft (Serviceintervall nicht eingehalten) - unvollständig - Wertminderung

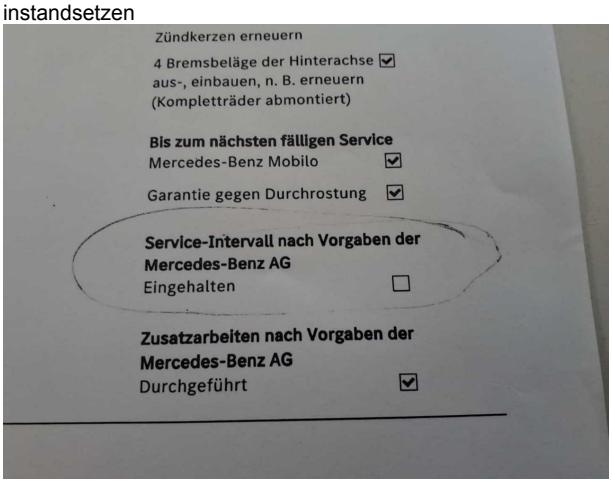


Beschädigung 5: Unterlagen: Serviceheft (Serviceintervall nicht eingehalten) - unvollständig - Wertminderung



Beschädigung 6: Motorhaube: Motorhaube (Bis zur Grundierung) - Kratzer - lackieren


Datum: 29.10.2026

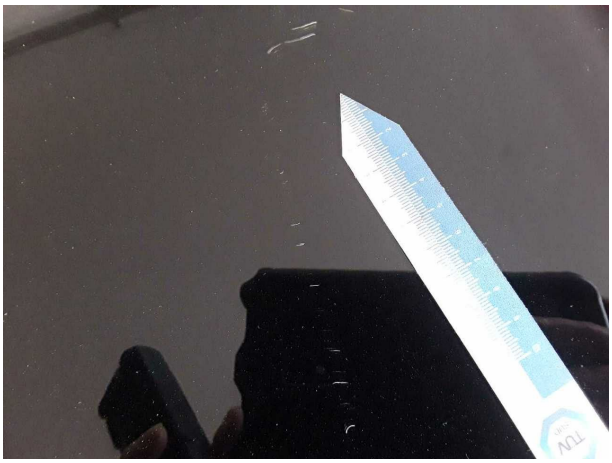

Beschädigung 6: Motorhaube: Motorhaube (Bis zur Grundierung) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

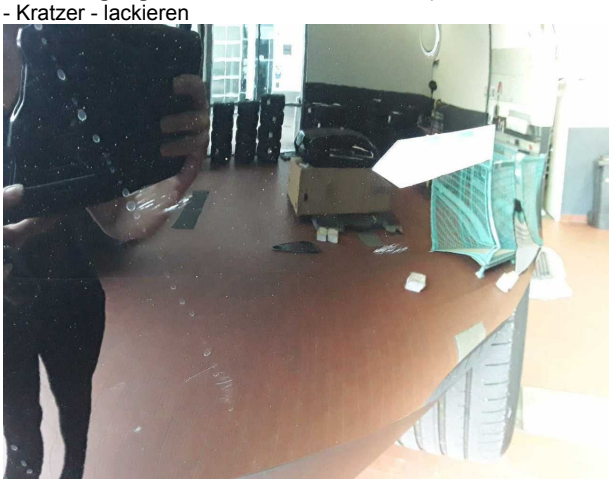

Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Datum: 29.10.2026



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Abrieb - kein Abzug

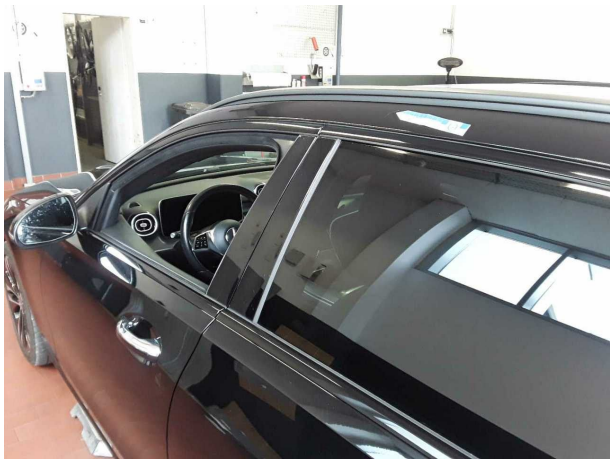


Gebrauchsspur 3: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - kein Abzug

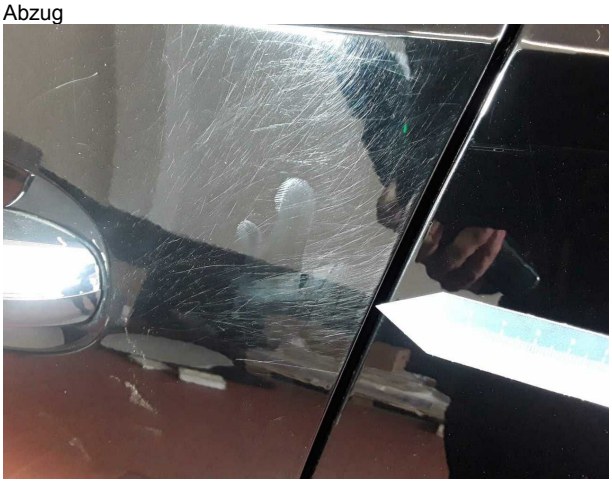


Gebrauchsspur 4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Tür hinten rechts: Tür (Oberflächlich) - Kratzer - kein Abzug

Datum: 29.10.2026

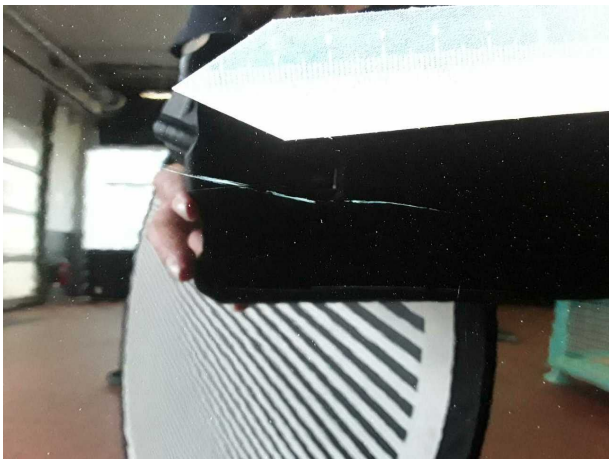


Gebrauchsspur 5: Tür hinten rechts: Tür (Oberflächlich) - Kratze… kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 6: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - kein Abzug

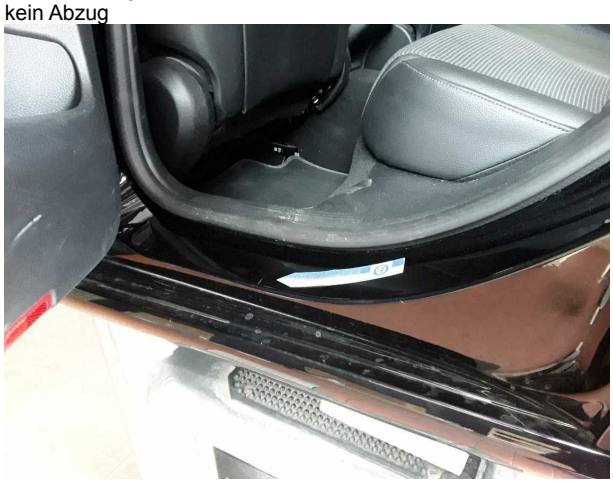

Gebrauchsspur 7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug

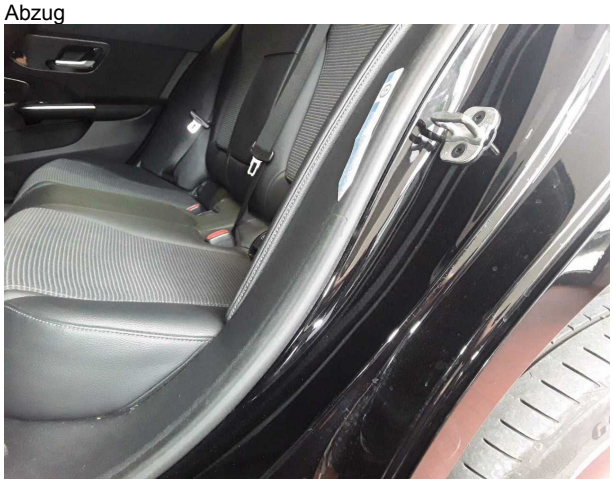

Gebrauchsspur 8: Tür hinten links: Türdichtung - Kratzer - kein Abzug


Datum: 29.10.2026

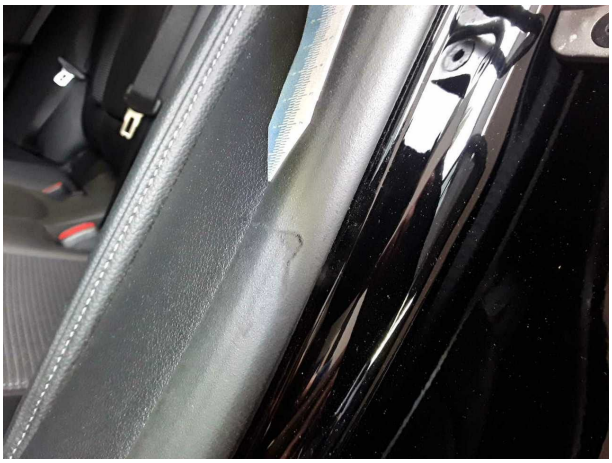


Gebrauchsspur 8: Tür hinten links: Türdichtung - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 9: Schweller links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug

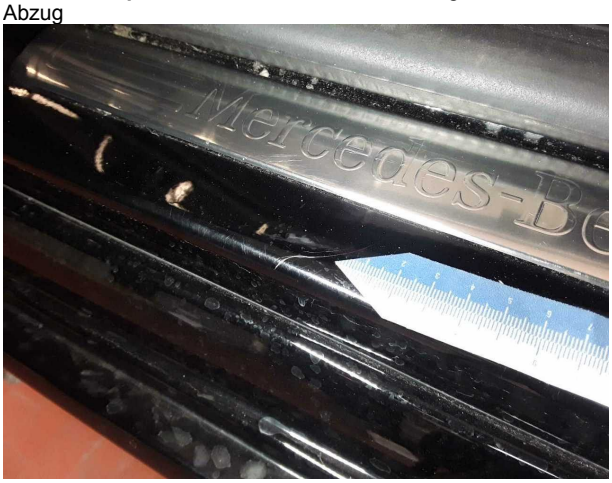


Gebrauchsspur 9: Schweller links: Einstieg - Kratzer - kein Abzug

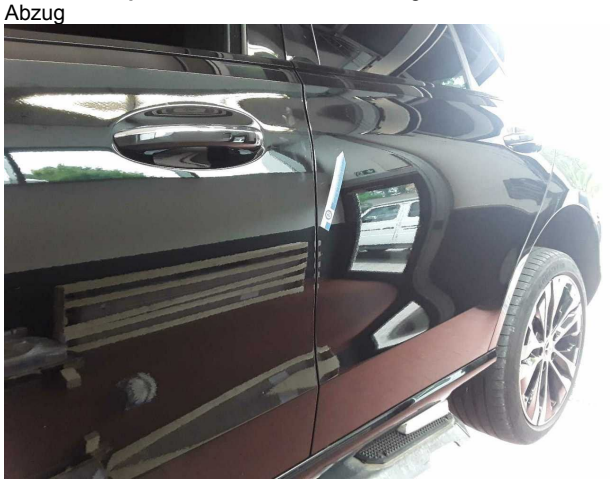

Gebrauchsspur 10: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug

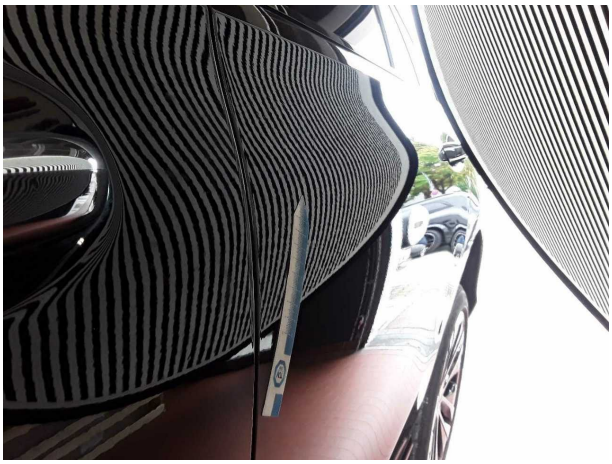

Gebrauchsspur 10: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug

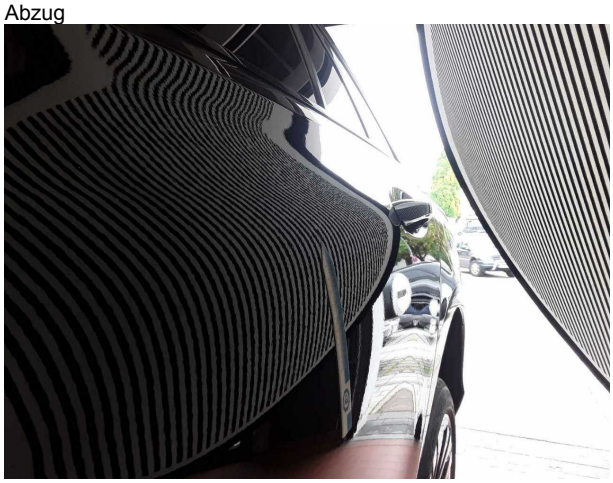

Gebrauchsspur 10: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - kein Abzug


Datum: 29.10.2026




Gebrauchsspur 11: Blinkleuchte: Spiegel rechts - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 11: Blinkleuchte: Spiegel rechts - Kratzer - kein Abzug

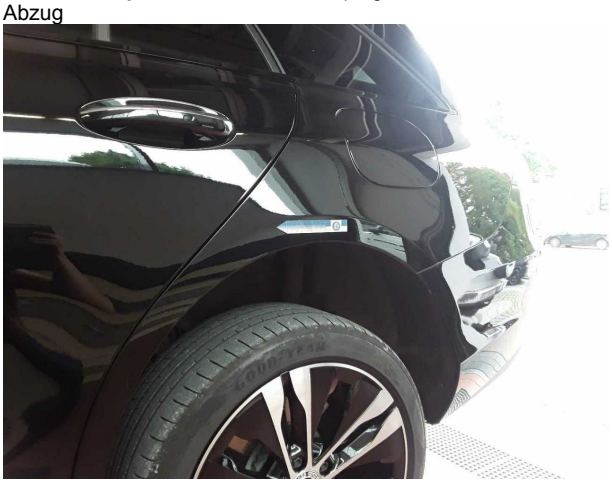


Gebrauchsspur 12: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhter Aufwand, Delle auf Kante) - Delle(n) - kein Abzug

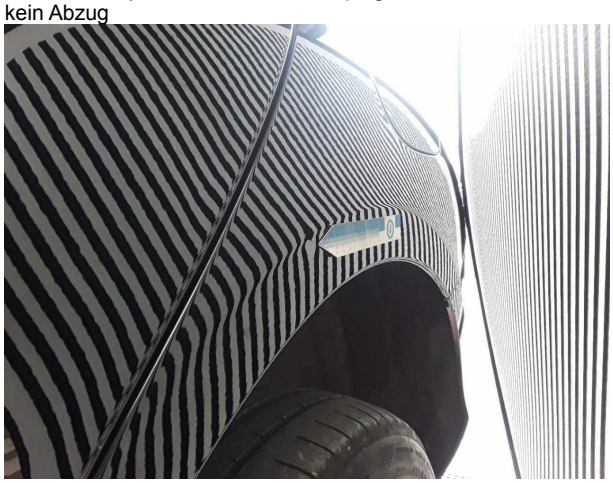

Gebrauchsspur 12: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhter Aufwand, Delle auf Kante) - Delle(n) - kein Abzug

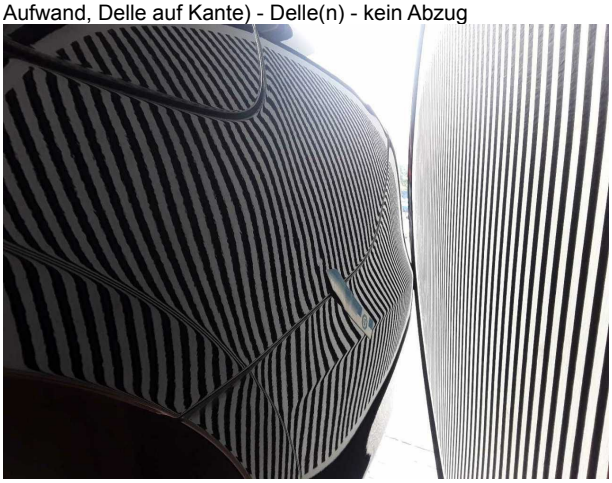

Gebrauchsspur 12: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhter Aufwand, Delle auf Kante) - Delle(n) - kein Abzug

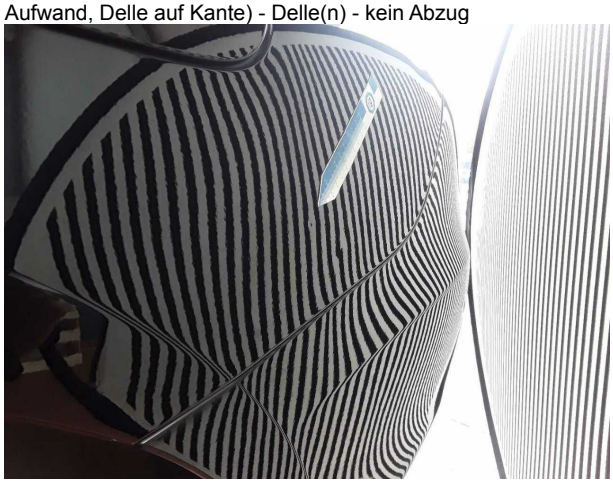

Gebrauchsspur 12: Seitenwand links: Seitenwand (Erhöhter Aufwand, Delle auf Kante) - Delle(n) - kein Abzug