WDC2539461F531364

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	90.037 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	312 Tag(e)
Typ/Modell	GLC 250 4MATIC	**HU (abgelesen vom Kennzeichen)**	07/2027
Vehicle Identification number	WDC2539461F531364	**Leistung**	155 kW
Hubraum	1.991 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	19.09.2018	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	07/2026, 89.026 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik (Getriebe Automatik - (9-Stufen))

Händlerbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
5	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb
6	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Reparaturnachweis
Unterlagen - Bordbuchmappe

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm links, Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Tür hinten links, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105W	Bridgestone	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R19 105W	Bridgestone	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2023

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: K11 Adaptives Bremslicht, U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, U60 Aktive Motorhaube, P29 AMG-Line Interieur, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem), Bremsassistent, Brillenfach im Dachhimmel integriert, 900 Chrom-Paket, 725 Dachreling (Aluminium), P31 Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, Edelstahlpedale Sportdesign, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), B59 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), 258 Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernentriegelung Heckdeckel, Feststellbremse elektrisch, U26 Fußmatten AMG, 421 Getriebe Automatik - (9-Stufen), 309 Getränkehalter vorn, Heckleuchten LED, Infotainment-System: Mercedes me connect, 11U Infotainment-System: Remote Online, 739 Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenhimmel schwarz, 876 Innenraumlicht-Paket, 8U8 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, 580 Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), 294 Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), 916 Kraftstofftank: vergrößert, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, LM-Felgen, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT, Radstand 2873 mm, 475 Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, 598 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, 345 Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, 651A Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica, Sport-Fahrwerk, B03 Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Stoßfänger Wagenfarbe, 772 Styling-Paket (AMG / Exterieur), 440 Tempomat, Unterfahrschutz (Chrom), U01 Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung: 30P Ablage-Paket, 550 Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), 522 Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay), 249 Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, 234 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, 22P Fahrassistenz-Paket: Spur, 235 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, 608 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, 476 Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, 682 Feuerlöscher, U40 Gepäckraum-Abtrennung (Netz), 723 Gepäckraumabdeckung/ Rollo, 890 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Lendenwirbelstützen vorn, 99R LM-Felgen 8x19 (AMG, 5-Doppelspeichen), 197U Metallic-Lackierung, 357 Navigationsmodul Garmin MAP Pilot, P44 Park-Paket, B51 Reifen-Reparaturset (Tirefit), 218 Rückfahrkamera, 875 Scheibenwaschanlage beheizt, 632 Scheinwerfer LED High Performance, 293 Seitenairbag (Sidebag) hinten, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, P65 Sitz-Komfort-Paket, 873 Sitzheizung vorn, 14U Smartphone integriert, P49 Spiegel-Paket, U21 Sport-Auspuffanlage, USB-Anschluss im Fond, 355 Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot), 274 Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Bemerkungen

Reparaturhistorie lag zum Zeitpunkt des Gutachtens nicht vor.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	GLC 250 4MATIC	**Laufleistung (abgelesen)**	90.037 km
Vehicle Identification number	WDC2539461F531364	**Erstzulassung**	19.09.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	99 µm
2	Dachholm links	224 µm
3	Dachholm rechts	88 µm
4	Heckklappe/-tür	386 µm
5	Kotflügel links	100 µm
6	Kotflügel rechts	90 µm
7	Motorhaube	92 µm
8	Seitenwand links	222 µm
9	Seitenwand rechts	110 µm
10	Tür hinten links	186 µm
11	Tür hinten rechts	204 µm
12	Tür vorne links	125 µm
13	Tür vorne rechts	100 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

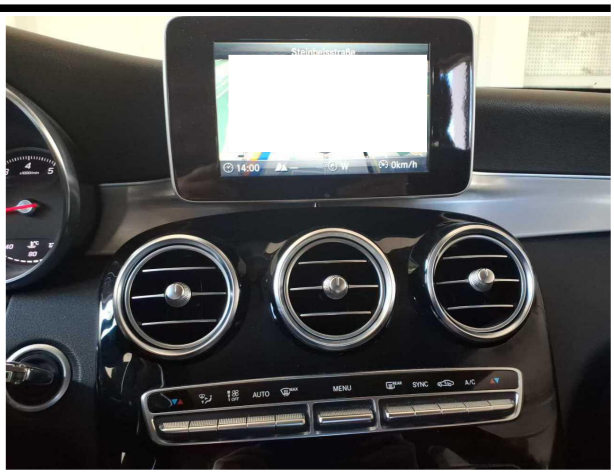


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum

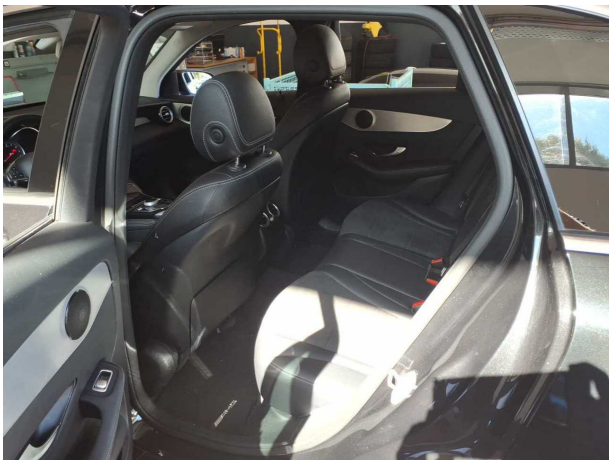


Abbildung 11: Innenraum

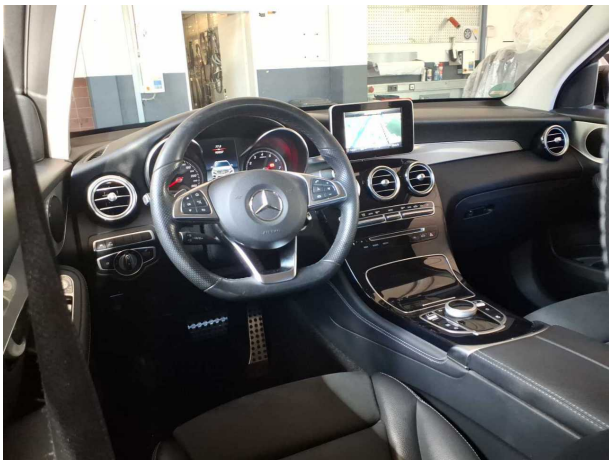


Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum

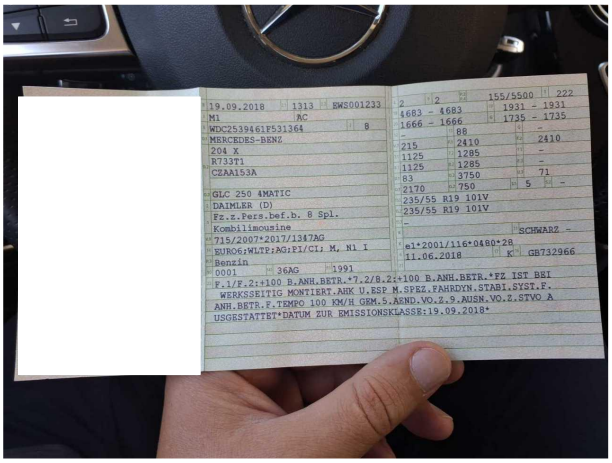


Abbildung 15: Sonstiges

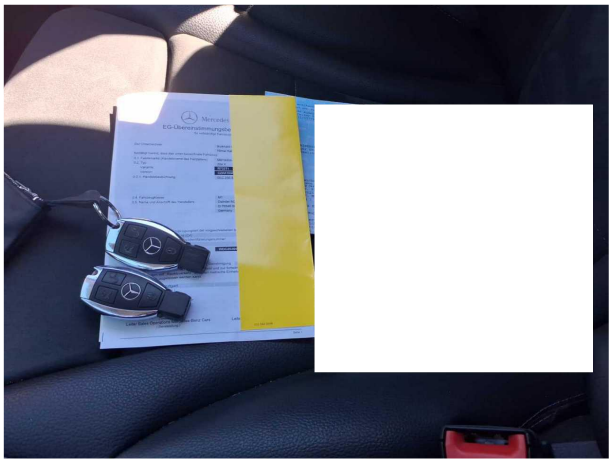


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

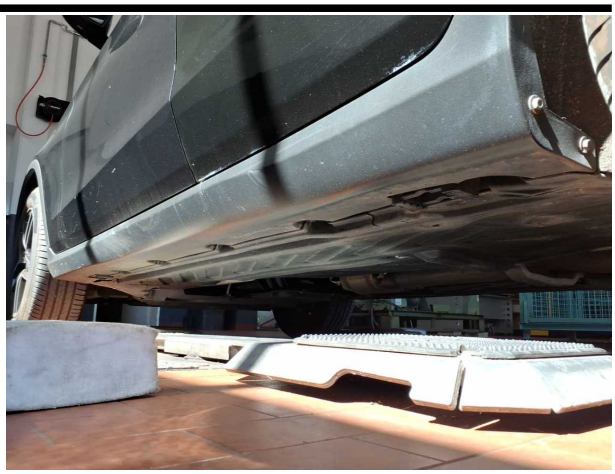


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

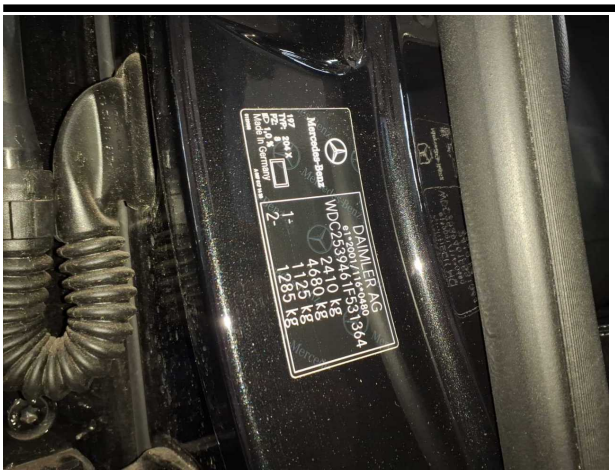


Abbildung 25: Sonstiges

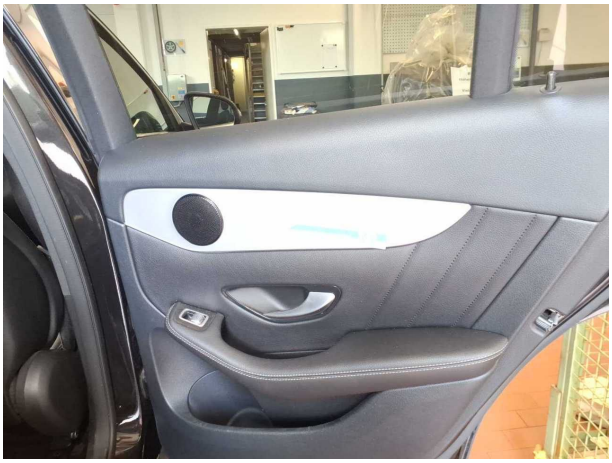


Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - Wertminderung

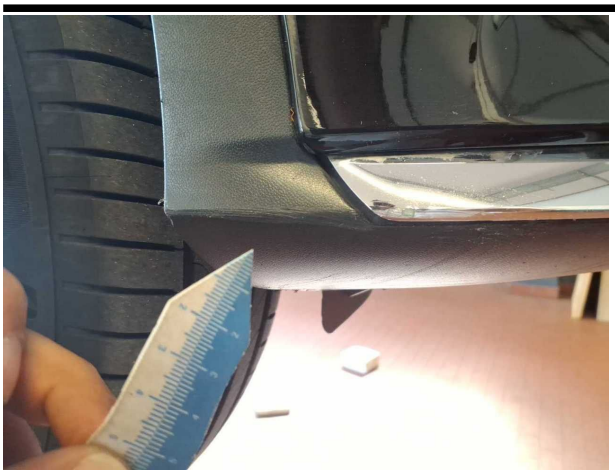

Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

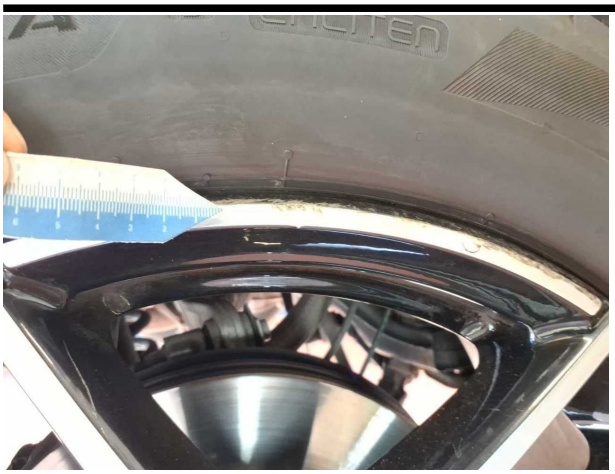

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

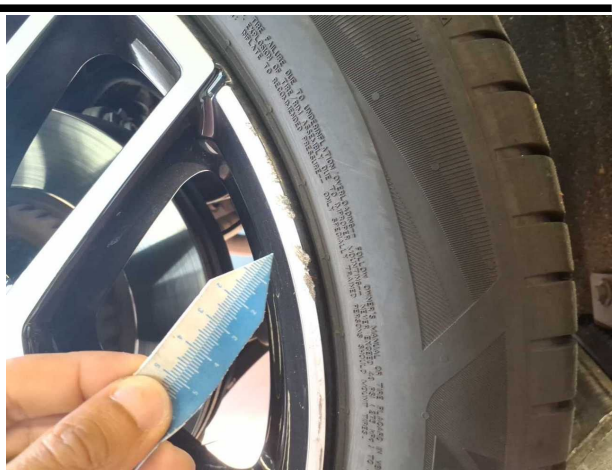

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

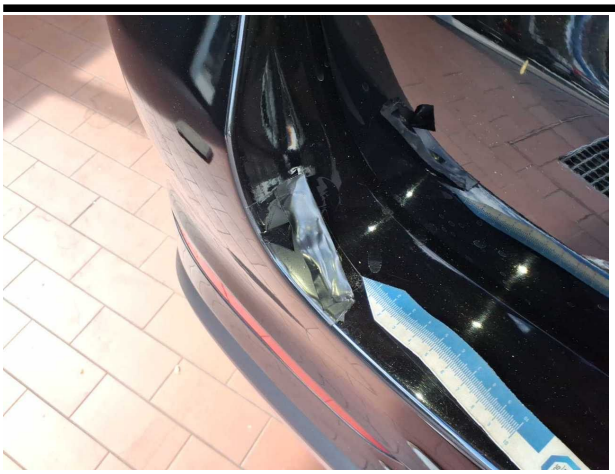

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Tür hinten links, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Tür hinten links, Tür hint…



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Tür hinten links, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Tür hinten links, Tür hint…



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Stoßfänger hinten, Tür hinten links, Tür hinten rechts