
vom 05.11.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung

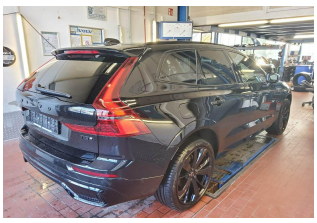

Kennzeichen **FIN** **LYVUZH5V4TB351009**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf 05.11.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.11.2025	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo	Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60 T8 AWD Ultra Black Ed. Plug-In (EURO 6e)
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZH5V4TB351009
HSN / TSN	9101 / BUP	DAT €uropa-Code®	019100757630001
DAT Marktindex	DE007 6675	Km-Stand abgelesen	17314
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	228	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	ONYX BLACK / Metallic / 71700

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	6 mm
	rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	6 mm
2	links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	6 mm
	rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 04.11.2026 bei Kilometerstand 17.312

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motordämmung, Tierverbiss, erneuern
   (Bild 7, 8)
2. Spiegelkappe links, verkratzt, lackieren
   mit Lackaufbau (Bild 9)
3. Ein Fahrzeugschlüssel fehlt, erneuern

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung, verkratzt,
Stoßfänger hinten, Verwerfungen und leicht verkratzt,
Tür hinten links, oberflächlich verkratzt,
Frontscheibe, Glasabplatzungen
Frontbereich, Steinschläge
Ringsum Lackanhaftungen

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

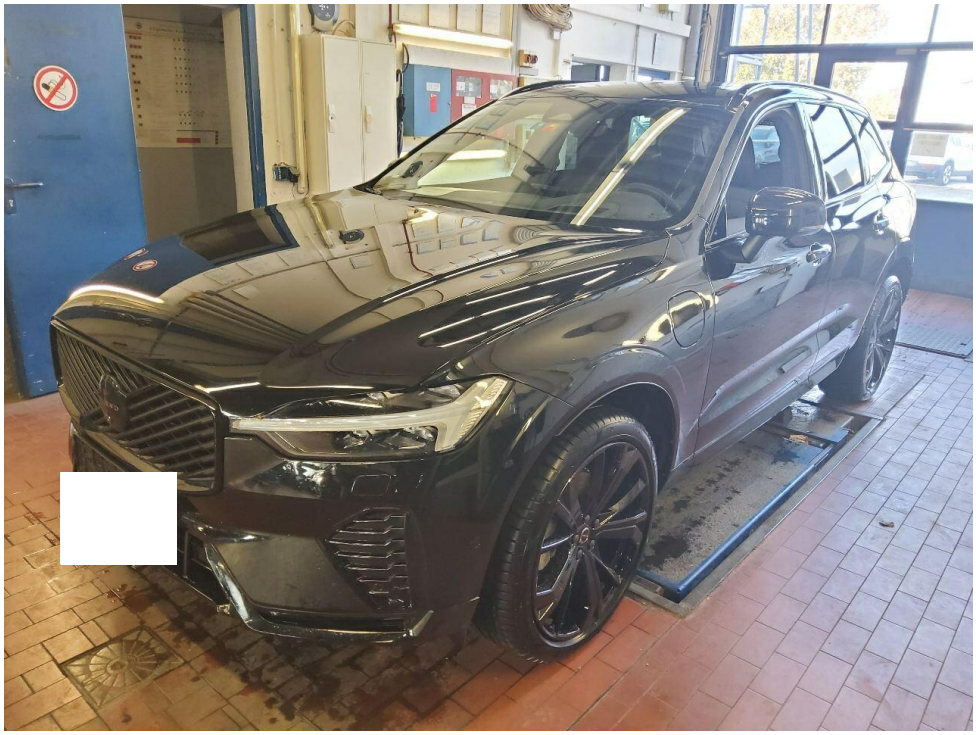


Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

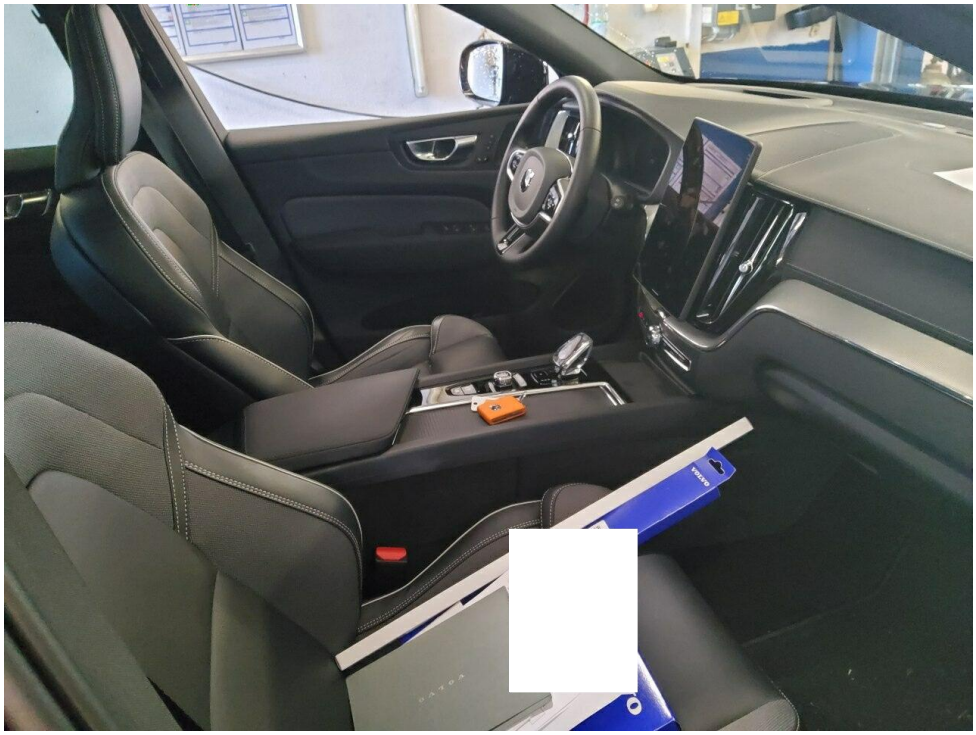


Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

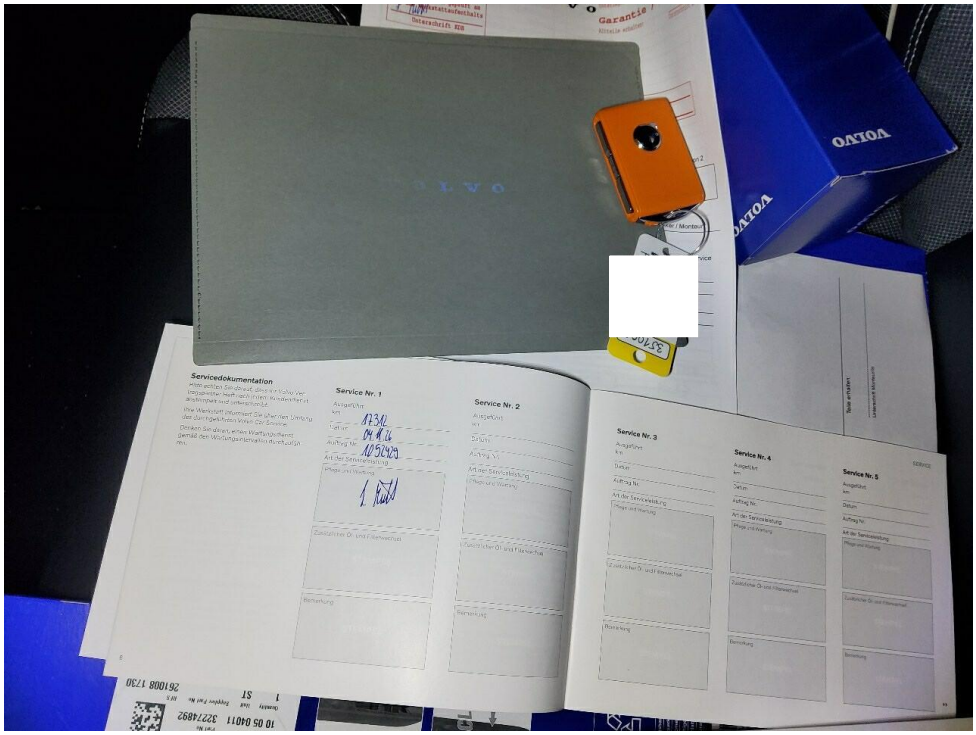


Bild 5 : Unterlagen inkl. Fahrzeugschlüssel



Bild 6 : Lose Teile inkl. Ladekabel

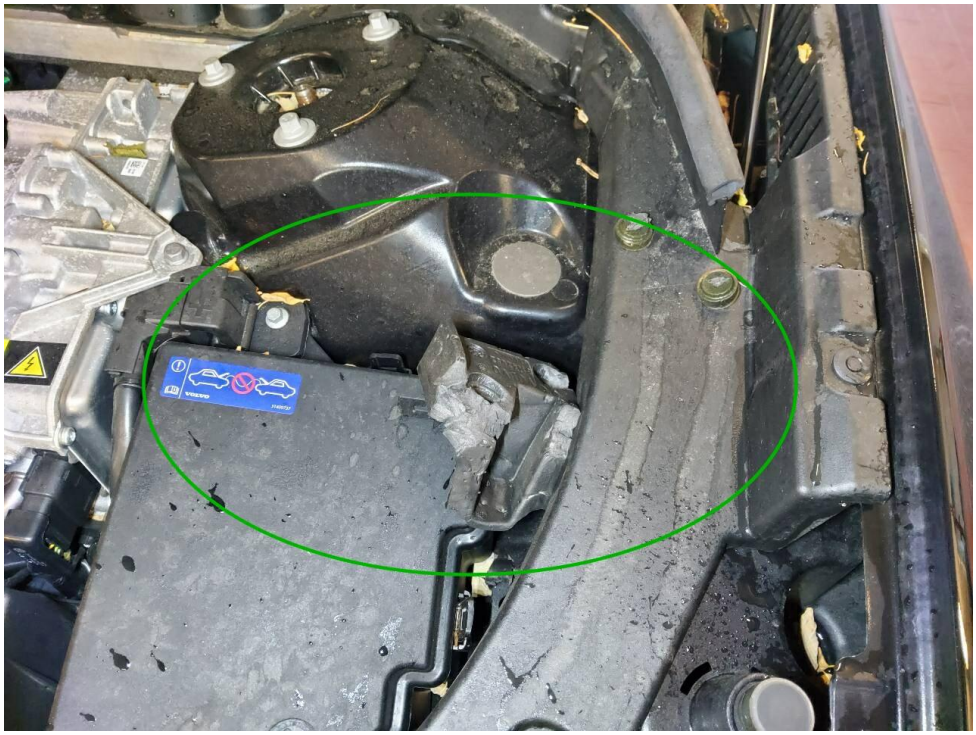


Bild 7 : Motordämmung, Tierverbiss

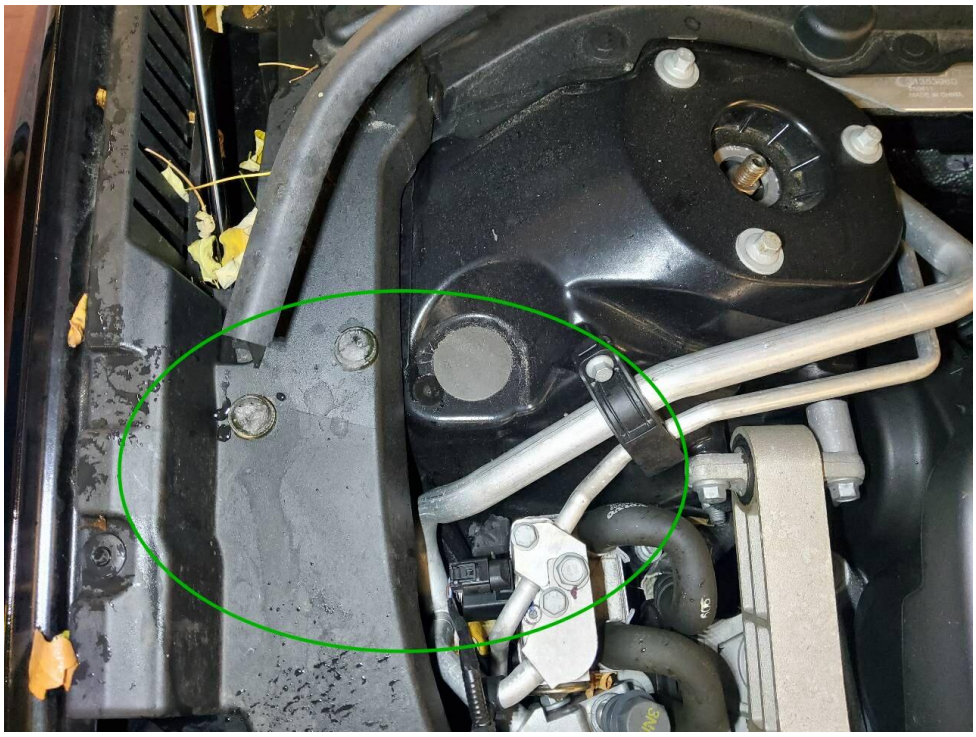


Bild 8 : Motordämmung, Tierverbiss



Bild 9 : Spiegelkappe links, verkratzt