Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11850617
vom: 12.11.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002745795
Besichtigt am:	12.11.2026 11:42
Berichts-Nr:	11850617
FIN:	WVGZZZE2ZPP505284



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11850617
vom: 12.11.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 5
HSN / TSN:	0603 / CQL
Erstzulassungsdatum:	14.11.2022
Laufleistung:	85.929 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Blue Dusk Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Florence-Braun/ Florence-Braun - Soul-Schwarz/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	28.11.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	46.049 km
Restlauf bis Service:	16 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Allwetterfußmatten vorne und hinten, Titanschwarz

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

Anschlusskabel USB-C auf Apple Lightning, Premium, 70cm

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Komfort

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket "Plus" inkl. "IQ.DRIVE" mit "Travel Assist"

Augmented-Reality-Head-up-Display

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Car2X

CCS-Ladedose

Coupe

Dachleiste, Farbe modellabhängig

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Design-Paket "Plus"

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einfassung des Infotainment-Displays undder zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07

Embleme

ergoActive-Sitze vorn mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Faltbox für Ladekabel

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Mosel

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschdämmend

Gepäcknetz

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckantrieb

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Infotainment-Paket "Plus"

Innenspiegel automatisch abblendend

Interieur Style "Plus" Florence-Braun mit Lenkrad in Schwarz

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket "Plus"

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar, mit Massagefunktion

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Memory-Funktion für Parkassistent "Park Assist Plus"

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole variabel, mit wechselbarenEinsätzen für Becherhalter und Ablagefächer

Müdigkeitserkennung

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung

Navigationssystem "Discover Pro"

Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Netztrennwand

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

o.b.Abgas

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dachreling

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Feuerlöscher

Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1

Panoramadach

Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 2

Pro

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Progressivlenkung

Radio "Ready 2 Discover Max"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/55 R 19 vorn, Reifen 255/50 R 19 hinten

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit undMittelarmlehne, 2 Becherhalter

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Softwareverbund Ausführung 8

Soundsystem, 6 Lautsprecher, digitaler 12-Kanal-Verstärker, Subwoofer, 450 Watt Gesamtleistung

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportpaket "Plus"

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Umweltbonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbundsicherheitsglas für Seitenscheiben vorn; Heckscheibe und Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Verkehrszeichenerkennung

Vordersitze beheizbar

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Zellmodul B

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 19 105 T	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 19 105 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 19 105 T	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 19 105 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11850617
vom: 12.11.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Lackieren
4	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
5	Kotflügel hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
6	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
9	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Türzierleiste hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
12	Tankdeckel	Kratzer	Lackieren
13	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
14	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
15	Außenspiegel Gehäuse rechts	Anhaftung	Reinigen
16	Motorhaube	Kratzer	Auslegen + Polieren
17	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
18	Heckspoiler	Kratzer	Auslegen + Polieren
19	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.163,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.255,21
			Summe (ohne MwSt.):	€ 10.418,21

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	167,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	482,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	242,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11850617
vom: 12.11.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVGZZZE2ZPP505284 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11850617
vom: 12.11.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

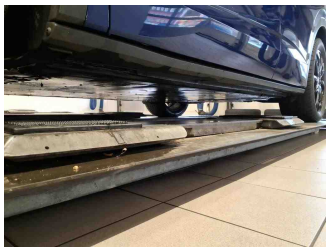


Seitenansicht - Schweller links

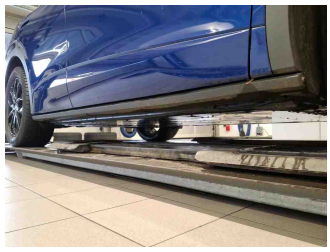


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

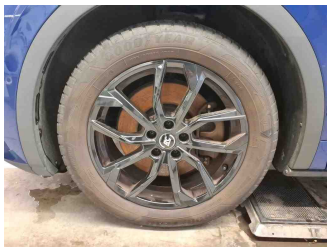

Räder - Rad montiert vorne links

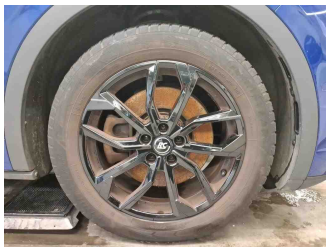

Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11850617
vom: 12.11.2026




Räder - Rad beiliegend #4

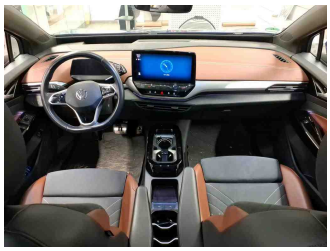

Innenraum - Mittelkonsole

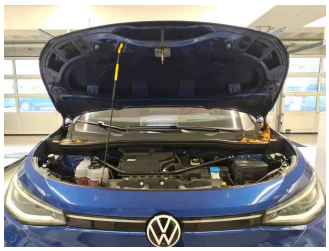


Fahrzeug - Motorraum offen

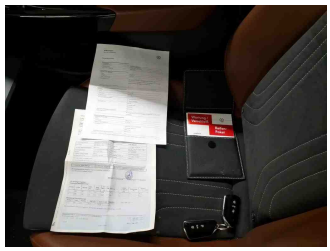

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

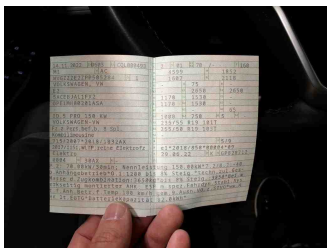


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug

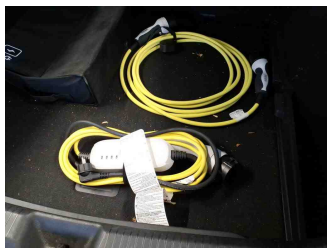


Equipment - Ladeequipment

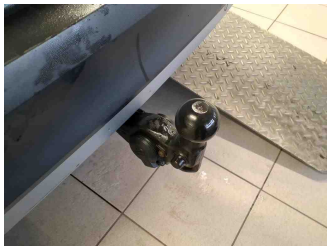


Equipment - Anhängerkupplung

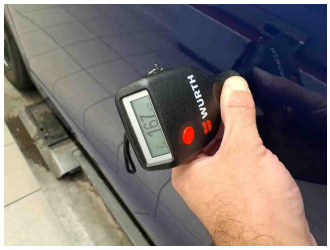


Lackstärke Tür vorne links

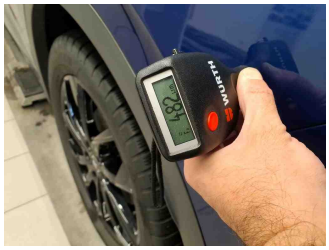


Lackstärke Seitenwand hinten links

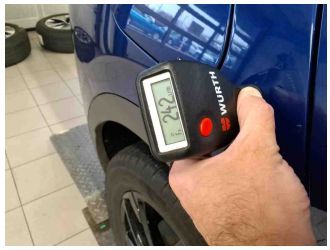


Lackstärke Seitenwand hinten rechts

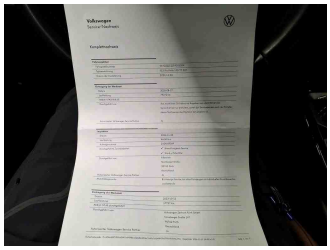

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

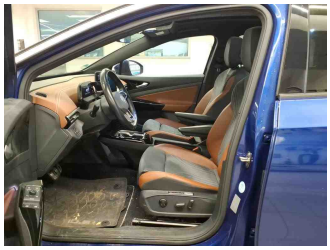


Innenraum - vorne

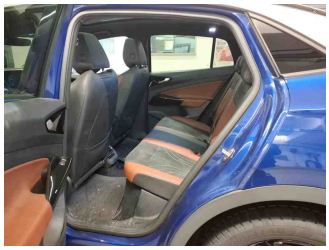


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit

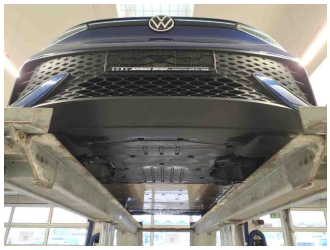

Unterbodenscan

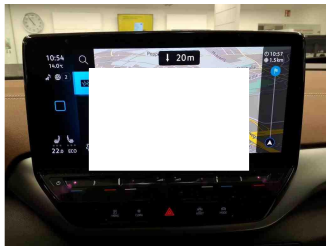

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WVGZZZE2ZPP505284

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen









2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Lackieren


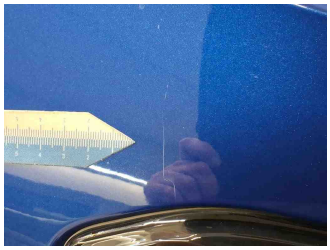


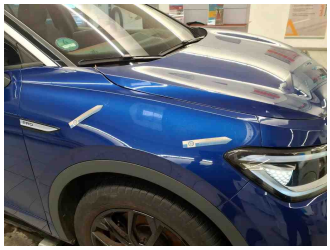
4 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

5 - Kotflügel hinten rechts - Kratzer - Spotrepair

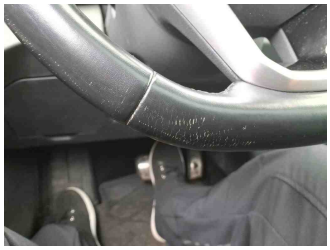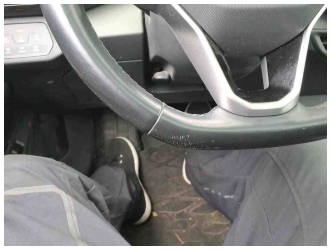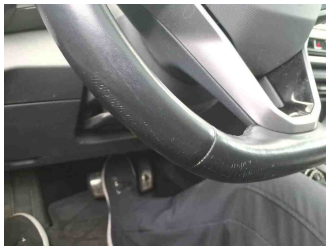
Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

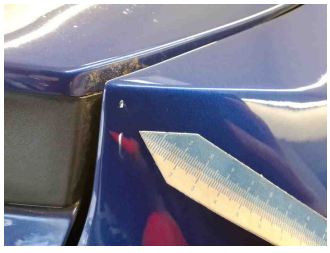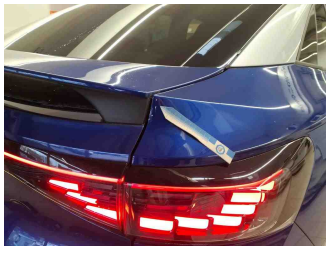
Berichts-Nr: 11850617
vom: 12.11.2026

6 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair




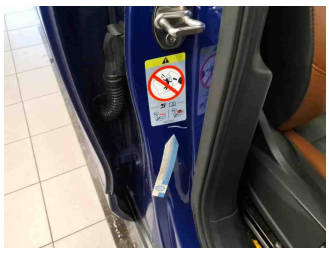


7 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair

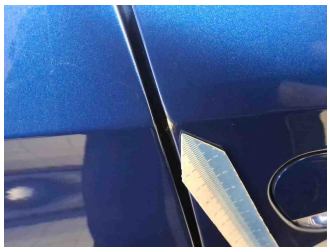8 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen






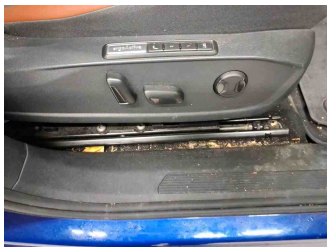

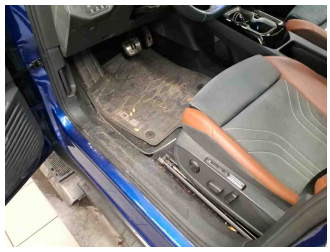




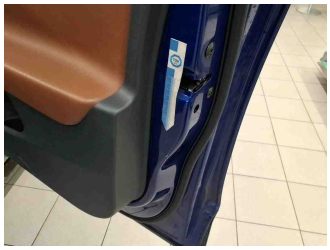
9 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

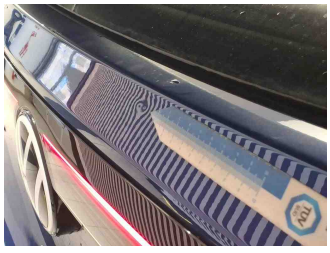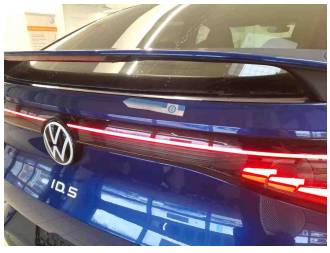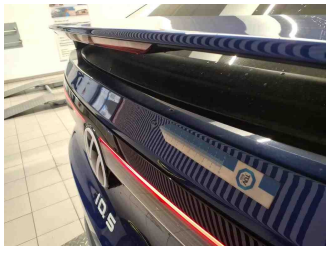
FIN: WVGZZZE2ZPP505284

10 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar	Innenseite





11 - Türzierleiste hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

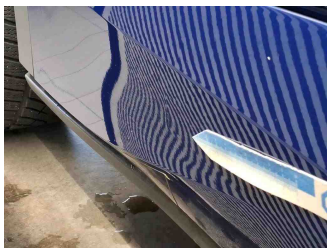

12 - Tankdeckel - Kratzer - Lackieren

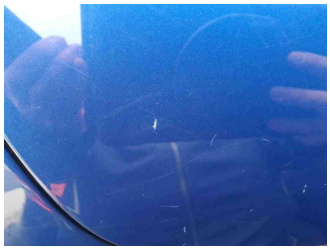



13 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




14 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

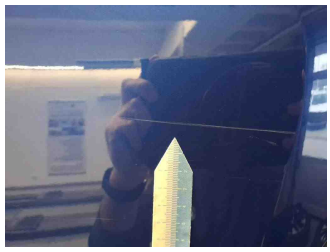

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11850617
vom: 12.11.2026

15 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Anhaftung - Reinigen





16 - Motorhaube - Kratzer - Auslegen + Polieren

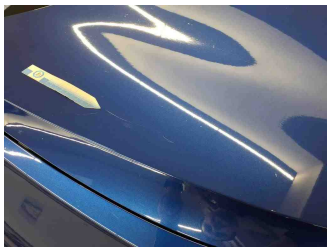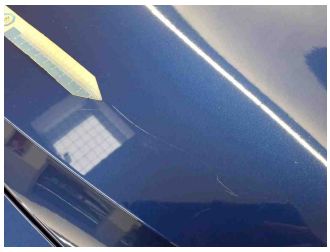17 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren




18 - Heckspoiler - Kratzer - Auslegen + Polieren

19 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

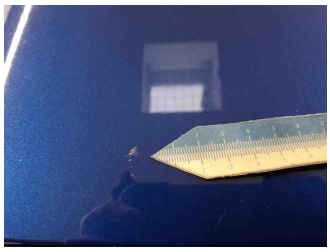


FIN: WVGZZZE2ZPP505284