TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48321738
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	08.10.2026
Sachverständiger:	Oliver Hase
Besichtigung durch	Mohamad Jamen Mudrek

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
		Fahrgestellnummer	W1V3KBFZ9SP764148
Erstzulassung	24.10.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	71.558 km
HSN/TSN	2222 / BOW 58498	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	LACKFARBE SELENITGRAU…	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	455 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Pro, IR4 Radstand 3665 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FF4 Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, VK8 Bodenbelag: Kunststoff im Lade-/Fahrgastraum, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, FZ5 Diebstahl-Warnanlage, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, E1B Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), H1I Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, IL6 Metallic-Lackierung, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, L13 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, SB3 Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, S87 Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Kotflügel links	Zierleiste, -gitter - verkratzt / verschürft - erneuern	33,00 €
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - gebrochen / gerissen - erneuern	93,00 €
3	Tür vorn links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern	93,00 €
4	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Kratzer - Smart Repair	100,00 €
5	Karosserie	B-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
6	Seitenwand links	Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern	110,00 €
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	331,92 €
8	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - erneuern	370,00 €
9	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren	590,00 €
10	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	711,00 €
11	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	723,00 €
Summe (netto)			3.254,92 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	3.254,92 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.254,92 €
Mwst. (19%)	**618,44 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**3.873,36 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Oliver Hase)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller

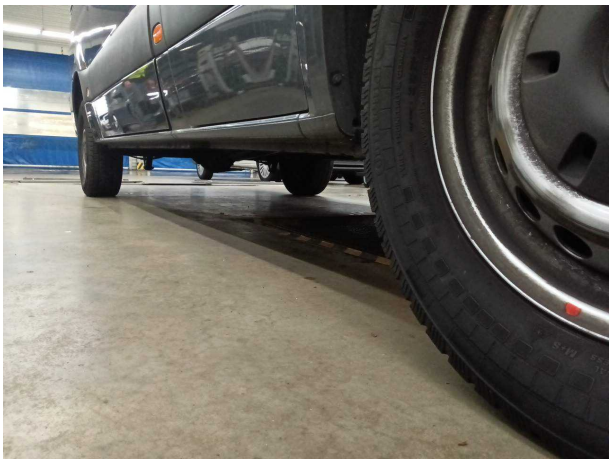


Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung

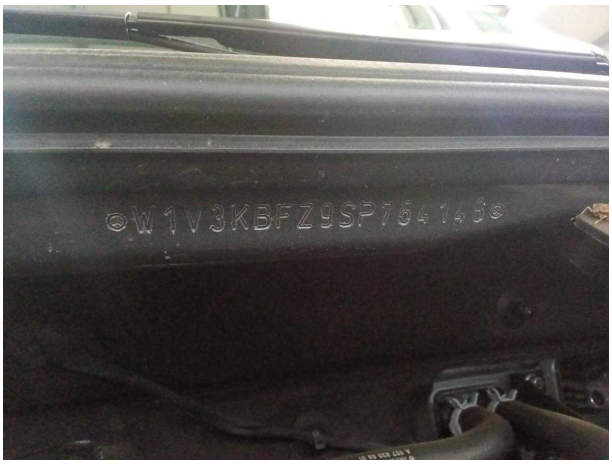


Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

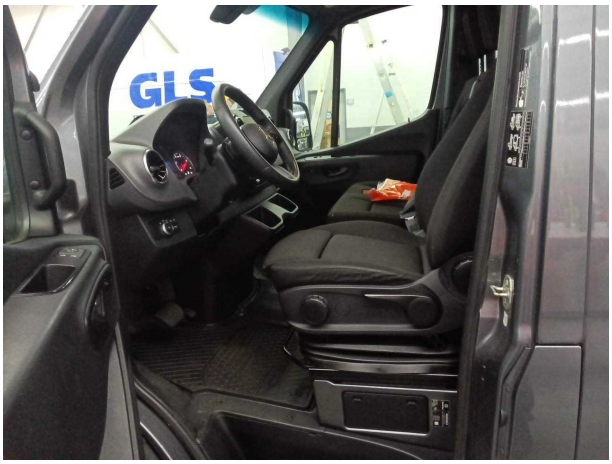


Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum

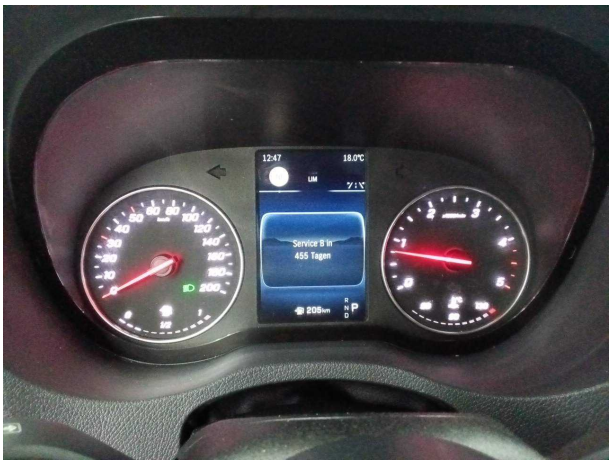


Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

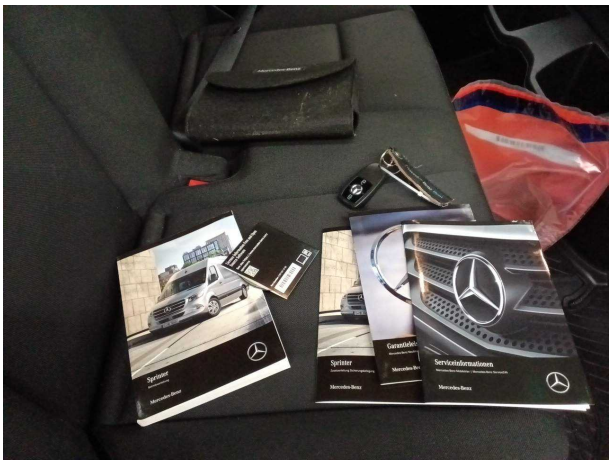


Abbildung 19: Dokumente

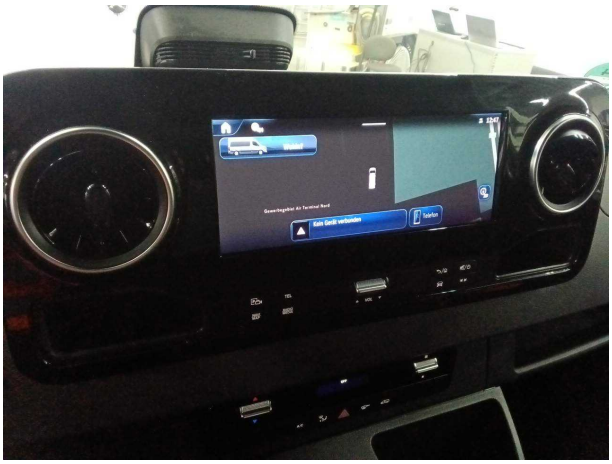


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel links: Zierleiste, -gitter - verkratzt / verschürft - erneuern

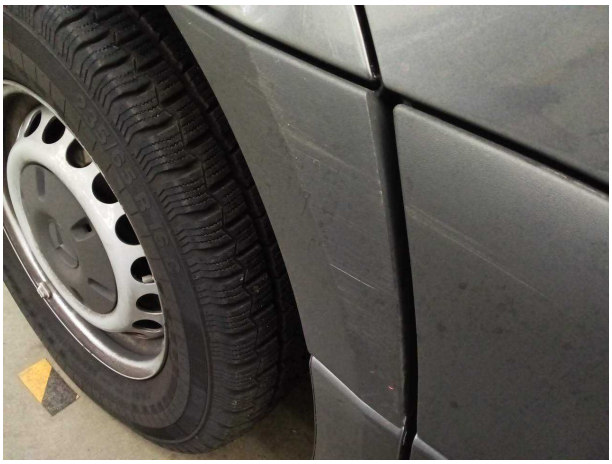

Beschädigung #1: Kotflügel links: Zierleiste, -gitter - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #3: Tür vorn links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

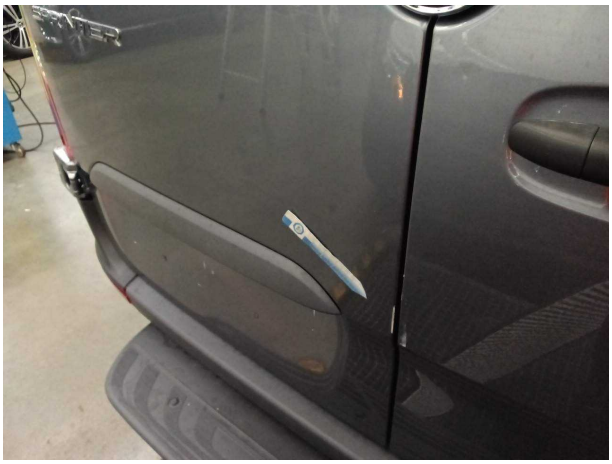


Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Kratzer - Smart Repair

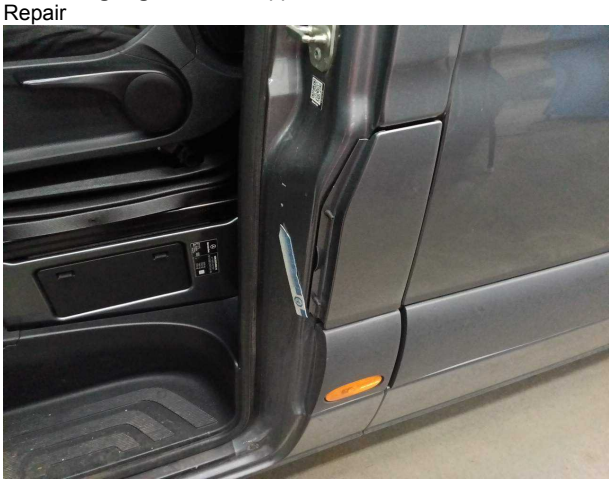


Beschädigung #5: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair

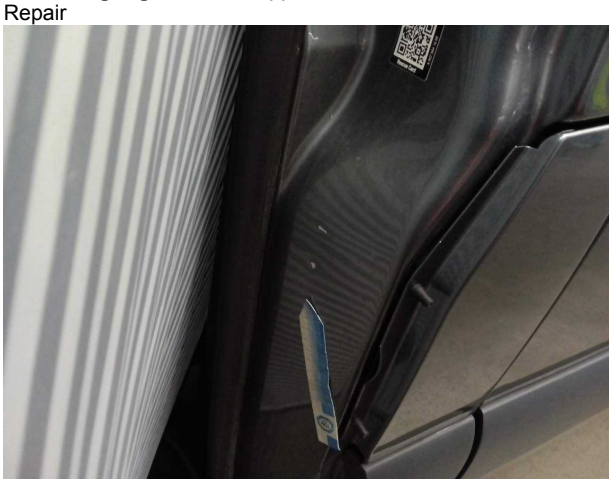

Beschädigung #5: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschad… - Smart Repair

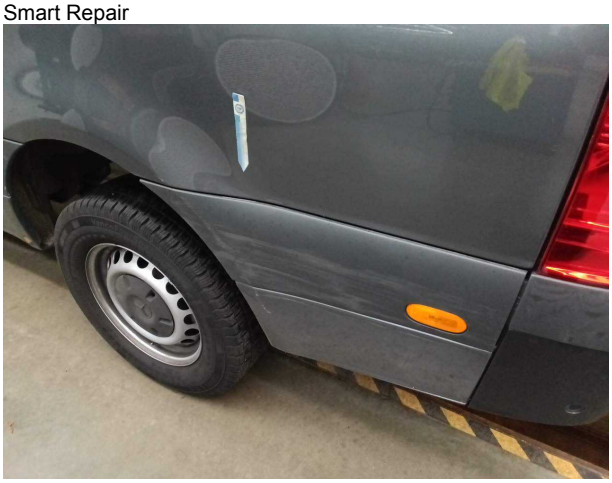

Beschädigung #6: Seitenwand links: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern

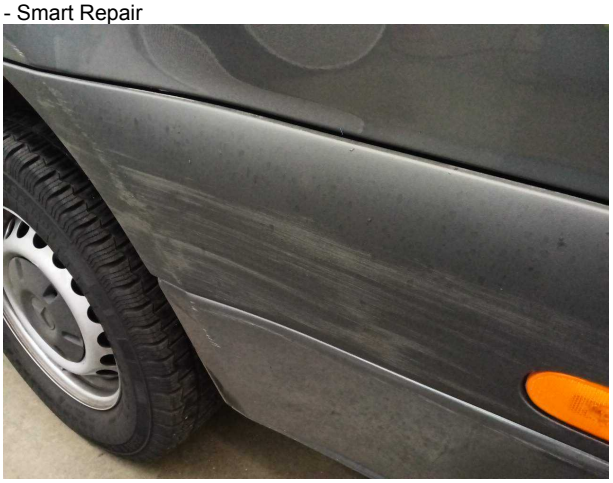


Beschädigung #6: Seitenwand links: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

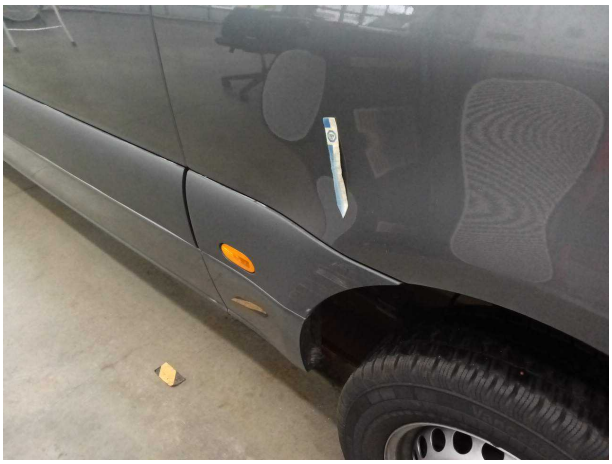

Beschädigung #6: Seitenwand links: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern

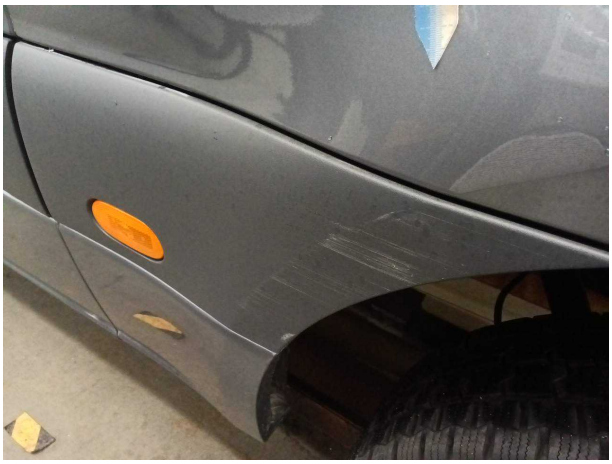

Beschädigung #6: Seitenwand links: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern

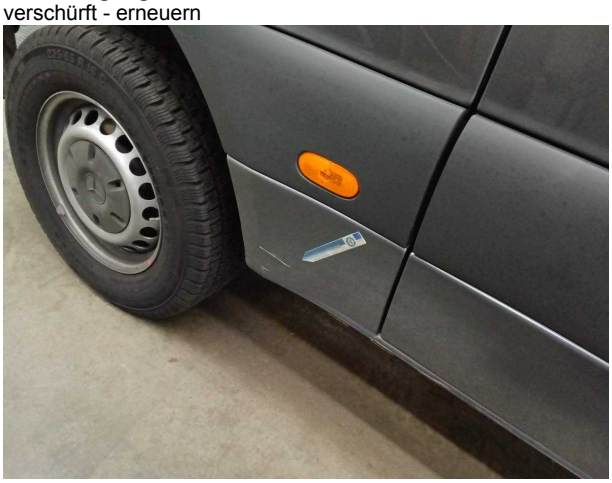

Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschad… - erneuern



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschad… - erneuern



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

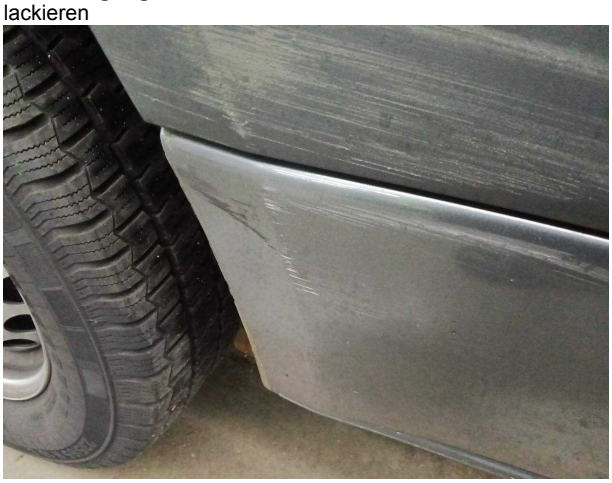

Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

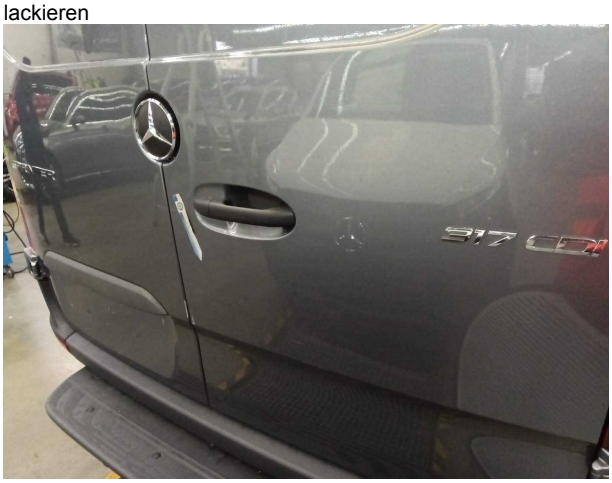

Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

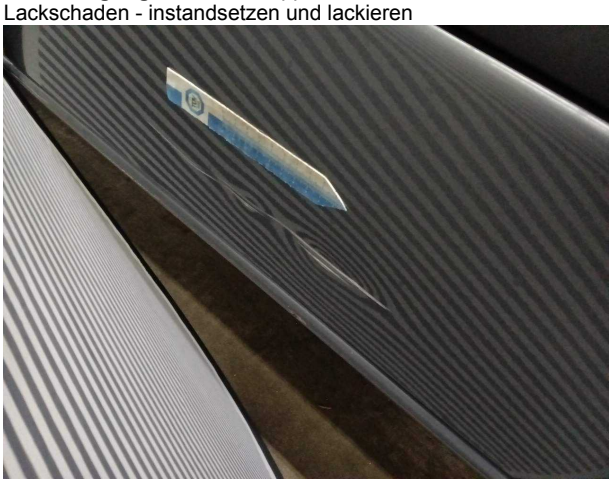

Beschädigung #11: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren