# MAILLON RAPIDE

MRI(+EPI)

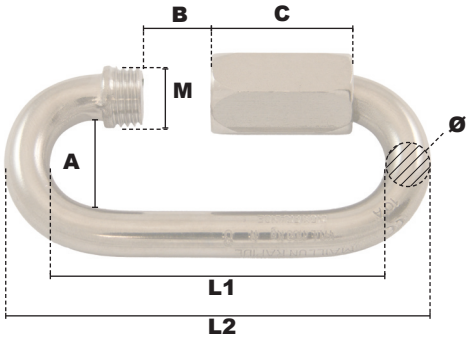


| référence | Ø | CMU | charge de rupture | A | B | C | M | L1 | L2 | poids le % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | (kg) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| MRI103 | 3 | 160 | | 8,5 | 4 | 9 | 4 | 25 | 31 | 0,50 | |
| MRI1035 | 3,5 | 220 | | 10 | 5 | 11 | 5 | 29 | 36 | 0,80 | |
| MRI104 | 4 | 280 | | 11,5 | 5,5 | 12,5 | 6 | 31,5 | 39,5 | 1,20 | |
| MRI105 | 5 | 450 | | 13 | 6,5 | 16 | 7 | 39,5 | 49,5 | 2,10 | |
| MRI106 | 6 | 650 | | 14,5 | 7,5 | 19 | 9 | 45 | 57 | 3,60 | |
| MRI107 | 7 | 900 | | 16 | 8,5 | 21,5 | 10 | 52 | 66 | 5,20 | |
| MRI107-EPI | 7 | | 45 | 16 | 8,5 | 21,5 | 10 | 52 | 66 | 5,20 | MAILLON EPI |
| MRI108 | 8 | 1 100 | | 17,5 | 11 | 24 | 11 | 58 | 74 | 7,90 | |
| MRI108-EPI | 8 | | 55 | 17,5 | 11 | 24 | 11 | 58 | 74 | 7,90 | MAILLON EPI |
| MRI109 | 9 | 1 400 | | 19 | 11 | 26 | 12 | 62 | 80 | 10,50 | |
| MRI110 | 10 | 1 800 | | 20,5 | 12 | 29 | 13 | 69 | 89 | 14,10 | |
| MRI110-EPI | 10 | | 90 | 20,5 | 12 | 29 | 13 | 69 | 89 | 14,10 | MAILLON EPI |
| MRI112 | 12 | 2 500 | | 23,5 | 15 | 33 | 15 | 80,5 | 104,5 | 23,80 | |
| MRI114 | 14 | 3 500 | | 26,5 | 17 | 38,5 | 17 | 93 | 121 | 37,40 | |
| MRI116 | 16 | 4 500 | | 29,5 | 19 | 45 | 19 | 108 | 140 | 57,60 | |

## INDICATIONS :

**- Famille** MRI

**- Matière** Acier Inoxydable AISI 316L
Tige / Ecrou X2 Cr Ni

Maillon EPI : conforme aux normes EPI EN 362 et 12275.
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.
(Non valable pour les MRAEPI)

## MARQUAGE :

Maillon : Ø, CE, CMU, numéro de lot, «N», «maillon rapide », «made in France»
Maillon EPI : CE, numéro de lot, rupture (kN), norme, label UIAA, «maillon rapide France»

## CONSEIL D'UTILISATION :

Notice d'instructions sur demande.

**Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter**