

OPERATING INSTRUCTIONS

These soldering guns are designed for intermittent use with a duty cycle of one minute power on, then four minutes off. For high wattage output, 260 watts (D550), 140 watts (8200), pull trigger to first position. For low wattage output, 200 watts (D550), 100 watts (8200), pull trigger to the second position, or until it is fully compressed.

If the tip does not heat properly, tighten up the screws.

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS FOR BEST RESULTS

- The items to be soldered must be clean at the connection area. This can be achieved with wire wool or fine emery cloth.
- Make a good mechanical connection by wrapping wires around each other or around a terminal post.
- When applying heat, apply a small amount of solder to the tip to provide proper heat transfer. Heat should be applied to the base material, e.g. wires/terminal, so that they become sufficiently hot to melt the solder to flow into the joint.
- After the solder has flowed, slide the tip smoothly away to leave the joint neat. When using a soldering gun, the trigger should never be released before the tip has cleared the solder joint. Allowing the tip to cool while in contact with the solder will result in a disturbed joint.
- Avoid joint or wire movement while soldering. A soldering aid tool or pliers can be used to hold the joint in place. Gently blowing on the joint will speed cooling.
- On electrical and particularly electronic components, avoid excessive heat.
- Do not apply more solder than necessary.
- It is advisable to tin wires before soldering, especially stranded wire. Twist the strands together, then heat and saturate with solder.
- Creating the joint is easy after tinning. Just twist the wires together and apply a small amount of solder or flux, and heat. The result will be a smooth, electrically efficient soldered joint.
- To desolder, apply heat and use a soldering aid tool to separate the joint. Be sure to use new solder when re-soldering.
- Fumes given off by some fluxes can be dangerous. Important: Be sure there is adequate ventilation to the working area.

SAFETY PRECAUTIONS

Weller® soldering guns are very safe tools. They are CUL approved, and comply with all the relevant safety regulations in North America. Nevertheless, like all electrical appliances, they must be handled with proper care. Never forget that the soldering tip reaches very high temperatures. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

WARRANTY



Cooper Hand Tools warrants this product will be free from defects in material and workmanship for a period of seven (7) years from the date of purchase. No warranty is made with respect to products which have been (a) altered, modified or repaired by anyone other than Cooper Hand Tools; (b) subject to abuse, improper use, negligence, accident or improper storage; (c) installed, used or maintained not in accordance with normal practices or the instructions and specifications of Cooper Hand Tools; or (d) used in conjunction with any product, device, component or system, that is either defective, the source of a defect, or not reasonably intended to be used in conjunction with this product.

The foregoing limited warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, whether expressed, implied or statutory, including, but not limited to, any warranty of merchantability or fitness for any particular purpose. The obligation of Cooper Hand Tools under this limited warranty is expressly limited to repairing the product, refunding the purchase price or replacing the product, at the sole and absolute discretion of Cooper Hand Tools, at no charge to Buyer.

The remedies provided for herein shall constitute the sole recourse of Buyer against Cooper Hand Tools, whether the claim is made in tort or in contract, including claims based on warranty, negligence, strict liability, deceit, fraud, misrepresentation or otherwise. In no event shall Cooper Hand Tools be liable for special, indirect, incidental or consequential damages (regardless of the form of action), nor for lost profits. Cooper Hand Tools liability for any claims or damages arising out of or connected with the manufacture, sale, delivery, use, maintenance, repair or modification of this product shall not exceed its purchase price.

Cooper Hand Tools will, during the warranty period, repair, replace or refund the purchase price of any product found to be defective in accordance with this limited warranty. Return freight prepaid with proof of purchase to: For USA: Cooper Hand Tools, 1000 Lufkin Road, Apex, NC 27539.

For Mexico: Libramiento La Joya Esq. Av. Politecnico, y calle San Blas, Bodega 2, Cuautitlán, Estado de México C.P. 54870

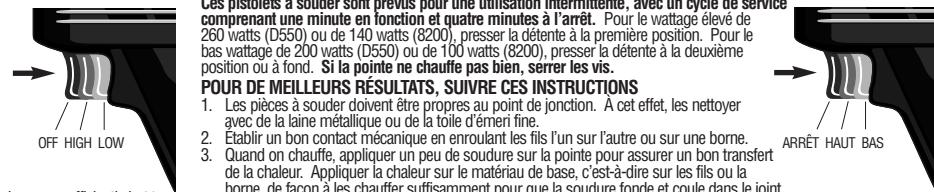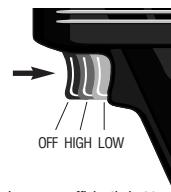

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ces pistolets à souder sont prévus pour une utilisation intermittente, avec un cycle de service comprenant une minute en fonction et quatre minutes à l'arrêt. Pour le wattage élevé de 260 watts (D550) ou de 140 watts (8200), presser la détente à la première position. Pour le basse wattage de 200 watts (D550) ou de 100 watts (8200), presser la détente à la deuxième position ou à fond. Si la pointe ne chauffe pas bien, serrer les vis.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, SUIVRE CES INSTRUCTIONS

- Les pièces à souder doivent être propres au point de jonction. A cet effet, les nettoyer avec de la laine métallique ou de la toile d'émeri fine.
- Établir un bon contact mécanique en enroulant les fils l'un sur l'autre ou sur une borne.
- Quand on chauffe, appliquer un peu de soudure sur la pointe pour assurer un bon transfert de la chaleur. Appliquer la chaleur sur le matériau de base, c'est-à-dire sur les fils ou la borne, de façon à les chauffer suffisamment pour que la soudure fonde et coule dans le joint.
- Quand la soudure s'est éécoulée, écarter lentement la pointe pour laisser un joint net. Avec un pistolet à souder, ne jamais relâcher la détente avant d'avoir écarté la pointe du joint. Si on laisse la pointe refroidir quand elle est en contact avec la soudure, on obtient un joint imparfait.
- Eviter de déplacer le joint ou les fils pendant le soudage. On peut maintenir le joint en place à l'aide d'un accessoire de soudage ou d'une pince. On peut souffler doucement sur le joint pour accélérer le refroidissement.
- Eviter de trop chauffer les composants électriques et plus particulièrement les composants électroniques.
- Ne pas appliquer plus de soudure qu'il n'en faut.
- On recommande d'étamer les fils avant le soudage, surtout s'ils sont torsadés. Torsader les conducteurs ensemble puis chauffer et saturer de soudure.
- Le joint est facile à former après l'étamage. Il suffit de torsader les conducteurs et d'appliquer un peu de soudure ou de décapant puis de chauffer. On obtient ainsi un joint soudé lisse, avec un excellent contact électrique.
- Pour dessouder, chauffer et séparer les éléments du joint à l'aide d'un auxiliaire de soudage. Pour ressoudner, utiliser de la soudure neuve.
- Les vapeurs qui dégagent certains décapants peuvent être dangereuses. Important: Il doit y avoir une ventilation suffisante dans le lieu de travail.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les pistolets à souder Weller® sont très sécuritaires. Ils sont approuvés par CUL et sont conformes à tous les règlements de sécurité pertinents d'Amérique du Nord. Mais, comme tous les appareils électriques, on doit les manipuler avec précaution. Ne jamais oublier que la pointe à souder atteint des températures très élevées. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, on ne peut brancher cette fiche dans une prise de courant que d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, l'inverser. Si elle ne s'adapte pas, consulter un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche.

GARANTIE

Cooper Hand Tools garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de construction pendant une période de sept années à compter de la date d'achat. Aucune garantie n'est offerte concernant les produits qui ont été a) modifiés ou réparés par quiconque autre que Cooper Hand Tools, b) soumis à des abus, de la négligence, un accident ou un mauvais remisage, c) installés, utilisés ou entretenus d'une manière qui ne correspond pas aux pratiques normales ni aux instructions et données techniques de Cooper Hand Tools, ou d) utilisés en combinaison avec un produit, dispositif ou système quelconque qui est défectueux, la source d'un défaut ou qui, d'une manière raisonnable, n'était pas construit pour être utilisé avec ce produit.

La garantie limitée ci-dessus est exclusive et remplace toutes les autres garanties, exprimées, sous entendues ou prévues par la loi, y compris, mais pas limitées à, toute garantie de vendabilité ou d'adaptation à un usage particulier. Selon cette garantie limitée, l'obligation de Cooper Hand Tools est expressément limitée à la réparation du produit, au remboursement du prix d'achat ou au remplacement du produit, à la seule et entière discrétion de Cooper Hand Tools, sans frais pour l'acheteur.

Les remèdes prévus ici constituent le seul recours de l'acheteur contre Cooper Hand Tools, que la réclamation soit sous forme d'action en responsabilité délictuelle ou contractuelle, y compris les réclamations basées sous la garantie, la négligence, la responsabilité stricte, la tromperie, la fraude, des fausses déclarations ou autres. En aucun cas, Cooper Hand Tools ne peut être tenu responsable des dommages spéciaux, indirects, secondaires ou consécutifs (quelle que soit la forme de l'action) ni la perte de bénéfices. La responsabilité de Cooper Hand Tools pour toute réclamation ou tout dommage provenant de, ou en rapport avec, la construction, la vente, la livraison, l'utilisation, l'entretien, la réparation ou la modification de ce produit ne peut dépasser le prix d'achat.

Pendant la période de garantie, Cooper Hand Tools réparera, remplacera ou remboursera le prix de tout produit qui s'avère défectueux, conformément à cette garantie limitée. Renvoyer le produit, port payé, avec la preuve d'achat, à Cooper Hand Tools, 1000 Lufkin Road, Apex, NC 27539.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Su pistola para soldar está diseñada para uso intermitente con un ciclo de trabajo de un minuto encendida y cuatro minutos apagada. Para obtener la máxima potencia (260 watts para el modelo D550) o 140 watts para el modelo 8200, presione el gatillo a la primera posición, o hasta que esté completamente comprimido. Si la punta no calienta apropiadamente, apriete los tornillos.

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Las partes a soldar deben estar limpias en el área de conexión. Esto se puede lograr con una fibra de alambre o lija.
- Haga una buena conexión mecánica enredando los alambres entre si o alrededor de una terminal.
- Cuando se aplique calor, aplique una pequeña cantidad de soldadura a la punta para conseguir una transferencia de calor adecuada. El calor debe ser aplicado al metal base, por ejemplo, alambre o terminal, de manera que se calienten lo suficientemente para derretir la soldadura y hacerla fluir en la unión.
- Después de que ha fluido la soldadura, deslice la punta suavemente hasta que la unión tenga una buena apariencia. Cuando se usa una pistola, el gatillo no debe dejar de accionarse hasta que la punta ya no esté en contacto con la unión. El permitir que la punta se enfrie cuando todavía se encuentra en contacto con la soldadura alterará la unión.
- Evite que se mueva la unión o el alambre mientras se suelta. Un lápiz auxiliar o pinzas pueden usarse para mantener la unión en su lugar. Sujetar ligeramente sobre la unión acelerará el enfriamiento de la soldadura.
- Evite el calentamiento excesivo en los componentes eléctricos pero especialmente en los electrónicos.
- No aplique más que la soldadura necesaria.
- Se recomienda estirar los alambres antes de soldar, especialmente el cable. Enrollar los alambres, entonces saturarlos con soldadura.
- Crear la unión es fácil después del estirado. Solamente hay que enrollar los alambres y aplicar una pequeña cantidad de soldadura o flux y calor. El resultado será la unión soldada eléctricamente eficiente.
- Para desoldar, calentar y separar los elementos del joint a la ayuda de un auxiliar de soldadura. Para resoldar, utilizar de la soldadura nueva.
- Los humos o vapores producidos por algunos fluxes pueden ser peligrosos. Importante: asegurarse que existe ventilación adecuada en el área de trabajo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Las pistolas para soldar Weller® son herramientas muy seguras. Están aprobadas por la CUL, y cumplen con todas las normas de seguridad más relevantes en Norteamérica. Sin embargo, como todos los aparatos eléctricos, deben ser usados con las debidas precauciones. Nunca olvidar que la punta alcanza altas temperaturas. Está avisado viene con un enchufe polarizado (una terminal es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija está diseñada para conectarse en un contacto polarizado en una sola dirección. Si la clavija no se puede conectar debidamente al contacto, voltéela. Si aún así no se logra conectar, contacte a un electricista calificado. Si el cordón y la clavija son dañados deberán repararse por Cooper Hand Tools o personal calificado.

GARANTIA

Cooper Hand Tools garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra, por un período de siete (7) años a partir de la fecha de compra. No se ofrece ninguna garantía para productos que hayan sido a) alterados, modificados o reparados por personal ajeno a Cooper Hand Tools; b) sometidos a maltrato, uso indebidamente, uso negligente, condiciones inadecuadas de almacenamiento, o hayan sufrido daños por accidente; c) instalados, usados o mantenidos sin observar precauciones normales para el caso, o sin cumplir con las instrucciones y especificaciones de Cooper Hand Tools; o d) usados con cualquier producto, equipo, componente o sistema defectuoso, o que puede causar un defecto, o que no esté destinado ni diseñado para ser utilizado con este producto. La presente garantía es de carácter exclusivo y se otorga en reemplazo de cualquier otra garantía, sea expresa o implícita incluyendo, aunque sin limitaciones, toda garantía de aptitud comercial o capacidad para cumplir con un propósito particular. La obligación de Cooper Hand Tools bajo los términos de esta garantía limitada, se limita expresamente a la reparación del producto, o la devolución del precio por el pagado, o el cambio del producto, según lo decide Cooper Hand Tools, sin costo alguno para el Comprador. Las medidas correctivas anteriormente mencionadas constituyen el único recurso del Comprador contra Cooper Hand Tools, sea el reclamo basado en cláusulas contractuales o extracontractuales, incluyendo reclamos por garantía, negligencia, responsabilidad civil, falsoedad, fraude, distorsión de hechos o de cualquier otro tipo. En ningún caso Cooper Hand Tools será responsable por perjuicios especiales, indirectos, incidentales ni directos (independientemente del curso de acción), ni por falso cesante. La responsabilidad de Cooper Hand Tools en relación a cualquier reclamo emergente como consecuencia de, o asociado con, la fabricación, la venta, la entrega, el uso, el mantenimiento, la reparación o la modificación de este producto, en ningún caso será mayor que el precio de compra del mismo. Dentro del período de garantía, Cooper Hand Tools reparará o cambiará el producto, o devolverá el importe por el pagado, si el producto presenta en realidad defectos contemplados en las condiciones de esta garantía limitada. Envíe el producto con el franquio de retorno pagado y la factura o recibo de compra, a: Cooper Hand Tools, 1000 Lufkin Road, Apex, NC 27539.

Para México:

Centro de distribución y Ventas México

Av. Libramiento La Joya esq.

politécnico y calle San Blas

Bodega 2

C.P. 54870

Cuautitlán, Estado de México

Refacciones, accesorios, componentes y consumibles pueden ser adquiridos en la dirección arriba mencionada.

