

- Lanternes - Type AB14
- Luminaires - Type AB14
- Lampade - Tipo AB14
- фонари - тип AB14
- Leuchten - Typ AB14
- Lámparas - Tipos AB14
- Lâmpadas - Tipos AB14

NT 250 0371/05




Milieu / Environment / Ambiente / Umgebung	Gaz - Gas - Gas - Gas	Poussières - Dust - Stäube - Polvos
Marquage / Marking / Marcado / Kennzeichnung	CE 0081 Ex II2G	CE 0081 Ex II2D
Symbole de protection CENELEC / Symbol of protection CENELEC Symbole de protection CEI / Symbol of protection IEC	Ex d IIC	Ex tD A21 T*
Classe de température / Temperature class	T**	/
Attestation CE de type / EC certificate	LCIE 02 ATEX 6053	
Certificat CEI / IEC certificate	LCIE Ex 02.004	
Température ambiante / Ambient temperature	- 40°C ≤ Ta ≤ + 50°C (Statique - Static) / - 20°C ≤ Ta ≤ + 50°C (Tournant - Rotating)	
Indice de protection / Index protection	IP66 - IK08	

**		T° Ambiante / Ambient T° Температура окружающей среды		Délai d'ouverture Delay before opening Demora para abrir Задержка перед открыванием	
		Ta = + 40°C	Ta = + 50°C		
Puissance et source	18W fluo compact / compacta fluo.	Classe de T° / Class T° / T° класс	T6	T5	/
	20W fluo compact / compacta fluo.	Classe de T° / Class T° / T° класс	T6	T5	
	25W fluo compact / compacta fluo.	Classe de T° / Class T° / T° класс	T6	T5	
Power and type	70W Halogène / Halogen / halógena	Classe de T° / Class T° / T° класс T° entrée de câble / T° cable entry	T4 /	T3 90°C	15 mn
	(*) 70W Sodium / Sódio	Classe de T° / Class T° / T° класс	T4	T4	
Tipo e potência	(*) 80W Mercure / Mercury / Mercúrio	Classe de T° / Class T° / T° класс	T4	T4	
	(*) 125W Mercure / Mercury / Mercúrio	Classe de T° / Class T° / T° класс T° entrée de câble / T° cable entry	T4 /	T3 90°C	
Мощность и источник	150W Halogène / Halogen / halógena	Classe de T° / Class T° / T° класс T° entrée de câble / T° cable entry	T4 85°C	T3 95°C	
	160W Mixte / Mixed / Mista	Classe de T° / Class T° / T° класс T° entrée de câble / T° cable entry	T4 115°C	T3 125°C	
100W Incandescent / incandescente	Classe de T° / Class T° / T° класс T° entrée de câble / T° cable entry	T4 115°C	T3 125°C		
	200W Incandescent / incandescente	Classe de T° / Class T° / T° класс T° entrée de câble / T° cable entry	T4 115°C	T3 125°C	
40W Feu tournant / Rotating beacon / Sinalizador rotativo	Classe de T° / Class T° / T° класс	T5	T4		

* Puissance et source Power and type Tipo e potência Мощность и источник	T° de surface pour Surface T° T° da Superfície Поверхностная температура	T° câble pour Cable T° T° do cabo Температура подводящего кабеля	Délai d'ouverture Delay before opening Demora para abrir Задержка перед открыванием
	Ta= 50°C	Ta= 50°C	
18W fluo compact / compacta fluo.	85°C	/	/
20W fluo compact / compacta fluo.	85°C	/	
25W fluo compact / compacta fluo.	85°C	/	
70W Halogène / Halogen / halógena	130°C	90°C	15mn
(*) 70W Sodium / Sódio	125°C	/	
(*) 80W Mercure / Mercury / Mercúrio	125°C	/	
(*) 125W Mercure / Mercury / Mercúrio	145°C	90°C	
150W Halogène / Halogen / halógena	145°C	95°C	
160W Mixte / Mixed / Mista	145°C	125°C	
100W Incandescent / incandescente	145°C	125°C	
200W Incandescent / incandescente	145°C	125°C	
40W Feu tournant / Rotating beacon Sinalizador rotativo	110°C	/	

- Encombremet (mm)
- Afmetingen (mm)
- Dimensions (mm)
- EinbaumäÙe (mm)
- Cotas de dimensiones (mm)
- Dimensões externas (mm)
- Габаритные размеры (mm)

- Feu Statique clair
- Clear Static Beacon
 - * LDP2075 (3/4" NPT)
 - * LDP1075 (3/4" NPT)
 - LDP2M20 (M20)
 - SBDSSC (M20)
- Feu tournant Clair
- Clear Rotatif Beacon
 - SBDSRC4004A (M20)
 - SBDSRC4004D (M20)
 - SBDSRC4011A (M20)
 - SBDSRC4024A (M20)

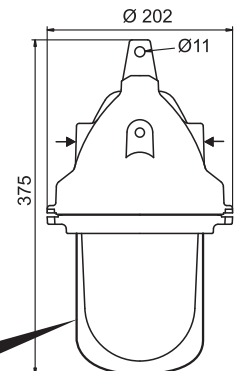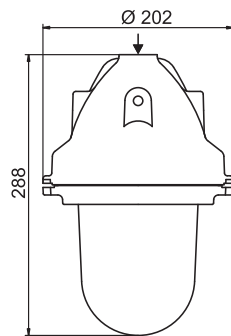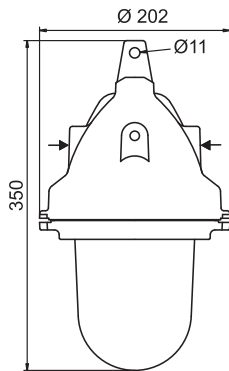

Avec globe en Polyméthacrylate
With Polyméthacrylate globe

- Ouverture
- Öffnung
- Opening
- Apertura
- Opening
- Abertura
- Открывание



- Graisser les filetages
 - Grease the threads
 - Gewinde einfetten
 - Engrasar los roscados
 - Lubrifique as roscas
 - Смазать резьбы
- (Loctite GR135 o Molydal M03)


- Déblocage/blocage avec outil
- Deblokkering/blokkering
- Unlocking/locking with tool
- Entblockung/Blockung mit werkzeug
- Desbloqueo/bloqueo con instrumento
- Destravamento/travamento com ferramenta
- Разблокирование/блокирование при помощи инструмента

- Ne pas ouvrir sous tension
- Do not open while energised
- Nicht unter Spannung öffnen
- No abrir bajo tensión
- Attenzione : non aprire in tension.
- Não abra quando energizado
- Под напряжением не открывать

- Raccordement
- Conexión
- Connection
- Collegamento
- Anschlu
- Conexão
- Соединения

- 2 entrées latérales pour presse étoupe : * 3/4" NPT ou M20.
- 2 side entries for * 3/4" NPT or M20 cable gland.
- 2 Seiteneingänge für Kabelstopfbuchse : * 3/4" NPT oder M20.
- 2 entradas laterales por prensaestopas : * 3/4" NPT o M20.
- 2 entrate laterali per pressacavi : * 3/4" NPT o M20.
- 2 entradas laterais para prensa-cabos * 3/4" NPT o M20.
- 2 боковых входных отверстия для сальника : * 3/4" NPT или M20 .


- Raccordement par presse-étoupe
- Connection by cable gland
- Anschluß durch Kabelverschraubung
- Conexión por prensa estopa
- Collegamento con pressacavi
- Conexão por prensa-cabo
- Подключение посредством сальника

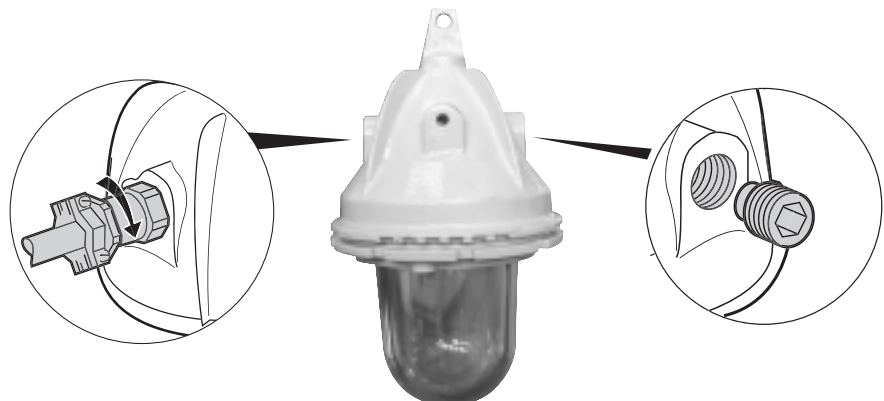


- Démontage réflecteur
- Removal reflector
- Ausbau reflektor
- Демонтаж рефлектора
- Desmontaje reflectorl
- Smontaggio riflettorre
- Remoção do refletor




- Version terminale
- Terminal version
- Als Endgerät
- Versión terminal
- Versione terminal
- Versão terminal
- Вариант с соединением концов

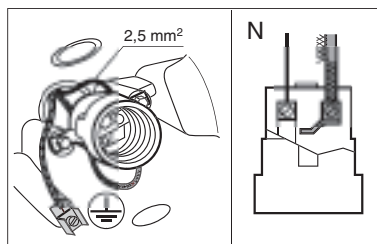

- Version passage
- Passage version
- Als Zwischengerät
- Versión paso
- Versione passaggio
- Versão passagem
- Сквозной вариант

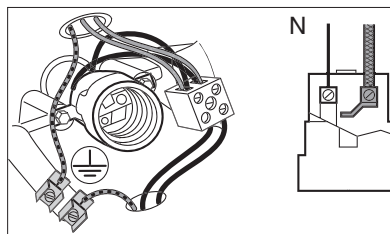


- Raccordement par tube
- Tube Connection
- Anschluß durch Rohr
- Conexión por tubo
- Collegamento/allacciamento da tubo
- Conexão do tubo
- Подключение посредством лампы

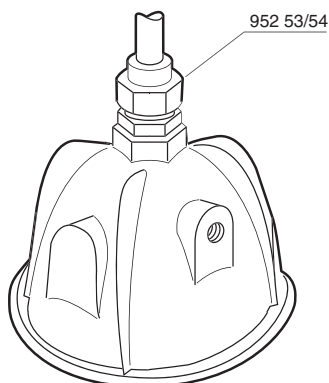


- Fixation
- Fastening
- Befestigung
- Крепёж

- Fijación
- Fissaggio
- Fixação


- Fixation par fermeture murale
- Mounting with wall braket
- Befestigung durch Wandbeschlag
- Fijación por medio de harrjes murales
- Fissaggio con staffa murale
- Montagem com suporte de parede
- Металлическое настенное крепление

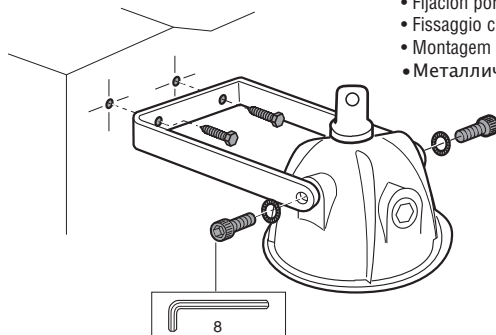

- Fixation par anneau
- Ring fastening
- Befestigung durch Ring
- Fijación por medio de anillos
- Fissaggio con anelli
- Fixação por anéis
- Крепёж кольцом

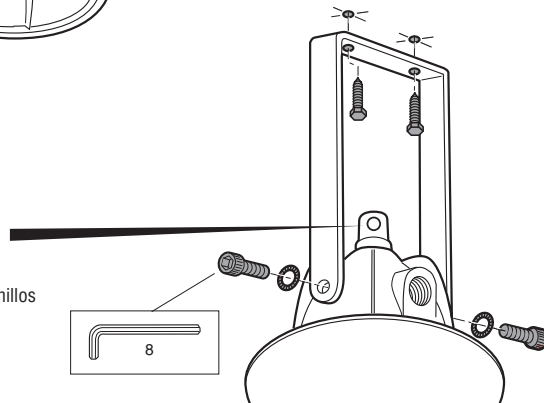


- Accessoires
- Accessories
- Zuberhörteile
- Accessorios
- Accessori
- Acessórios
- Аксессуары

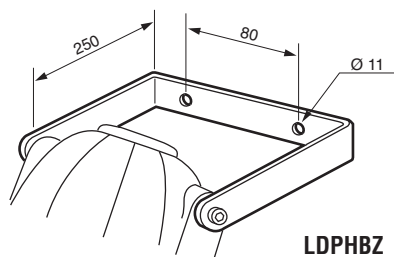


- Ferrure murale
- Wall braket
- Wandbeschlag
- Металлическое настенное крепление
- Harrjes murales
- Staffa murale
- Suporte de parede

LDPHBZ

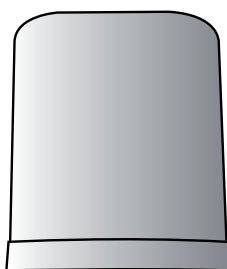

- Globe - Polyméthacrylate
- Polyméthacrylate - globe

SBDGR - SBDGG
SBDGA - SBDGC

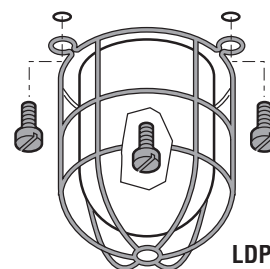

LDPG1Z

- Grille de protection (vis fournies)
- Protective guard (screws supplied)
- Schutzgitter (Schrauben mitgeliefert)
- Rejilla de protección (tornillos suministrados)
- Griglia di protezione (viti fornite)
- Grade de proteção (acompanha parafusos)
- Предохранительная сетка (винты в комплекте)

- Pièces de rechange
- Spare parts
- Ersatzteile
- Piezas de repuesto
- Pezzi di ricambio
- Peças de reposição
- Запасные части
- Sur demande (nous consulter) : kit appareillage.
- Control gear on request (please consult us).
- Auf Anfrage (bitte bei uns rückfragen) : Glas auf Bund vergossen.
- Disponible por pedido (consultarnos) : globo de lámpara sellado en collarín.
- Su domanda (consultateci) : vetro sigillato su collare.
- Mecanismo de controle (sob consulta, favor nos contatar)
- На заказ (проконсультируйтесь с нами): набор оборудования

Matériels antidéflagrants Ex d

GÉNÉRALITÉS

• Les accessoires montés sur les parois d'enveloppe, tels que : entrées de câble, bouchons doivent être certifiés avec le matériel ou d'un type compatible avec la certification du matériel.

CORROSION

• Il convient de s'assurer que les matériaux des appareils sont compatibles avec votre environnement industriel.

INSTALLATION - MAINTENANCE

- L'indice de protection de l'enveloppe doit être choisi en fonction du lieu d'installation.
- Pour bien conserver le caractère antidéflagrant du matériel, s'assurer avant la mise en service que toutes les vis de fixation du couvercle et les entrées de câbles soient bien serrées.
- Les joints de laminage doivent être propres et graissés.
- Les appareils sont livrés avec les plans de joint graissés. Il est nécessaire, lorsque l'appareil est installé, de le maintenir en bon état en le graissant. Utiliser une graisse non durcissante et anti-corrosive.
- Pour les joints plans et à emboîtement des boîtes et coffrets : graisse multi-services, température d'utilisation -30°C à +130 °C, types Antar multi-services, Elf multi, Elf epexelf, Loctite GR125.
- Pour les joints plans et à emboîtement des luminaires : pâtes silicone, température d'utilisation -40°C à +200 °C, type Rhône-Poulenc Rhodorsil 408...
- Pour les joints filetés : graisse minérale graphitée, température d'utilisation -30°C à -150 °C, type Loctite GR135, Molydal M03
- Avant toute intervention sur les équipements, il convient de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité mentionnées sur les coffrets.
- Les orifices non utilisés doivent impérativement être obturés par des bouchons d'obturation certifiés.
- Pour toute composition, réparation, modification, la certification CENELEC ou C.E.I. obtenue impose l'utilisation de composants ATX.
- **Ne procéder à aucune opération de perçage et usinage sur les enveloppes antidéflagrantes. Celles effectuées sans notre accord formel nous dégageraient de toute responsabilité.**
- Lors d'opérations de mise en place ou de changement de fonction des têtes de commande et de signalisation, il est impératif de respecter les indications de la notice spécifique à ces accessoires.

FORMATION DES INTERVENANTS

Le matériel pour atmosphères explosibles ATEX ne doit être mis en oeuvre que par un personnel habilité et compétent dans le domaine.

Ex d explosion-proof equipments

GENERAL

• The accessories mounted in or on the sides of the enclosures, such as: cable glands, blanking plugs, terminals, must be certified with the enclosure or must be compatible with the certification of the enclosure.

CORROSION

• You should make sure that the material of the chosen equipment is compatible with your industrial environment

INSTALLATION - MAINTENANCE

- The protection index for the enclosure must be selected with regard to the area of installation.
- To ensure that material remains explosion-proof, before use of the product, check that all the cover attaching screws and cable inputs are properly tightened.
- Rolling joints must be clean and lubricated.
- The devices are supplied with joint planes lubricated. Once the device is installed, it is necessary to maintain it in good condition by lubrication. Use a non hardening anti-corrosive lubricant.
- For plane joints and box recesses: multi-purpose grease, working temperature -30° C to + 130° C, eg. Antar multi-purpose, Elf multi, Elf epexelf, Loctite GR125.
- For plane joints and the lighting fitting recesses: silicon paste, working temperature -40° C to +200° C, eg. Rhône-Poulenc, Rhodorsil 408, etc.
- For threaded joints: graphite mineral grease, working temperature -30° C to -150° C.eg. Loctite GR 135, Molydal M03.
- Before carrying out any work on the equipment, the cited safety instructions must be very carefully observed.
- Unused cable-entries must be sealed with blanking plugs.
- The CENELEC or I.E.C. certification stipulates the use of ATX elements for the composition, repair and modification of installations.
- **Do not drill or machine the enclosures. We can take no responsibility for operations carried out without our agreement.**
- When installing or changing the function of the control and signalling heads, the instructions given in the notice specific to accessories must be respected.

AUTHORIZED PEOPLE

ATEX approved electrical Equipment must only be installed and assembled by authorised and capable persons for that site

Explosionssgeschützte Betriebsmittel Ex d

ALLGEMEINES

• Das in die Umhüllungen oder auf die Umhüllungswindungen montierte Zubehör wie: Kabeleingänge, Verschlüsse, Klemmen, muss mit dem Material kompatibel sein, oder eines Typs, der mit der Materialzertifizierung vereinbar ist.

KORROSION

• Es ist sicherzustellen, dass die, den Geräte zugrundeliegenden Werkstoffe mit Ihrem industriellen Umfeld kompatibel sind.

MONTAGE - WARTUNG

- Die geeignete IP-Schutzart des Gehäuses ist je nach Aufstellungsort zu wählen.
- Zur Aufrechterhaltung der explosionsgeschützten Eigenschaften der Betriebsmittel muss vor Inbetriebnahme überprüft werden ob alle Befestigungsschrauben des Deckels und alle Kabelverschraubungen fest angezogen sind.
- Die Profilan schlüsse müssen sauber und eingefettet sein.
- Die Geräte werden mit eingefetteten Anschlußflächen geliefert. Nach dem Einbau müssen diese durch Nachfetten in ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden. Hierzu ist ein aushärtendes Antikorrosionsfett zu verwenden.
- Planflächige Anschlüsse und Einpassungen der Schränke u. Kästen : Mehrzweckfett, Einsatztemperatur - 30 bis + 130 °C, Sorte : «ANTAR MULTI-SERVICES», «ELF MULTI», «ELF EPEXELF», «LOCTITE GR 125».
- Planflächige Anschlüsse und Einpassungen der Leuchtkörper : Silikondichtmasse, Einsatztemperatur - 40 bis + 200 °C, Sorte : «RHONE-POULENC RHODORSIL 408...»
- Gewindeanschlüsse : graphitdotiertes Mineralfett, Einsatztemperatur - 30 bis + 150 °C, Sorte: «LOCTITE GR 135», «MOLYDAL M03».
- Vor Eingriffen in dem Gerät sind die angegebenen Sicherheitsvorschriften genau zu beachten
- Nicht benutzte Öffnungen müssen unbedingt mit Verschlussstopfen verschlossen werden.
- Beim Zusammensetzen mehrerer Teile zu einem Ganzen, bei Reparaturen oder bei Umbau dürfen nur ATX-Ersatzteile verwendet werden, um den Schutzgrad aufrecht zu erhalten.
- **Es sonstige Eingriffe selbst an explosionssgeschützten Gehäusen vorgenommen werden.**
- Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche, ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ausgeführten Arbeiten.

SCHULUNG VON ELEKTROINSTALLATEUREN

Die ATEX Produkte für explosionsgefährdete Bereiche sollen nur von entsprechendem geschultem Fachpersonal installiert werden.

Material antidéflagrants Ex d

GENERALIDADES

• Los accesorios montados en las envolventes o en las paredes de la envolvente, como : entradas de cables, tapones, bornes, cabezas de mando, etc...deben estar certificados con el material o de un tipo certificado compatible con la certificación del material.

CORROSION

• Cabe asegurarse que los materiales de los aparatos son compatibles con su entorno industrial.

INSTALACION - MANTENIMIENTO

- El índice de protección del revestimiento se debe escoger en función del lugar de instalación.
- Para conservar el carácter antidéflagrante del material, asegurarse antes de la puesta en servicio que todos los tornillos de fijación y las entradas de cables estén bien cerradas.
- Las juntas de unión deben estar limpias y engrasadas.
- Los aparatos se suministran con las juntas engrasadas. Cuando se instala el aparato, es necesario mantenerlo en buen estado engrasándolo. Utilizar una grasa anticorrosiva y que no se endurezca.
- Para las juntas planas y cilíndricas de las cajas y estuches : grasas multiservicios, temperatura de uso de -30 a + 130 °C, tipos Antar multiservicios, Elf multi, Elf epexelf, Loctite GR125.
- Para las juntas planas y cilíndricas de las luminarias : pastas de silicona, temperatura de utilización de - 40 a + 200 °C, tipo Rhône-Poulenc Rhodorsil 408...
- Para las juntas roscadas : grasa mineral grafitada, temperatura de uso de -30 a 150 °C, tipo Loctite GR135, Molydal M03.
- Antes de cualquier intervención en los equipamientos, cabe respetar escrupulosamente las consignes de seguridad mencionadas en las cajas.
- Los orificios no utilizados se deben obturar imperativamente mediante tapones de obturación.
- Para cualquier composición, reparación, modificación, la certificación CENELEC o C.E.I. obtenida impone utilizar componentes ATX.
- **No proceder a ninguna operación de perforación ni mecanizado en las envolventes antidéflagrantes. Las que se realicen, sin nuestro acuerdo formal, nos liberan de cualquier responsabilidad.**
- Al efectuar operaciones de instalación o de cambio de función de cabezas de mando y de señalización, es imprescindible respetar las indicaciones específicas para estos accesorios.

FORMACION DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN

El material para atmósferas con riesgo de explosión solo debe instalarse por profesionales legalmente autorizados.

Material antideflagrantes Ex d

GENERALITA

• Gli accessori montati negli involucri o sulle pareti di involucro, come: ingressi di cavo, tappi, morsetti, teste di comandi, ecc... devono essere certificati con il materiale o di un tipo certificato compatibile con la certificazione del materiale.

CORROSIONE

• Occorre assicurarsi che i materiali degli apparecchi scelti siano compatibili con il vostro ambiente industriale.

INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE

- L'indice di protezione del rivestimento deve essere scelto in funzione del luogo d'installazione.
- Per ben conservare il carattere antideflagrante del materiale, assicurarsi prima della messa in servizio che tutte le viti di fissaggio del coperchio e le entrate di cavi siano ben strette.
- I giunti di laminazione devono essere protetti e lubrificati.
- Gli apparecchi vengono forniti con i piani di giunto lubrificati. È necessario, quando l'apparecchio è installato mantenerlo in un buono stato lubrificandolo. Utilizzare un grasso non indurente e anticorrosione.
- Per i giunti dei piani e al momento dell'incastro delle scatole e dei cofanetti, utilizzare un grasso multiuso, temperatura di utilizzo - 30 / + 130 °C, tipo Antar multiuso, Elf multi, Elf epexelf, Loctite GR125.
- Per i giunti dei piani e al momento dell'incastro delle luminarie, utilizzare paste al silicone, temperatura di utilizzo -40 / +200 °C, tipo Rhone-Poulenc Rhodorsil 408...
- Per i giunti filettati, utilizzare un grasso minerale grafitato, temperatura di utilizzo - 30°/150 °C, tipo Loctite GR135, Molydal M03.
- Prima di ogni intervento su attrezzature, conviene rispettare scrupolosamente le indicazioni relative alla sicurezza.
- Gli orifici non utilizzati devono imperativamente essere otturati mediante tappi di otturazione.
- Per ogni composizione, riparazione, modifica, la certificazione CENELEC o C.E.I. ottenuta impone l'utilizzo dei componenti ATX.
- **Non procedere a nessuna operazione di perforazione e lavorazione sugli involucri antideflagranti. Ogni operazione effettuata senza il nostro formale accordo ci libererebbe da ogni responsabilità.**
- All'atto di operazioni di sistemazione o di cambiamento di funzione delle teste di comando e di segnalazione, è imperativo rispettare le indicazioni delle istruzioni specifiche a tali accessori.

EDUCAZIONE DEGLI INTERVENIENTI :

Il materiale per atmosfere esplosive ATEX deve essere installato soltanto da persone dichiarate capaci e competenti nella manutenzione e l'installazione di questo tipo di materiale.

Equipamentos à prova de explosão Ex d

INSTRUÇÕES GERAIS

Os acessórios montados no interior ou nas laterais das caixas, tais como: prensa-cabos, bujões, bornes, devem ser certificados com a caixa ou devem ser compatíveis com a certificação da caixa.

CORROSÃO

Deve-se assegurar que o material do equipamento selecionado é compatível com o ambiente industrial

INSTALAÇÃO – MANUTENÇÃO

- O grau de proteção da caixa deve ser selecionado de acordo com a área de instalação.
- Para assegurar que o material mantenha-se à prova de explosão, antes da utilização do produto, verificar se todos os parafusos de fixação da tampa e passagens de cabos estão devidamente apertados.
- As juntas deslizantes devem estar limpas e lubrificadas
- Os equipamentos são fornecidos com as juntas planas lubrificadas. Uma vez que o equipamento é instalado, é necessário mantê-lo em boas condições, através de lubrificação. Utilize um lubrificante não endurecedor e anti-corrosivo.
- Para juntas planas e juntas de encaixe das caixas: graxa multiuso, temperatura de trabalho de -30°C à + 130°C. ex.: Antar multiuso, Elf multi, Elf epexelf, Loctite GR125.
- Para juntas planas e encaixe das luminárias: silicone, temperatura de trabalho de -40°C à + 200°C, ex.: Rhone-Poulenc, Rhodorsil 408, etc.
- Para juntas rosqueadas: graxa grafite mineral, temperatura de trabalho -30°C à + 150. ex.: Loctite GR 135, Molydal M03.
- Antes da execução de qualquer trabalho no equipamento, as instruções de segurança citadas devem ser cuidadosamente observadas.
- As entradas de cabos não utilizadas devem ser seladas com bujões.
- A certificação CENELEC ou I.E.C. determina a utilização de componentes da ATX para a composição, reparo e modificação de instalações.
- **Não perfure ou use as caixas. Não nos responsabilizamos por operações executadas sem o nosso consentimento.**
- Ao instalar ou alterar a função de controle e sinalização, as instruções específicas fornecidas para estes acessórios devem ser respeitadas.

PESSOAL AUTORIZADO

Os equipamentos elétricos aprovados pela ATEX devem ser instalados e montados somente por profissional autorizado e capacitado para aquele local.

Взрывобезопасное оборудование Ex d

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Аксессуары, смонтированные в стенках корпуса, такие как: входные отверстия для кабеля, заглушки и т.д., должны быть сертифицированы для работы с оборудованием или быть совместимого с сертификацией оборудования типа.

КОРРОЗИЯ

• Следует убедиться, что материалы, из которых сделаны аппараты, совместимы с вашими промышленными условиями.

МОНТАЖ – ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Степень защиты изоляционных материалов (IP) должна выбираться в зависимости от места установки
- Для того, чтобы сохранить взрывобезопасность оборудования, убедиться перед вводом в эксплуатацию, что все крепежные винты крышки и входных отверстий для кабеля хорошо затянуты.
- Завальцованные стыки должны быть чистыми и смазанными.
- Приборы поставляются со смазанными плоскостями стыков. Когда аппарат будет установлен, необходимо поддерживать их в хорошем состоянии при помощи смазки. Использовать незатвердевающую антикоррозийную смазку.
- Для плоскостей стыков и растровых соединений электрических коробок и шкафов: многофункциональная смазка с рабочей температурой -30°C à +130 °C, тип Antar многофункциональная, Elf multi, Elf epexelf, Loctite GR125.

- Для плоскостей стыков и растровых соединений светильников: Силиконовая паста с рабочей температурой -40°C à +200 °C, тип Rhone-Poulenc Rhodorsil 408...
- Для резьбовых соединений: минеральная смазка с добавлением графита и рабочей температурой -30°C à -150 °C, тип Loctite GR135, Molydal M03
- Перед любым обслуживанием оборудования следует тщательно соблюдать упомянутые правила техники безопасности, написанные на электрических коробках.
- Неиспользуемые отверстия обязательно должны быть закрыты сертифицированными заглушками.
- При любой компоновке, ремонте или модификации сертификация CENELEC или C.E.I. требует использования комплектующих ATX.
- **Не обрабатывать и не делать никаких отверстий во взрывобезопасных изолирующих материалах; такие операции, выполненные без нашего формального согласия освобождают нас от всякой ответственности.**
- При операциях установки или изменения работы ручек управления и сигнализации обязательно соблюдение указаний инструкции именно для этих аксессуаров.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКОВ

Оборудование для взрывоопасных сред (ATEX) должно устанавливаться только персоналом, имеющим в этой области достаточную квалификацию и компетенцию.