




IP65



IEC 61439-3
EN 61439-3
§ 8.4.4




Schneider
Electric

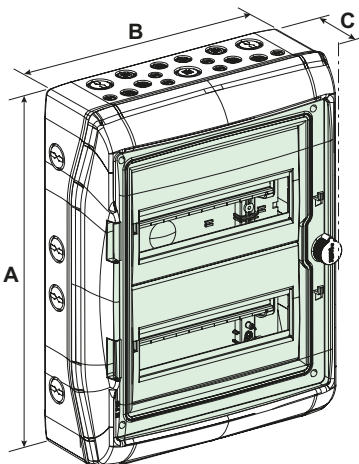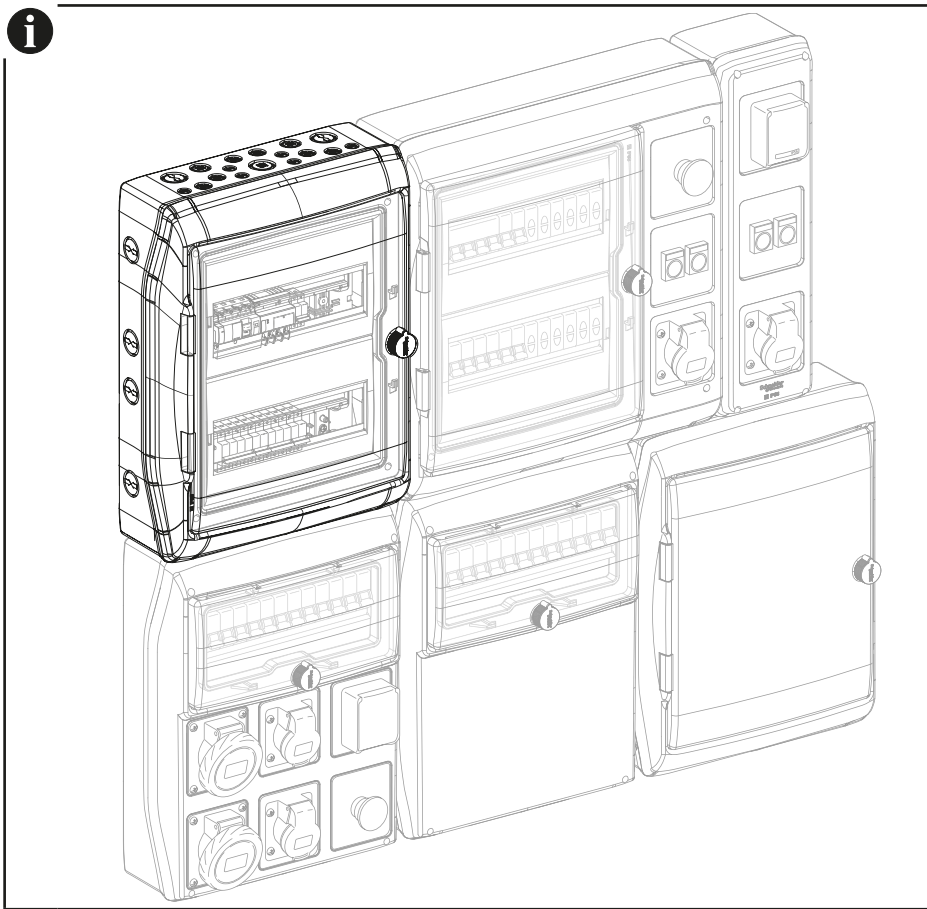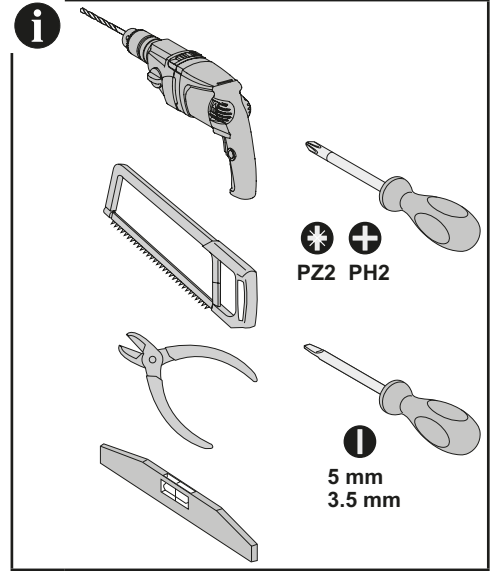


mm

| | | A | B | C |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 12 mod. | 1 R | 280 | 340 | 164 |
| | 2 R | 460 | | |
| | 3 R | 610 | | |
| | 4 R | 842 | | |
| 18 mod. | 1 R | 280 | 448 | |
| | 2 R | 460 | | |
| | 3 R | 610 | | |
| | 4 R | 842 | | |

1

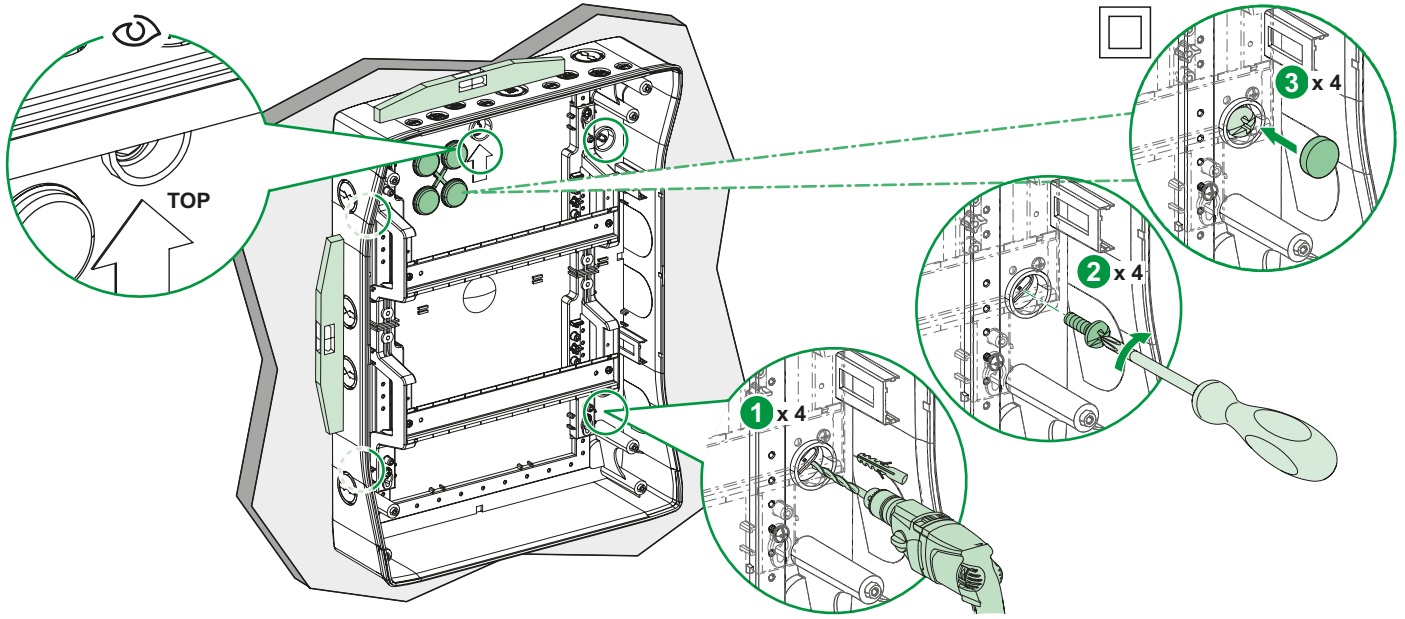


2

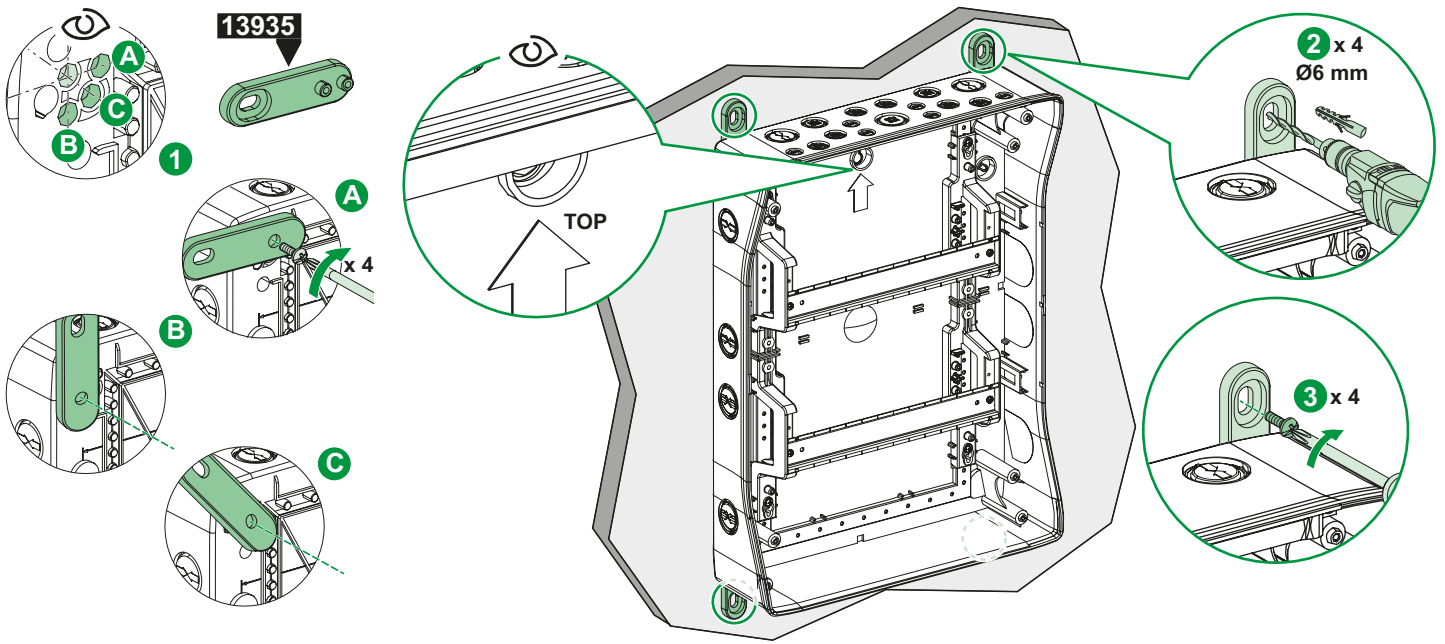


3

3.a

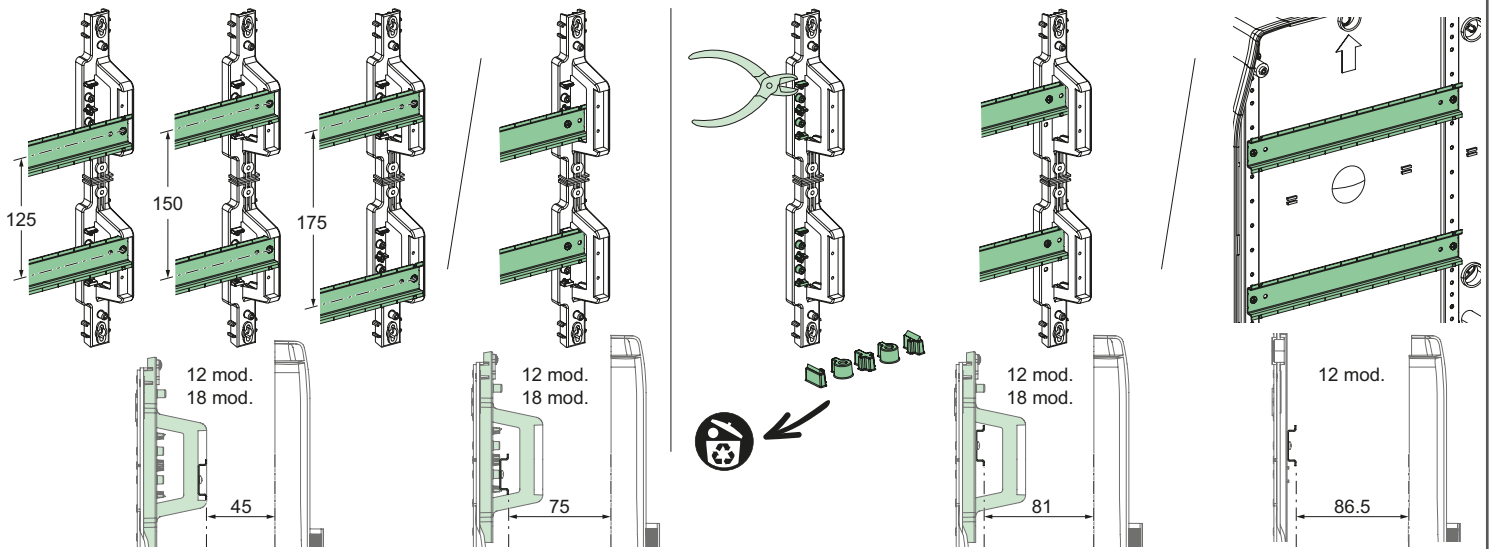

3.b

NSXM

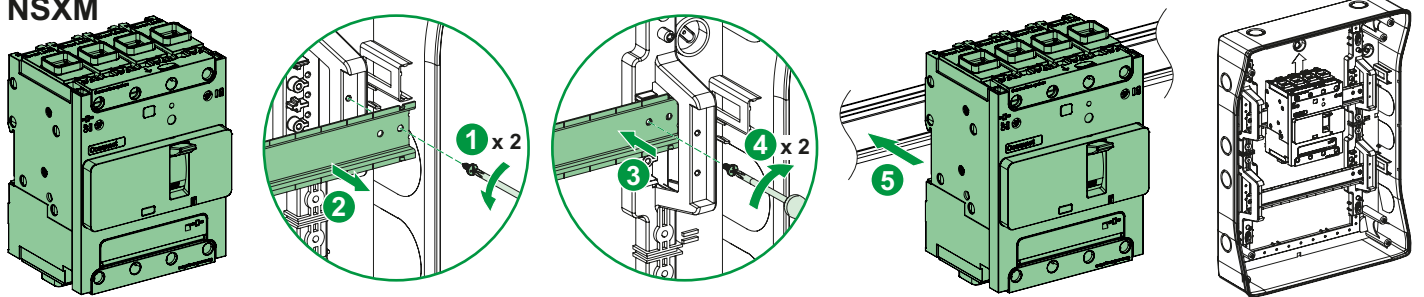


3.c


⚠ WARNING

RISK OF CUTTING

Use a suitable saw and the appropriate personal protective equipment for cutting struts.
Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

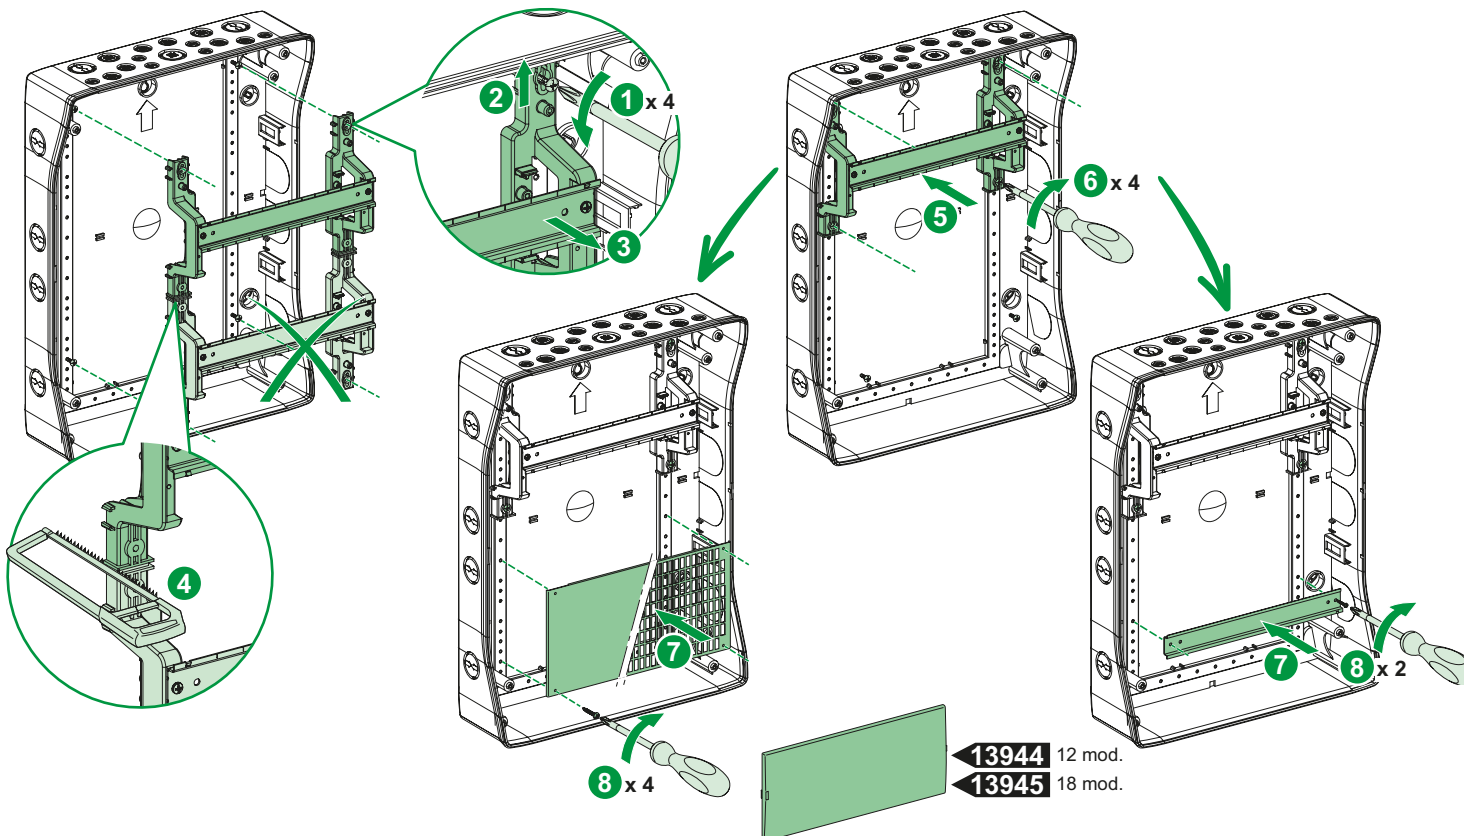


4

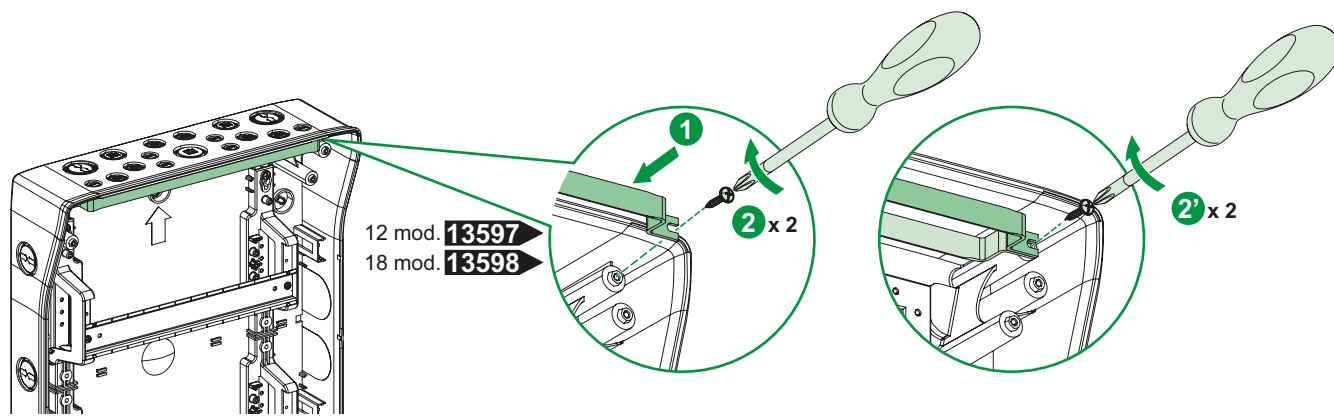


5






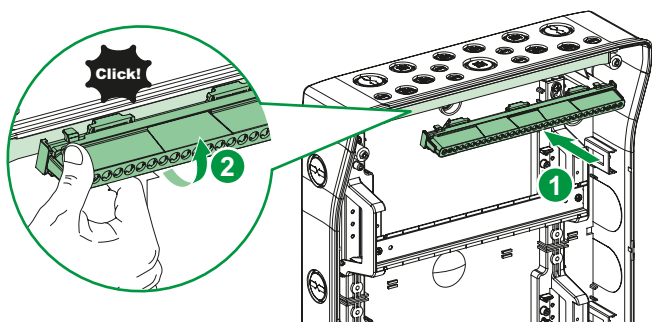


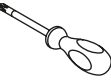
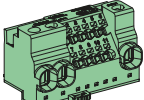


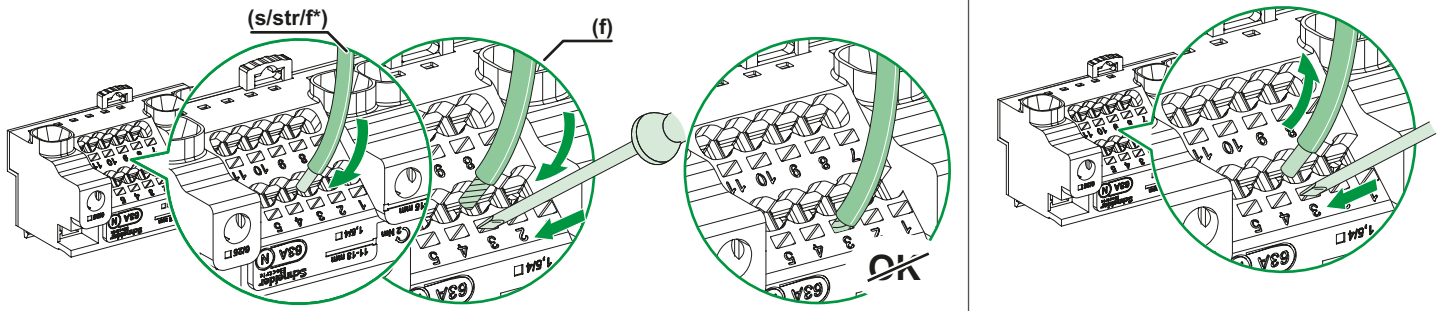

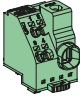


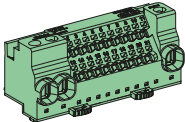

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|------------|
| <p>Rated insulation voltage U_i: 750 V</p> | | | | | | | | |
| <p>2 x 10 mm² + 2 x 16 mm² LGYT2A04</p> | <p>4 x 10 mm² + 4 x 16 mm² LGYT2A08</p> | <p>8 x 10 mm² + 8 x 16 mm² LGYT2A16</p> | <p>11 x 10 mm² + 11 x 16 mm² LGYT2A22</p> | <p>16 x 10 mm² + 16 x 16 mm² LGYT2A32</p> | <p>12 x 2 mm</p> <p>2/4/6/... 10 mm²</p> | <p>0.5... 10 mm²</p> <p>0.5... 6 mm²</p> | <p>11 mm - 12 mm</p> <p>2 N.m</p> <p>5 mm</p> | <p>PZ2</p> |
| | | | | | <p>1/3/5/... 16 mm²</p> | <p>1.5... 16 mm²</p> <p>1.5... 10 mm²</p> | | |

6




7




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
|  | <p>1 x 25 mm² + 4 x 4/6 mm²</p> <p>LGYT1E05 LGYT1N05</p> |  |  | <p>(s)</p>  | <p>(str)</p>  | <p>(f)</p>  | <p>(f*)</p>  |  |  |
|  | <p>3 x 25 mm² + 11 x 4/6 mm²</p> <p>LGYT1E14 LGYT1N14</p> |  |  | <p>(s)</p>  | <p>(str)</p>  | <p>(f)</p>  | <p>(f*)</p>  <p>+ (*1)</p> | |  |
|  | <p>3 x 25 mm² + 21 x 4/6 mm²</p> <p>LGYT1E24 LGYT1N24</p> | <p>4/6 mm²</p> | <p>11 - 13 mm</p> | <p>1.5...6 mm²</p> | <p>1.5...6 mm²</p> | <p>0.3...4 mm²</p> | <p>1.5...4 mm²</p> | |  <p>3.5 mm</p> |


8

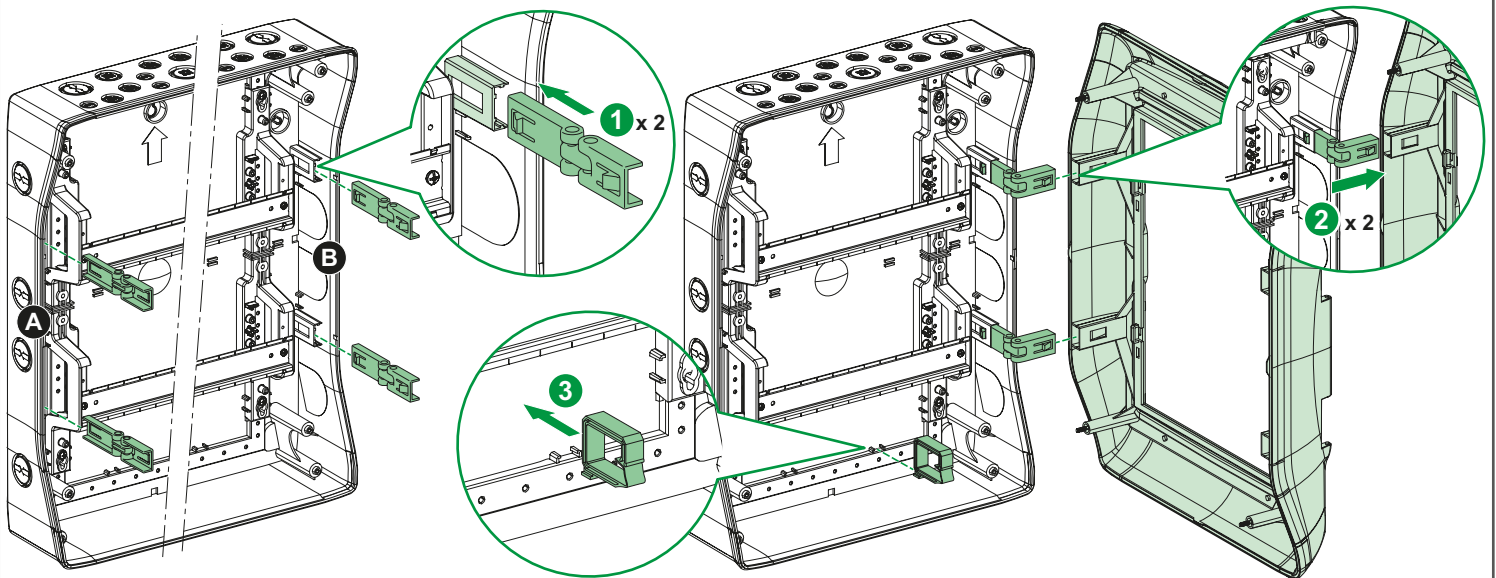


9

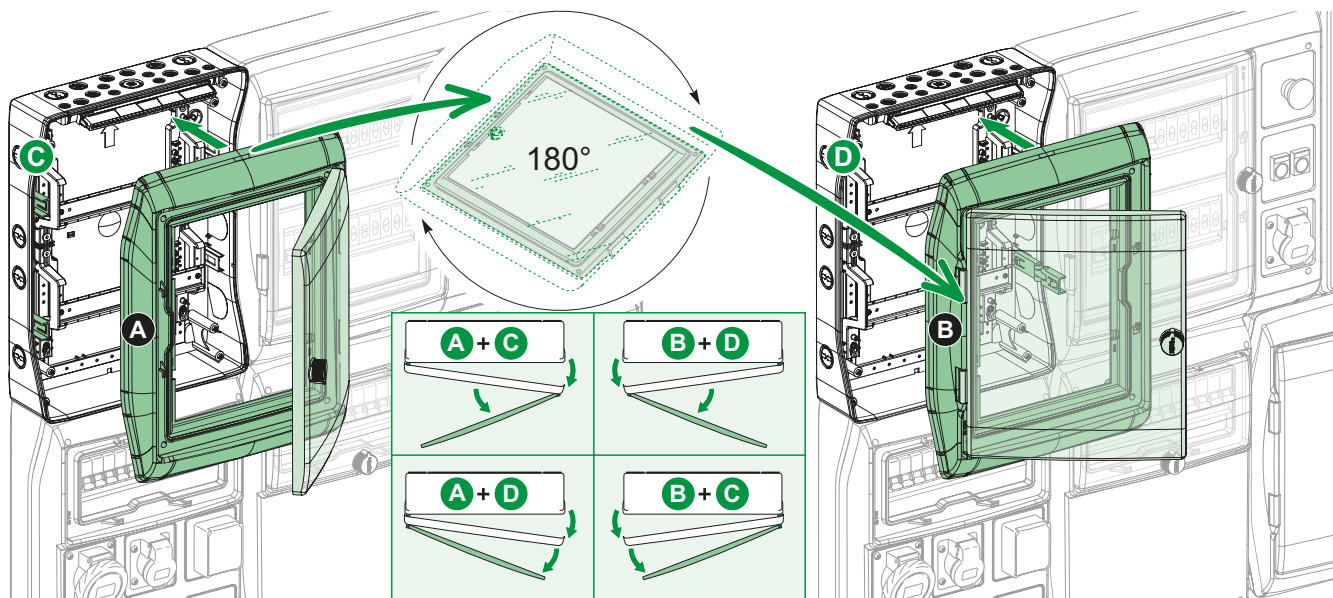


10

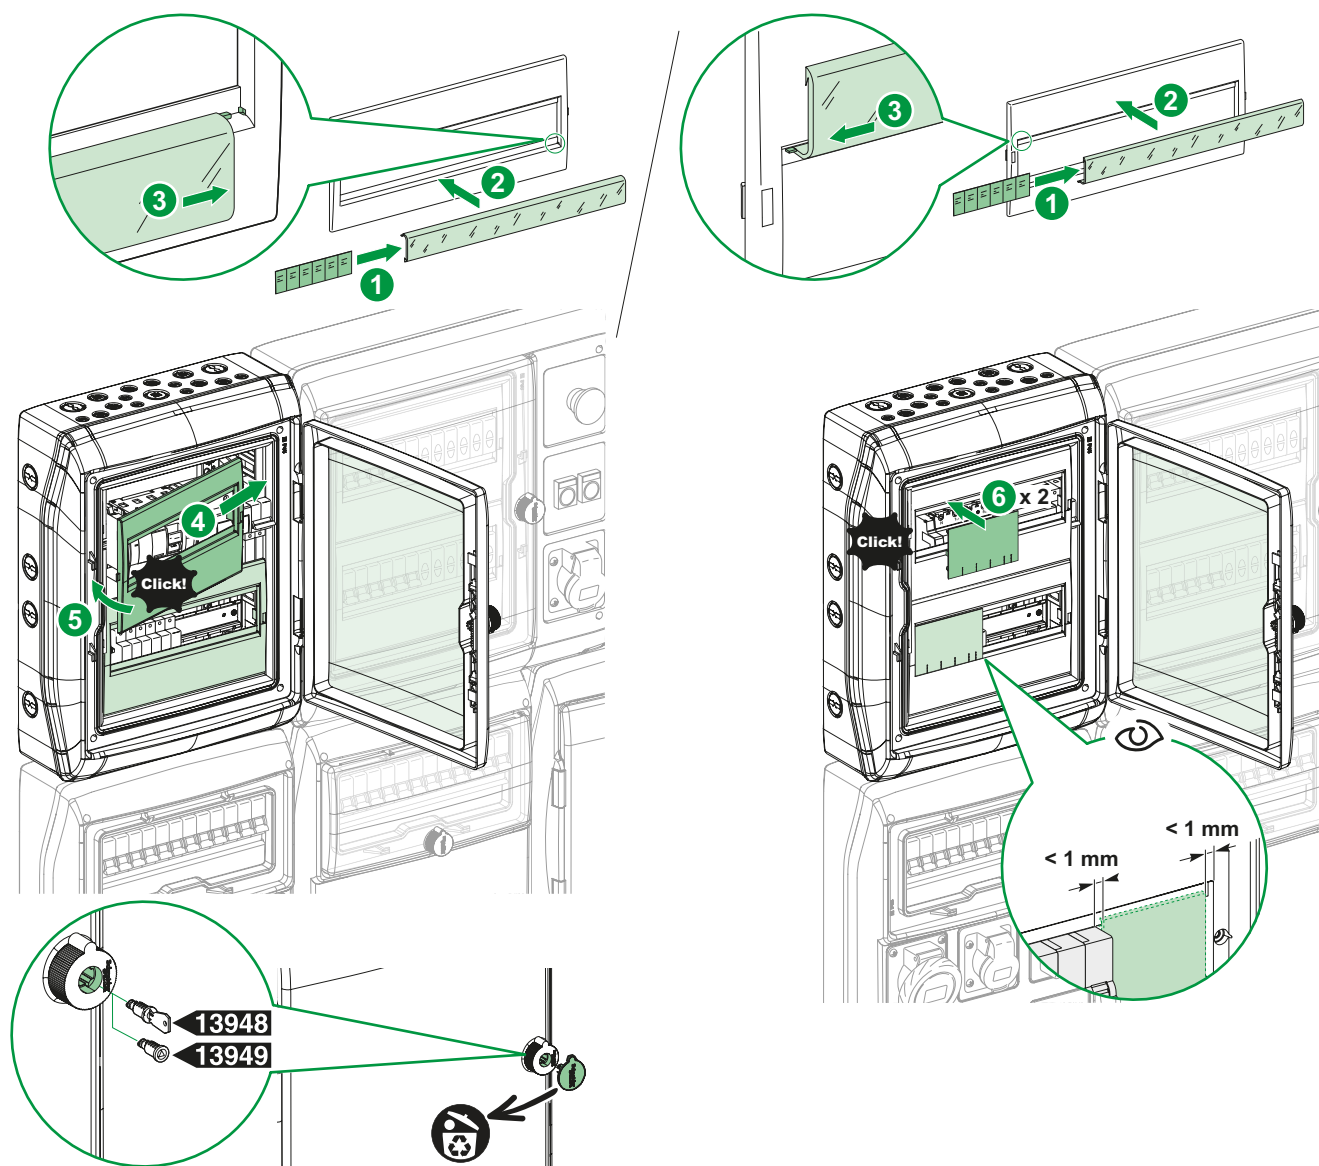

10 **i**

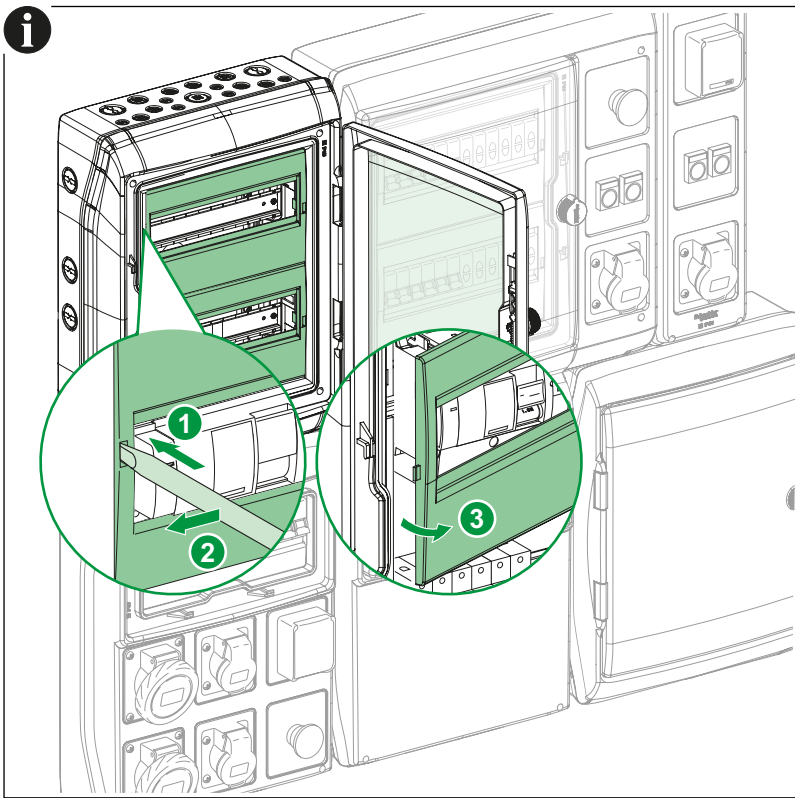

11

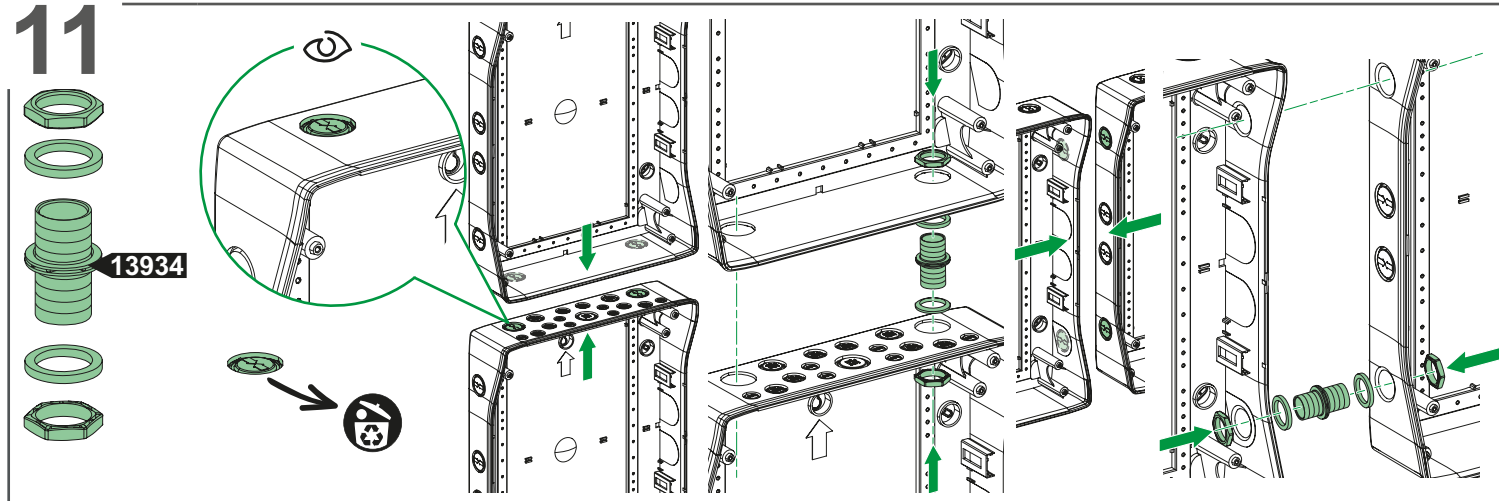



| | | | |
|----|-------------------|--|--|
| EN | Danger | Installation by electricians only | Wear cut-resistant gloves |
| GA | Contúirt | Suiteáil ag leictreoirí amháin | Caith lámhainní gearradh-dhíonach |
| FR | Danger de mort | Montage uniquement par un électricien | Porter des gants résistants aux coupures |
| NL | Levensgevaar | Montage alleen door elektromonteurs | Draag snijbestendige handschoenen |
| DE | Lebensgefahr | Montage nur durch Elektrofachkräfte | Schnittfeste Handschuhe tragen |
| ES | Peligro | Debe ser instalado por un profesional eléctrico | Use guantes anticorte |
| PT | Perigo | Deve ser instalado por um profissional | Usar luvas resistentes a cortes |
| IT | Pericolo di morte | Montaggio esclusivamente ad opera di personale specializzato | Indossare guanti resistenti ai tagli |
| DA | Fare | Må kun installeres af en aut. el-installatør | Brug skærefaste handsker |
| NO | Fare | Må monteres av autorisert installatør Gr.L | Bruk kuttbestandige hansker |
| SV | Varning | Får endast utföras av behörig elektriker | Bär skärskyddshandskar |
| FI | Vaara | Asennus vain sähköasentajan toimesta | Käytä viillonkestäviä käsineitä |
| ET | Oht | Paigaldada ainult elektrikute poolt | Kandke lõikekindlaid kindaid |
| LT | Pavojinga | Montavimą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas | Mūvėkite nuo įpjovimų saugančias pirštines |
| LV | Bīstami | Uzstādīšanu drīkst veikt tikai elektriķi | Valkājiet pret griezumiem izturīgus cimdus |
| PL | Niebezpieczeństwo | Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów | Nosić rękawice odporne na przecięcia |
| CS | Nebezpečí | Montáž pouze osobami s elektrotechnickou kvalifikací | Noste ochranné rukavice proti pořezání |
| SK | Nebezpečenstvo | Montáž iba osobami s elektrotechnickou kvalifikáciou | Noste ochranné rukavice proti porezaniu |
| HU | Életveszély | Csak szakképzett személy szerelheti | Viseljen vágásálló védőkesztyűt |
| SL | Nevarnost | Montažo lahko izvajajo samo električarji | Nosite rokavice z zaščito pred rezi |
| HR | Opasnost | Instaliranje samo od strane električara | Nosite rukavice otporne na rezove |
| RO | Pericol | Instalare numai de catre elctricieni | Purtați mănuși anti-tăiere |
| BG | Опасност | Монтажът се извършва само от електротехник | Носете противосрезни ръкавици |
| EL | Κίνδυνος θανάτου | Εγκατάσταση μόνο από ηλεκτρολόγους | Φοράτε γάντια που είναι ανθεκτικά στην κοπή |
| TR | Hayati Tehlike | Sadece uzman kişiler monte edebilir | Kesilmeye karşı dayanıklı eldiven giyin |
| MT | Periklu | Installazzjoni biss mill-eletrixins | Ilbes ingwanti li huma rezistenti għal qtugħ |
| RU | Опасно! | Монтаж разрешается выполнять только электрикам | Носите защитные перчатки от порезов |
| KK | Қауіп | Тек электрикер орнатады | Кесуге төзімді қолғап киіңіз |
| UK | Небезпечно! | Монтаж дозволяється виконувати тільки електрикам | Одягайте стійкі до порізів рукавиці |
| AR | خطر على الحياة | التركيب فقط من قبل عمال كهرباء اختصاصيين | عطق ليل لمواجهة تازافق ءادتراب مق |
| ZH | 危險 | 仅允许合格电工进行安装 | 穿戴防割手套 |