


**CONNECTEUR DE RESEAU SUR
TORSADE
A DERIVE DEMONTABLE**

Conducteur principal = 54.6² -150²
Conducteur dérivé isolé = 54.6² -150²

**INSULATION PIERCING CONNECTOR
FOR AERIAL BUNDLED CONDUCTOR
CONNECTION
WITH DISMOUNTABLE TAP CONTACT**


Main conductor = 54.6² -150²
Tap conductor = 54.6² -150²

- 1** Positionner le connecteur sur le conducteur principal et serrer avec une clé 6 pans de 13 jusqu'à rupture de la tête fusible. 15 Nm.

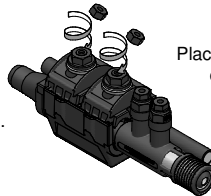


- Place the connector on the main conductor and tighten with a 13mm hexagonal wrench until shear-head breaks. 15 Nm.

- 2** Dénuder le conducteur dérivé sur la longueur préconisée, l'introduire à fond dans l'alésage après l'avoir brossé sous graisse neutre. **Ne pas dévisser la vis du côté dérivé, celle-ci étant correctement positionnée en usine.**

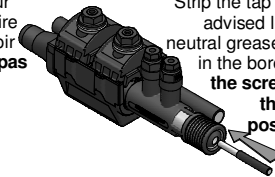

- Strip the tap conductor over the advised length, brush it with neutral grease, then insert it fully in the bore. **Do not unscrew the screw on the tap side, this one is correctly positioned in factory.**

- 3** Serrer la vis du dérivé, avec une clé 6 pans de 13 jusqu'à rupture de la tête fusible. 15 Nm.

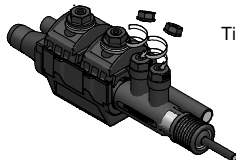

- Tighten the tap contact screw with a 13 mm hexagonal wrench until shear-head breaks. 15 Nm.

- 4** Poser un ou plusieurs colliers pour solidariser le conducteur dérivé sur le conducteur principal.

- Add one or several cable ties in order to gather the tap conductor to the main one.

! **NOTA** : Dans le cas du démontage et du remontage du dérivé, serrer la vis au couple indiqué sur la tête : 15 Nm. La tête de vis de 17 sur le principal est uniquement prévue pour un démontage éventuel. Ne pas s'en servir pour resserrer la vis après rupture de la tête de 13.

! **NOTE** : For tap contact dismounting and reuse, tighten screw at the torque indicated on the head screw : 15 Nm. A permanent 17 hex head is provided for disconnection on main conductor. Do not use it to tighten the screw after the shear head has snapped.