



Wera
Click-Torque




Gebrauchsanweisung Wera Click-Torque XP

- EN User Manual for Wera Click-Torque XP
- ES Instrucciones de uso de la llave Wera Click-Torque XP
- FR Notice d'utilisation Wera Click-Torque XP
- IT Istruzioni di servizio Wera Click-Torque XP
- NL Gebruikshandleiding Wera Click-Torque XP
- DK Brugsanvisning Wera Click-Torque XP
- SE Bruksanvisning Wera Click-Torque XP
- PL Instrukcja obsługi klucza dynamometrycznego Wera Click-Torque XP
- RU Руководство по использованию Wera Click-Torque XP
- FI Käyttöohje Wera Click-Torque XP
- JP ヴエラ・クリック・トルクXP™ユーザー（使用者）マニュアル
- CN 维拉棘轮换向扭扭力矩扳手使用手册
- CZ Návod k použití přednastaviteľných momentových kľúčov Wera Click-Torque XP



Pic. A

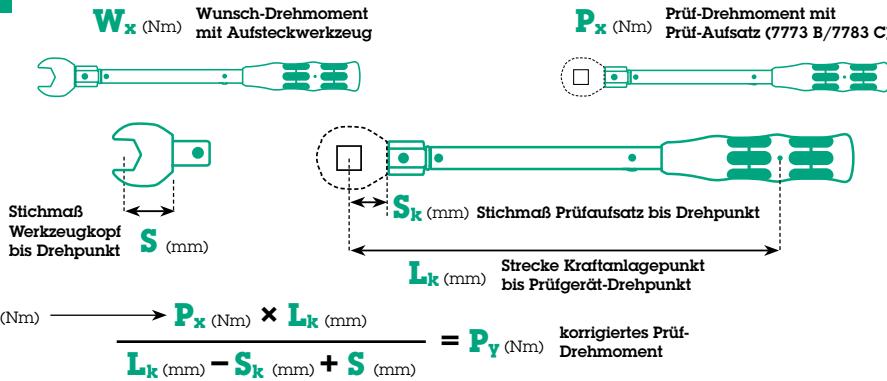

W_x:

EN: Desired torque with attachment tool
 ES: Par de giro deseado con la herramienta de conexión
 FR: Couple souhaité avec outil interchangeable
 IT: Coppia desiderata con utensile da innesto
 NL: Gewenst draaimoment met opzetstuk
 DK: Ønske-moment med pásætningsværktøj
 SE: Önskat vridmoment med insatsverktyg
 PL: Zadany moment obrotowy z narzędziem wtykowym
 RU: Требуемый момент затяжки для ключа с насадкой
 FI: Haluttu vääntömomentti vahitopäällä
 JP: 取付具による望ましいトルク値
 CN: 附属工具的预设扭力矩
 CZ: Požadovaný utahovací moment pro zvolený nástavec (Nm)

S:

EN: Depth gauge of tool head to pivot point
 ES: Cota S – distancia entre la cabeza de la herramienta y el punto de giro
 FR: Longueur du centre de rotation d'outil à la butée de l'outil
 IT: Passo testa utensile fino al punto di rotazione
 NL: Ijkmaat gereedschapkop tot draaipunkt
 DK: Gauge værktøjshoved til omdrejningspunkt
 SE: Mått verktygshuvud till vridpunkt
 PL: Wymiar liniowy od główki narzędziowej do punktu obrotu
 RU: Удлинение используемой насадки до точки вращения
 FI: Mitta vahitopaan päästä vääntöpisteesseen
 JP: 工具ヘッドの回転軸までの深さゲージ
 CN: 工具头到支点的深度规
 CZ: Vzdálenost od hlavy nástroje ke středu otáčení (mm)

L_k:

EN: Range of holding position to torque measurement point
 ES: Cota L_k – distancia entre el punto de apoyo de la fuerza y el punto de giro del adaptador de prueba
 FR: Bras de levier du centre de la poignée au centre de rotation
 IT: Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova
 NL: Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunkt testgereedschap
 DK: Afstand kraftprøfpræsentrupunkt til testapparatur-omdrejningspunkt
 SE: Mått kraftangrepspunkt sily till testanordningens vridpunkt
 PL: Odległość od punktu przyłożenia siły do punktu obrotu przyrządu kontrolnego
 RU: Длина от точки приложения силы до точки вращения используемой насадки
 FI: Mitta ottekohdasta kalibointilaitteen vääntöpisteesseen
 JP: 保持位置からトルク測定点までの範囲
 CN: 抓取位置到扭力测量点的范围
 CZ: Vzdálenost od středu otáčení k ideálnímu bodu působení síly na rukojeti, a to při použití normovaného nástavce – viz hodnota v tabulce níže, sloupec L_k (mm)

P_x:

EN: Test torque with test attachment
 ES: Par de giro de control con el adaptador de prueba
 FR: Couple contrôlé avec outil de contrôle
 IT: Coppia di controllo con utensile prova
 NL: Testdraaimoment met testopzetstuk
 DK: Test-moment med test-pásætnings
 SE: Testmoment med testinsats
 PL: Kontrolny moment obrotowy z nasadką kontrolną
 RU: Контрольный момент затяжки для ключа с контрольной насадкой
 FI: Testausmomentti testausvaihtopäällä
 JP: テスト取付具によるテスト・トルク値
 CN: 试验配件的测试扭力矩
 CZ: Požadovaný kroutící moment (Nm)

S_k:

EN: Depth gauge of test attachment to pivot point
 ES: Cota S_k – distancia entre el adaptador de prueba encajable y el punto de giro.
 FR: Longueur du centre de rotation à la buté de la clé
 IT: Passo utensile di prova fino al punto di rotazione
 NL: Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunkt
 DK: Gauge testpásætnings til omdrejningspunkt
 SE: Mått testinsats till vridpunkt
 PL: Wymiar liniowy od nasadki kontrolnej do punktu obrotu
 RU: Удлинение контрольной насадки до точки вращения
 FI: Mitta testausvaihtopään päästä vääntöpisteesseen
 JP: テスト取付具の回転軸までの深さゲージ
 CN: 试验配件到支点的深度规
 CZ: Vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení – viz hodnota v tabulce níže, sloupec S_k (mm)

P_y:

EN: Corrected test torque
 ES: Par de giro corregido
 FR: Couple contrôlé corrigé
 IT: Coppia di controllo corretta
 NL: Gecorrigeerd testdraaimoment
 DK: Korrigeret test-moment
 SE: Korrigerat testmoment
 PL: Skorygowany kontrolny moment obrotowy
 RU: Пересчитанное значение требуемого момента затяжки
 FI: Korjattu vääntömomentin asetusarvo
 JP: 修正テスト・トルク値
 CN: 修正测试扭力矩
 CZ: Korigovaný utahovací moment, který bude při použití jiného než normovaného nástavce, nastaven pro dosažení požadovaného kroutícího momentu P_x (Nm)

Artikel	Code Nr.	Abtrieb Output	Einstellbarer Drehmomentbereich		Läng. mm Length mm	L _k	S _k
			Adjustable torque range				
XP 1	05075670001	■ 9x12	2.5–25 Nm	25.5–254.9 kgf cm	2–18 lbf.ft.	217	180 17,5
XP 2	05075671001	■ 9x12	10–50 Nm	102–510 kgf cm	8–36 lbf.ft.	262	225 17,5
XP 3	05075672001	■ 9x12	15–100 Nm	153–1020 kgf cm	11–73 lbf.ft.	332	296 17,5
XP 4	05075673001	■ 14x18	20–250 Nm	204–2459 kgf cm	15–185 lbf.ft.	457,5	430 25,5

XP 1 – XP 4



XP 1 – XP 3



XP 4




XP 4



STOP



7

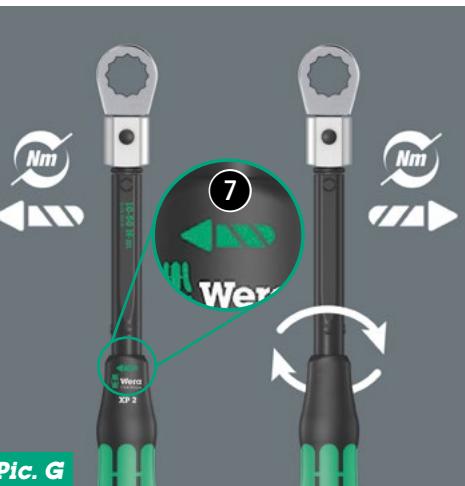

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines hochwertigen, mit Klick-Mechanismus ausgestatteten Drehmomentschlüssels aus der Wera Serie Click-Torque. Die maximal zulässige Messungenauigkeit des Gerätes beträgt $\pm 2\%$ vom jeweils eingestellten Wert. Jeder Drehmomentschlüssel wird mit einer Konformitätserklärung ausgeliefert, aus der Sie die Messgenauigkeit Ihres Schlüssels entnehmen können. Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer des Werkzeugs lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise. Bitte beachten Sie die Richtungspfeil auf dem Werkzeug (Pic. G 7). Dieser gibt die Arbeitsrichtung an, in die der Schlüssel am Handgriff belastet werden darf. Für den Linksanzug das Werkzeug wenden, wodurch dieser Pfeil nicht mehr sichtbar ist.

Einstellen des gewünschten Drehmomentes

Das werkseitig voreingestellte Drehmoment wurde mittels eines Prüfadapters kalibriert, dessen Stichmaß mit „S_k“ bezeichnet wird. Weicht das Stichmaß des von Ihnen verwendeten Aufsteckwerkzeugs von der Länge „S_k“ ab, dann verändert sich das tatsächliche Auslösemoment nach der abgebildeten Formel (Pic. A). Der Drehmomentwert kann innerhalb des angegebenen Drehmomentbereichs verändert werden. Dazu die Kappe am oberen Ende des Griffes abnehmen (Pic. B 1). Bei Click-Torque XP 1 bis XP 3 die Innensechskantschraube mit einem Innensechskantschlüssel (Art. 950) der Größe 3 mm lösen (Pic. C 2) und die Einstellschraube mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers (Art. 334, 1.0×6.0) betätigen (Pic. C 3). Bei Click-Torque XP 4 mit einer schmalen Zange die Schutzhülse entfernen (Pic. D 4) und die Stellschraube mit einem Außensechskantschlüssel (Art. 495) der Größe 8 mm betätigen (Pic. E 5). Drehungen im Uhrzeigersinn erhöhen den Drehmoment-Wert, Drehungen entgegen des Uhrzeigersins verringern den Drehmomentwert. Das tatsächlich eingestellte Drehmoment muss mit einem geeigneten Drehmoment-Prüfgerät kontrolliert werden. Nach der Einstellung die Sechskantschraube (bei XP 1 bis XP 3) wieder festziehen; bzw. die Schutzhülse wieder aufsetzen und die Griffkappe wieder aufstecken. Bei einer Veränderung des voreingestellten Drehmoments erlischt die Wera-Gewährleistung auf die Genauigkeit des werkseitig eingestellten Drehmoments. Wir empfehlen, die Einstellung des Drehmomentwerkzeugs von unserem Wera Torque-Service durchführen zu lassen. Hierbei erhalten Sie wieder die Wera Konformitätserklärung auf die Genauigkeit des eingestellten Drehmoments.

Handhabung des Drehmomentschlüssels

Bitte den Schlüssel stets am Handgriff betätigen. Für genaue Messergebnisse muss die Hand in der Mitte des Handgriffes angesetzt werden. Das Erreichen des eingestellten Drehmoments wird durch einen fühlbaren Ruck und ein gleichzeitiges hörbares Klicken angezeigt (Pic. F 6). Nach dem der Klick-Mechanismus ausgelöst hat, ist jeder weitere Schraubenanzug zu vermeiden, da sonst der eingestellte Drehmomentwert überschritten wird. Beim Entlasten des Schlüssels setzt sich der Klick-Mechanismus selbstständig zurück und ist für den nächsten Schraubenanzug bereit.

Wichtige Hinweise zur Pflege und Wartung

Bitte verlängern Sie den Drehmomentschlüssel niemals mit einem Rohr oder ähnlichem, da dies den eingestellten Wert verändert und zur Beschädigung des Schlüssels führen kann. Behandeln Sie Ihren Drehmomentschlüssel wie ein Messinstrument (Messschieber, Bügelmessschraube etc.). Tauchen Sie das Gerät niemals in Benzin oder Lösungsmittel, da sonst die Schmierung der Mechanik zerstört wird.

Überprüfung der Kalibrierung

Da mechanische Geräte einem gewissen Verschleiß unterliegen, ist es notwendig, die Kalibrierung des Drehmomentschlüssels nach 5.000 Belastungzyklen (oder etwa 1 Jahr nach der ersten Inbetriebnahme und im Anschluss daran jährlich) zu kontrollieren. Bei sehr intensivem Gebrauch sollte dies häufiger geschehen.

Kontaktieren Sie uns bei allen Fragen zu Service, Re-Kalibrierung oder Reparatur unter:

Tel +49 (0)202/40 45-145 • Fax +49 (0)202/40 45-158
torqueservice@wera.de

We congratulate you on the purchase of a high quality, Click-mechanized Torque Wrench from the Wera Click-Torque Series. The maximum permissible measurement deviation of the device is $\pm 2\%$ of the set value. Each torque wrench comes with a Declaration of Conformity, from which you can check the accuracy of your wrench. To ensure a long service life for the tool, please read the following instructions carefully. Please note the directional arrow on the tool (Pic. G 7). This indicates the direction in which the wrench may be used. For counter clockwise applications turn the tool so that this arrow is no longer visible.

Setting the desired torque

The factory pre-set torque was calibrated by means of a test adapter whose pitch is designated "S_k". If the gauge of the tool you are using deviates from the length "S_k", the actual release torque will change according to the formula (Pic. A). The torque value can be changed within the specified torque range. To do this, remove the cap at the top of the handle (Pic. B 1). For Click-Torque XP 1 to XP 3, loosen the hexagon socket screw with a size 3mm Allen key (Art. 950) (Pic. C 2) and turn the adjusting screw using a flat-head screwdriver (Art. 334, 1.0×6.0) (Pic. C 3). For Click-Torque XP 4, use narrow pliers to remove the protective sleeve (Pic. D 4) and use a 8mm nut setter (Art. 495) to turn the setscrew (Pic. E 5). Clockwise rotations increase the torque value; counter clockwise rotations reduce the torque value. The actual torque must be checked with a suitable torque testing device. After adjustment, tighten the hex screw (in XP 1 to XP 3); or replace the protective sleeve and replace the handle cap. If the pre-set torque is changed, the Wera accuracy warranty does not apply. We recommend having the torque tool setting done by our Wera Torque service. You then can recover the Wera declaration of conformity relating to the accuracy of the set torque.

Handling the torque wrench

Please always hold the wrench securely by the handle. For accurate measurement results, the hand must be placed in the middle of the handle. Reaching the set torque is indicated by a tactile twitch and a simultaneous audible click (Pic. F 6). After the click mechanism has triggered, any further tightening of the screw must be avoided, as otherwise, the set torque value will be exceeded. When not in use, the click mechanism automatically returns and is ready for the next tightening operation.

Important instructions for care and maintenance

Please never extend the torque wrench with a pipe or similar, as this may alter the set value and cause damage to the wrench. Treat your torque wrench like a measuring instrument (Vernier caliper, micrometer, etc.). Never immerse the device in petrol or solvents; otherwise the lubrication of the mechanics will be compromised.

Checking the calibration

Since mechanical equipment is subject to wear, it is necessary to control the calibration of the torque wrench after 5,000 load cycles, or about 1 year following initial use, and annually thereafter. For very intensive use, this should happen more often.

Contact us for any questions about service, re-calibration or repair at:

Europe:

Phone +49 202 4045 145 • Fax +49 202 4045 158
torqueservice@wera.de

USA, Canada, Mexico:

Phone: 1-800-267-5541 • Fax 1-877-650-WERA (9372)
Phone: 1-905-637-0003 • Fax 1-905-637-6480
torque-service@weratools.com

Le felicitamos por haber comprado esta llave dinamométrica de alta calidad que lleva un mecanismo de salto y que hace parte de la serie Click-Torque de Wera. La exactitud máxima permitida de medición del aparato es del ±2% del valor ajustado correspondiente. Con cada llave dinamométrica usted recibe una declaración de conformidad en la cual encontrará la exactitud de medición de su llave. Para garantizar una larga vida útil de esta herramienta, por favor lea con atención los avisos que seguidamente le damos. Por favor, fíjese en la flecha del sentido de giro que se encuentra en el útil (Pic. G ⑦). Esta flecha indica el sentido de operación en el cual se puede ejercer la fuerza en el mango de la llave. Para el apriete hacia la izquierda se le da vuelta a la herramienta, así que esta flecha ya no es visible.

El ajuste del par de giro deseado

El par de giro que ha sido preajustado de fábrica, se ha calibrado con ayuda de un adaptador de prueba cuya cota "S_k" corresponde a la distancia entre el adaptador de prueba encapuchado y el punto de giro. Si la cota de la herramienta de conexión que usted utiliza difiere de la cota S_k con relación a su largo, el par de liberación se modifica según la fórmula (Pic. A). El valor del par de giro puede ser modificado dentro del área del par de giro que se indica. Para este fin, remueva la caperuza que se encuentra en el extremo superior del mango (Pic. B ①). En el caso de los modelos Click-Torque XP 1 hasta XP 3, suelte el tornillo hexagonal interior con una llave de hexágono interior de tamaño 3mm (Art. 950) (Pic. C ②), y accione el tornillo de ajuste con ayuda de un destornillador de ranura (Art. 334, 1.0×6.0) (Pic. C ③). En el caso de la llave Click-Torque XP 4, remueva el casquillo protector (Pic. D ④) con ayuda de una tenaza delgada y accione el tornillo protector con una aprieta-tuercas de tamaño 8mm (Art. 495). (Pic. E ⑤). Al girar en sentido de las agujas del reloj, se aumenta el valor del par de giro, al girar en contra del sentido de las agujas del reloj, se disminuye el valor del par de giro. El par de giro real que se ajuste tiene que ser comprobado con ayuda de un aparato de control dinamométrico. Tras el ajuste, el tornillo hexagonal (en los modelos XP 1 hasta XP 3) se ha de volver a apretar fijamente; el casquillo protector deberá ser montado de nuevo, y la caperuza se ha de volver a montar en el mango. En caso de que se modifique el valor del par de giro preajustado, quedará extinguida la garantía de Wera con relación a la exactitud del par de giro preajustado a fábrica. Recomendamos que el ajuste de la herramienta dinamométrica se haga realizar por parte del "Torque-Service" de Wera. En este caso, la empresa vuelve a dar la garantía de Wera con relación a la exactitud del par de giro preajustado a fábrica.

El manejo de la llave dinamométrica

Por favor, siempre utilice el mango de la llave para efectuar trabajos con este útil. Para lograr unos resultados exactos de medición, la mano deberá posicionarse en el medio del mango. Tan pronto se alcance el valor del par de giro ajustado se siente un tirón claramente palpable, y al mismo tiempo se escucha un sonido de salto, un "clic" claramente audible (Pic. F ⑥). Después de que se haya activado este mecanismo de salto, se ha de evitar cualquier movimiento adicional de apriete ya que de otra forma se sobrepasa el valor del par de giro preajustado. Al quitar la presión de la llave, el mecanismo de salto se vuelve a restablecer autónomamente quedando así listo para el próximo apriete de tornillos.

Avisos importantes con relación al cuidado y al mantenimiento

Por favor, nunca alargue la llave dinamométrica con ayuda de un tubo o algo por el estilo ya que esto altera el valor preajustado y puede causar el deterioro de la llave. Siempre trate esta llave dinamométrica como si fuera un instrumento de medición (como un calibrador o un micrómetro de exteriores, etc.). Nunca sumerja este aparato en gasolina o en un líquido disolvente ya que de esta forma se destruye la lubricación del sistema mecánico de la llave.

El control de la calibración

Por el hecho de que todos los aparatos mecánicos están sometidos a un cierto desgaste es necesario que se controle la calibración de la llave dinamométrica tras 5.000 ciclos de carga, o alrededor de un año tras la primera puesta en marcha de esta herramienta. Luego de esto, el control ha de repetirse de forma anual. En caso de que la llave se utilice de manera muy intensa el control deberá efectuarse más frecuentemente aún.

Para todas las preguntas con relación al servicio, a la recalibración o la reparación de este útil, por favor, contáctenos bajo los siguientes números o nuestra dirección de correo electrónico:

España:

Tel +34 93 72 97-240 · Fax +34 93 72 97-241
ventas@weraspain.com

Mexico:

Phone: 1-905-637-0003 · Fax 1-905-637-6480
torque-service@weratools.com

Nous vous remercions pour votre acquisition d'un outil dynamométrique Wera Click-Torque. L'incertitude de mesure maximale de l'outil est de ±2 % de la valeur de réglage. Chaque outil est livré avec une attestation de conformité vous permettant de connaître la précision de votre outil. Pour vous garantir une longue durée de vie de l'outil, nous vous prions de lire attentivement les instructions suivantes. Faites bien attention à la flèche de direction sur l'outil (Pic. G ⑦). Celle-ci vous donne la direction de travail dans laquelle la clé peut être utilisée. Pour serrer vers la gauche, retournez l'outil. La flèche n'est alors plus visible.

Réglage du couple souhaité

Le prérglage d'usine a été réalisé à l'aide d'un banc de calibrage, sur une longueur de référence « S_k ». Si l'outil interchangeable fait varier la longueur « S_k », le couple sera modifié selon la formule (Pic. A). Le couple peut être modifié sur la plage de mesure de la clé. Pour cela il faut retirer le capuchon (Pic. B ①) à l'extrémité de la clé. Sur les Click-Torque XP 1 à XP 3 il faut desserrer la vis six pans de 3 mm (Art. 950) (Pic. C ②) et faire tourner la vis (Pic. C ③) à l'aide d'un tournevis plat (Art. 334, 1.0×6.0). Sur la Click-Torque XP 4, retirez la douille de protection (Pic. D ④) à l'aide d'une pince et régler à l'aide d'une clé six pans de 8 mm (Art. 495) (Pic. E ⑤). Visser dans le sens horaire augmente le couple et inversement pour le réduire. Le couple réellement réglé doit être contrôlé à l'aide d'un banc de contrôle adapté. Le réglage effectué, il convient de resserrer la vis six pans de 5 mm ②, sur les XP 1 à XP 3, remettre la douille sur XP 4 et remettre le capuchon sur toutes les clés. Lorsque le couple est modifié hors de notre service de métrologie, la garantie de précision issue de l'attestation de conformité usine prend fin. Nous vous recommandons un réglage par notre service de métrologie afin de profiter de la garantie de précision Wera.

Maniement de la clé dynamométrique

Toujours tenir la clé par la poignée lors de son utilisation. Pour une précision optimale il est important de positionner la main au centre de la poignée. L'atteinte du couple réglé est indiqué par la sensation d'un à-coup et d'un « clic » parfaitement audible (Pic. F ⑥). Dès le déclenchement il faut stopper l'action de visage afin d'éviter le sur-serrage. Le mécanisme de déclenchement se réarme automatiquement dès l'arrêt du serrage et est prêt pour une prochaine utilisation.

Conseils importants pour l'entretien et la réparation

Ne jamais rallonger votre clé dynamométrique avec un tube ou tout autre moyen, sous peine d'en modifier la valeur de réglage et de risquer de l'endommager. Prenez en soin comme vous le feriez pour un instrument de mesure (pied à coulisse, micromètre...). Ne pas tremper l'outil dans de l'essence ou un diluant car cela supprimera le graissage nécessaire au bon fonctionnement.

Contrôle du calibrage

En raison de l'usure mécanique lié à l'usage il est nécessaire de contrôler le calibrage après 5.000 déclenchements ou une fois par an. Si l'usage est intensif il est conseillé de rapprocher les contrôles.

France:

Pour toutes questions de recalibrage ou réparation :
Tel +33 972 611 652 · info@wera-outillages.fr

Canada:

Phone: 1-800-267-5541 · Fax 1-877-650-WERA (9372)
torque-service@weratools.com

Desideriamo complimentarci per l'acquisto di una pregiata chiave dinamometrica provvista del meccanismo di scatto click della serie Wera Click-Torque. La precisione di misurazione massima ammessa dell'utensile ammonta al $\pm 2\%$ del valore pre-impostato. Ogni chiave dinamometrica viene corredata da un certificato di conformità, dal quale potrà verificare la precisione di misurazione della chiave. A garanzia di una lunga durata dell'utensile legga per favore attentamente le seguenti istruzioni. Presti attenzione alla freccia del senso di rotazione posta sull'utensile (Pic. G ⑦). Questa indica la direzione in cui la chiave può essere caricata sull'impugnatura. Per il serraggio sinistro dell'utensile ruotare fino a quando questa freccia non è più visibile.

Regolazione della coppia desiderata

La coppia pre-impostata dalla fabbrica è stata calibrata tramite un adattatore di controllo, il cui passo viene denominato "Sk". Se il passo dell'utensile da innesto che si sta utilizzando differisce dalla lunghezza "Sk", la coppia di allentamento effettiva varierà secondo la formula (Pic. A). Il valore della coppia può essere modificato all'interno dell'ambito di coppia indicato. Per fare ciò rimuovere il cappuccio nella parte superiore dell'impugnatura (Pic. B ①). Per il Click-Torque XP 1 fino a XP 3 allentare la vite ad esagono cavo con una chiave esagonale del 3mm (Art. 950) (Pic. C ②) ed attivare la vite di regolazione con l'ausilio di un giravite a taglio (Art. 334, 1,0x6,0) (Pic. C ③). Per il Click-Torque XP 4, utilizzare una pinza stretta per rimuovere la bussola di protezione (Pic. D ④) ed attivare la vite di regolazione con una bussola esagonale del 8mm (Art. 495) (Pic. E ⑤). Ruotando in senso orario si aumenta il valore della coppia, ruotando in senso anti-orario si riduce il valore della coppia. L'effettiva coppia impostata deve essere controllata con un apposito strumento di controllo della coppia. Dopo la regolazione serrare nuovamente la vite esagonale (per XP 1 fino a XP 3) oppure riposizionare la bussola di protezione e infilare il cappuccio sull'impugnatura (XP 4). Nel caso di variazione della coppia pre-impostata dalla fabbrica, decade la garanzia Wera sulla precisione della coppia impostata. Raccomandiamo di far eseguire la regolazione dell'utensile dinamometrico da parte del nostro servizio Wera Torque. In questo caso riceverà nuovamente la garanzia Wera sulla precisione della coppia impostata.

Funzionamento della chiave dinamometrica

Si prega di attivare la chiave sempre dall'impugnatura. Per risultati di misurazione precisi la mano deve essere posizionata nel centro dell'impugnatura. Il raggiungimento della coppia impostata è percepibile attraverso uno scatto sensibile e contemporaneamente un click sonoro (Pic. F ⑥). Dopo il rilascio del meccanismo di scatto, evitare qualsiasi ulteriore movimento, per non superare il valore della coppia impostata. Quando la chiave si scarica, il meccanismo di scatto ritorna automaticamente ed è pronto per il successivo serraggio della vite.

Istruzioni importanti per la cura e la manutenzione

Si prega di non utilizzare come prolunga della chiave tubi o simili, per evitare la variazione del valore impostato che potrebbe condurre ad un danneggiamento della chiave. Utilizzzi la sua chiave dinamometrica come uno strumento di misurazione (calibro, micrometro etc.). Non immergere mai l'utensile in benzina o solventi, onde evitare di distruggere la lubrificazione della meccanica.

Controllo della calibrazione

Poiché gli utensili sono soggetti ad una certa usura, è necessario controllare la calibrazione della chiave dinamometrica dopo 5.000 cicli di lavoro oppure dopo ca. 1 anno dalla prima messa in funzione e poi annualmente. In caso di impiego intensivo effettuare il controllo più frequentemente.

Per informazioni contattare il servizio ri-calibrazione e riparazione:
Tel +49 (0)202/40 45-145 • Fax +49 (0)202/40 45-158
torqueservice@wera.de

Gefeliciteerd met de aankoop van een hoogwaardige draaimomentsleutel met klikmechanisme uit de Wera Click-Torque reeks. De maximaal toegestane meetnauwkeurig van het gereedschap bedraagt $\pm 2\%$ van de ingestelde waarde. Iedere draaimomentsleutel wordt geleverd met een conformiteitsverklaring waarin de meetnauwkeurigheid van uw sleutel vermeld staat. Voor een lange levensduur van het gereedschap wordt geadviseerd om het volgende aandachtig te lezen. Let op de richtingaanwijzing op het gereedschap (Pic. G ⑦). Deze geeft de werkrichting aan waarin de sleutel bij de handgreep mag worden belast. Voor linksom schroeven het gereedschap omkeren; deze pijl is dan niet meer zichtbaar.

Gewenst draaimoment instellen

Het af fabriek voor ingestelde draaimoment is met behulp van een testadapter gekalibreerd; de betreffende ijkmaat staat vermeld als 'Sk'. Indien de ijkmaat van het door u gebruikte opzetstuk afwijkt van de lengte 'Sk', dan wijzigt het moment waarbij de kenmerkende klik wordt gegeven volgens formule (Pic. A). Het draaimoment kan binnen het vermelde meetbereik worden veranderd. Verwijder daar toe de afdekking aan de bovenzijde van de handgreep (Pic. B ①). Click-Torque XP 1 t/m 3: draai de binnenzeskant-schroef met de binnenzeskantsleutel maat 3mm los (Art. 950) (Pic. C ②) en bedien vervolgens de instelschroef met behulp van een platte schroevendraai (Art. 334, 1,0x6,0) (Pic. C ③). Click-Torque XP 4: verwijder met een smalle tang de beschermhuls (Pic. D ④) en bedien de instelschroef met een dopbit maat 8mm (Art. 495) (Pic. E ⑤). Draai de instelschroef met de klok mee om de draaimomentwaarde te verhogen of tegen de klok in om deze te verlagen. Controleer het ingestelde draaimoment met een daartoe geschikt draaimoment-testgereedschap. Draai de zeskantschroef (bij XP1 t/m XP3) na instellen van het draaimoment weer vast resp. plaats de beschermhuls weer terug; plaats daarna de afdekking weer terug. Bij wijziging van het voor ingestelde draaimoment vervalt de Wera garantie op nauwkeurigheid van het af fabriek ingestelde draaimoment. Geadviseerd wordt om uw draaimomentgereedschap te laten kalibreren door onze Wera Torque Service. Alleen dan garandeert Wera de nauwkeurigheid van het ingestelde draaimoment.

Werken met de draaimomentsleutel

Bedien de sleutel uitsluitend bij de handgreep. Plaats uw hand in het midden van de handgreep voor nauwkeurige meetresultaten. Zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt, is dat voelbaar en is een klik hoorbaar (Pic. F ⑥). Nadat het klikmechanisme is geactiveerd, mag niet meer verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen. Bij het ontlasten van de sleutel wordt het klikmechanisme automatisch geset en kan een volgende Schroef worden aangehaald.

Belangrijke informatie m.b.t. onderhoud en service

Verleg de draaimomentsleutel nooit met een buis of iets dergelijks omdat daardoor de ingestelde waarde wijzigt en de sleutel beschadigt kan raken. Behandel uw draaimomentsleutel als een meetinstrument (schuifmaat, micrometer, etc.). Dompel het gereedschap nooit onder in benzine of een oplosmiddel, omdat daardoor de smering van het mechanisme verloren gaat.

Controle van de kalibratie

Aangezien mechanische apparaten onderhavig zijn aan een zekere mate van slijtage, is het noodzakelijk om de kalibratie van draaimomentsleutels na elke 5.000 activering resp. ca. 1 jaar gebruik na inbedrijfname en vervolgens jaarlijks te controleren. Bij zeer intensief gebruik wordt geadviseerd dit vaker te laten doen.

Mocht u vragen hebben over service, herkalibratie of reparatie, neem dan even contact met ons op:

Tel.: +49 (0)202/40 45-145 • Fax: +49 (0)202/40 45-158
torqueservice@wera.de

Vi ønsker dig tillykke med erhvervelsen af en med klik-mekanisme udstyret kvalitetsmomentnøgle fra Wera serien Click-Torque. Værktøjets højeste tilladte måleunøjagtighed udgør $\pm 2\%$ af den til enhver tid indstillede momentværdi. Hver momentnøgle udleveres med en overensstemmelseserklæring, ud af hvilken man kan se nøglets målenøjagtighed. Med henblik på at sikre værktøjet en lang levetid, så læs venligst følgende anvisninger grundigt igennem. Vær venligst opmærksom på retningspilen på værktøjet (Pic. G ⑦). Den angiver den arbejdsretning, som nøglen på grebet må belastes i. Vend værktøjet for spænding venstre om, hvorved pilen ikke længere er synlig.

Indstilling af det ønskede moment

Det fra fabrikken forudindstillede moment er allerede blevet kalibreret med en testadapter, hvis gauge betegnes med „Sk“. Hvis gauge afviger med længden „Sk“ fra den anvendte stykke påsætningsværktøj, så ændres det reelle udloşningsmoment efter formel (Pic. A). Momentværdien kan ændres indenfor det angivne momentområde. Hertil tages dækslet på grebets øvre ende af (Pic. B ①). Ved Click-Torque XP 1 til XP 3 løsnes den indvendige sekskantskruer med en nøgle til skruer med indvendig sekskant i størrelse 3mm (Art. 950) (Pic. C ②) og indstillingsskruen beveges med en skruetrækker med lige kærv (Art. 334, 1.0×6.0) (Pic. C ③). Ved Click-Torque XP 4 fjernes beskyttelsesbøsningen (Pic. D ④) med en smal tang og indstillingsskruen beveges med en nøgle til skruer med topnøgleindsatser i størrelse 8mm (Art. 495) (Pic. E ⑤). Drejning med uret forøger momentværdien, drejning mod uret mindsker momentværdien. Det reelt indstillede moment skal kontrolleres med et egenet moment-testudstyr. Efter indstilling spændes sekskantskruen (ved XP 1 til XP 3) igen; hhv. sættes beskyttelsesbøsningen på igen og dækslet sættes på grebet igen. Ved en ændring af det forudindstillede moment udløber Wera-garantien for nøjagtigheden af det fabriksindstillede moment. Vi anbefaler at lade indstillingen af momentværktøjet foretage af vores Wera Torque-Service. På den måde får du igen Wera-garantien på nøjagtigheden af det indstillede moment.

Håndtering af momentnøglen

Betjen altid nøglen med grebet. For at sikre nøjagtige måleresultater skal hånden sættes på ved midten af grebet. Når det indstillede moment nås, indikeres det med et mærkbart ryk og en samtidig hørbar klikken (Pic. F ⑥). Når klik-mekanismen er udløst, skal enhver form for yderligere spænding af skruen undgås, da den indstillede momentværdi ellers overskrides. Når belastningen fjernes fra nøglen, skalter klik-mekanismen sig selv tilbage igen og er klar til at spænde den næste skru.

Vigtige anvisninger til pleje og vedligeholdelse

Forlæng aldrig momentnøglen med et rør eller lignende, da det ændrer den indstillede værdi og kan føre til beskadigelse af nøglen. Behandl din momentnøgle som et måleinstrument (skydelære, mikrometer etc.). Dyp aldrig værktøjet i benzin eller oplosningsmidler, da smøringen af mekanikken ellers ødelægges.

Kontrol af kalibreringen

Da mekaniske apparater er underlagt en vis slitage, er det nødvendigt at kontrollere kalibreringen af momentnøglen efter 5.000 belastningscykler eller ca. 1 år efter den første ibrugtagning og derefter årligt. Ved meget intensivt brug bør det ske oftere.

Kontakt os for alle spørgsmål om service, re-kalibrering eller reparation på:

Tlf +49 (0)202/40 45-145 · Fax +49 (0)202/40 45-158

torqueservice@wera.de

Vi gratulerar dig till ditt köp av en högkvalitativ, momentnyckel med klikmekanism från Weras serie Click-Torque. Momentnyckelns åtdragningsmoment tilläts avvika maximalt $\pm 2\%$ från det inställda värdet. Varje momentnyckel levereras med en försäkran om överensstämmelse, där du kan kontrollera mät noggrannheten hos din nyckel. För att säkerställa hög livslängd för verktyget, läs noggrant igenom följande instruktioner. Observera riktningsspilen på verktyget (Pic. G ⑦). Pilen indikerar verktygets arbetsriktning, i vilken mekanismen får belastas med handtaget. Därmed kommer denna pil inte längre att synas.

Inställning av önskat moment

Det fabriksinställda momentet har kalibrerats med hjälp av en testadapter vars hävstångslängd betecknas "Sk". Om hävstångslängden hos insatsverktyget du använder avviker från mätet "Sk", ändras det faktiska utlösningsmomentet enligt formeln (Pic. A). Momentvärdet kan ändras inom det angivna momentområdet. För att göra detta, ta av locket överst på handgreppet (Pic. B ①). Vid Click-Torque XP 1 till XP 3, lossa insekskruven med en 3 mm inseknyckel (Art. 950) (Pic. C ②) och vrid inställningsskruven med en spärskruvmjäsel (Art. 334, 1.0×6.0) (Pic. C ③). Vid Click-Torque XP 4, använd en näbbtang för att ta bort skyddshylsan (Pic. D ④) och använd en 8 mm hylsmejelsatsar för att vrida på inställningsskruven (Art. 495) (Pic. E ⑤). Medurs vridning ökar momentvärdet, moturs vridning minskar momentvärdet. Det faktiskt inställda momentet måste kontrolleras med en lämplig testanordning. Efter inställning, dra åt insekskruven (i XP 1 till XP 3) på nytt. Sätt tillbaka skyddshylsan respektive locket på handgreppet. Om det förinställda momentet ändras gäller inte längre Weras garanti avseende noggrannheten hos det fabriksinställda momentet. Vi rekommenderar att låta Wera Torque-Service justera momentverktyget. I så fall fortsätter Weras garanti avseende noggrannheten hos det inställda momentet att gälla.

Användning av momentnyckeln

Manövrera alltid momentnyckeln med handgreppet. För att få korrekt resultat, håll handgreppet i mitten. När det inställda momentet uppnås känns en tydlig impuls i handgreppet och ett samtidigt hörs ett klickljud (Pic. F ⑥). När klickmekanismen har löst ut, undvik ytterligare vridning Annars kommer det uppnådda åtdragningsmomentet att överskridas. När nyckeln avlastas återgår klickmekanismen automatiskt och är klar för nästa åtdrägnig.

Viktiga instruktioner för skötsel och underhåll

För läng aldrig momentnyckeln med ett rör eller liknande, eftersom detta kan ändra det inställda värdet och skada momentnyckeln. Behandla din momentnyckel som ett precisionsinstrument (skjutmått, mikrometer etc.). Doppa aldrig verktyget i bensin eller annat lösningsmedel. Det förstör smörningen av mekanismen.

Kontroll av kalibrering

Eftersom mekaniska verktyg utsätts för viss försplittning är det nödvändigt att kontrollera kalibreringen av momentnyckeln efter 5 000 belastningscykler, eller ungefär 1 år efter första användning, och därefter årligen. Om verktyget används intensivt bör kalibreringen kontrolleras oftare.

Kontakta oss för alla frågor kring service, omkalibrering eller reparation:

Tel +49 (0)202/40 45-145 · Fax +49 (0)202/40 45-158
torqueservice@wera.de

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości klucza dynamometrycznego z serii Wera Click-Torque. Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru przyrządu wynosi $\pm 2\%$ ustawionej wartości. Każdy klucz dynamometryczny jest dostarczany z deklaracją zgodności, na podstawie której można sprawdzić dokładność pomiaru klucza. Aby zapewnić długą żywotność narzędzia, należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje (Pic. G ①). Należy zwrócić uwagę na strzałkę na uchwycie, która wskazuje kierunek pracy. Przy dokręcaniu w lewo należy przekrącić narzędzie tak, aby strzałka nie była już widoczna.

Ustawienie żądanego momentu obrotowego

Fabrycznie ustawiony moment obrotowy został skalibrowany za pomocą przyrządu kontrolnego, którego wymiar liniowy jest oznaczony jako „S_x“. Jeśli wymiar liniowy stosowanego narzędzia wtykowego odbiega od długości „S_x“, rzeczywisty moment wyzwalający zmienia się zgodnie (Pic. A). Wartość momentu obrotowego można zmienić w określonym zakresie. W tym celu zdejmij pokrywę z górnej części uchwytu (Pic. B ①). W przypadku Click-Torque XP 1 do XP 3 poluzuj śrubę z gniazdem sześciokątnym kluczem trzpieniowym sześciokątnym o rozmiarze 3mm (Art. 950) (Pic. C ②) i wróć śrubę regulacyjną przy pomocy wkretaka płaskiego (Art. 334, 1,0×6,0) (Pic. C ③). W przypadku Click-Torque XP 4 zdejmij tuleję ochronną (Pic. D ④) za pomocą wstępnych szczypiec i dokręć śrubę regulacyjną końcówką nasadową 8mm (Art. 495) (Pic. E ⑤). Obroty w prawo zwiększą, a obroty w lewo zmniejszą wartość momentu obrotowego. Rzeczywisty ustawiony moment obrotowy należy sprawdzić za pomocą odpowiedniego przyrządu kontrolnego. Po dokonaniu regulacji należy dokręcić śrubę z lbelem sześciokątnym (dla XP 1 do XP 3) lub ponownie zamocować tuleję ochronną i założyć osłonę uchwytu. Zmiana wstępnie ustawionego momentu obrotowego skutkuje utratą ważności gwarancji Wera dotyczącej dokładności ustawionego fabrycznie momentu obrotowego. Zalecamy, aby przyrząd był regulowany przez serwis Wera. Dzięki temu ponownie otrzymasz gwarancję Wera na dokładność ustawionego momentu obrotowego.

Obsługa klucza dynamometrycznego

Klucz należy zawsze obsługiwać przy pomocy uchwytu. Aby uzyskać dokładne wyniki pomiarów, klucz należy chwytać za środek uchwytu. Osiągnięcie ustawionego momentu obrotowego jest sygnowane przez odczuwalne szarpnięcie i jednocześnie słyszalne kliknięcie (Pic. F ⑥). Po wyzwoleniu mechanizmu należy przerwać dokręcanie śruby, w przeciwnym razie przekroczena zostanie ustawiona wartość momentu obrotowego. Po zwolnieniu klucza mechanizm automatycznie resetuje się i jest ponownie gotowy do pracy.

Ważne wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji

Nigdy nie należy przedłużać klucza dynamometrycznego za pomocą elementów rurowych lub podobnego narzędzia, ponieważ może to spowodować zmianę ustawionej wartości i uszkodzenie klucza. Klucz dynamometryczny należy stosować jak przyrząd pomiarowy (suwniarka, mikrometr zewnętrzny itp.). Nigdy nie należy zanurzać przyrządu w benzynie lub rozpuszczalnikach, ponieważ ma to negatywny wpływ na smarowanie mechanizmów.

Kontrola kalibracji

Ponieważ urządzenia mechaniczne ulegają zużyciu, konieczne jest sprawdzenie kalibracji klucza dynamometrycznego po 5000 cyklach pracy lub po około roku od pierwszego uruchomienia, a następnie co roku. W przypadku bardziej intensywnej eksploatacji przyrządu kontrolę należy przeprowadzać częściej.

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań dotyczących serwisu, ponownej kalibracji lub naprawy:

Tel +49 (0)202/40 45-145 · Faks +49 (0)202/40 45-158
torqueservice@wera.de

Поздравляем Вас с приобретением высококачественного динамометрического ключа Wera серии Click-Torque щелчкового типа. Максимально допустимая погрешность измерений для ключа составляет $\pm 2\%$ от установленного значения. Каждый динамометрический ключ поставляется с декларацией о соответствии, из которой можно узнать точность измерений ключа. Для обеспечения большего срока службы инструмента просим внимательно изучить следующие указания (Pic. G ①). Пожалуйста, обратите внимание на стрелку на инструменте. Она показывает рабочее направление, в котором разрешается нагружать ручку инструмента. Для затяжки крепежа с левой резьбой ключ переворачивается, из-за чего стрелку не видно.

Выставление требуемого момента затяжки

Момент затяжки, установленный в заводских условиях, откалиброван с использованием проверочного адаптера, контрольное удлинение которого обозначено как „S_x“. Если аналогичное удлинение используемой насадки отличается от параметра „S_x“, то в этом случае фактический момент затяжки рассчитывается по формуле из приведённой ниже таблицы (Pic. A). Момент затяжки можно изменять в пределах заявленного диапазона. Для выставления момента затяжки снимите колпачок на конце ручки (Pic. B ①). В динамометрических ключах Click-Torque XP 1 – XP 3: шестигранным ключом 3-го размера отвинтите винт (Art. 950) (Pic. C ②) и шлицевой отверткой отрегулируйте установочный винт (Art. 334, 1,0×6,0) (Pic. C ③). В ключе Click-Torque XP 4tonокубцами извлеките защитную втулку (Pic. D ④) и шестигранным ключом 8-го размера отрегулируйте установочный винт (Art. 495) (Pic. E ⑤). Вращением часовой стрелки значение момента затяжки увеличивается, вращением против часовой стрелки значение момента затяжки уменьшается. Фактически выставленный момент затяжки должен контролироваться с помощью подходящего прибора. После выставления момента затяжки следует снова затянуть шестигранный винт (в ключах XP 1 – XP 3) или поставить на место защитную втулку, а затем закрыть колпачком конец ручки. При изменении предварительно установленного момента затяжки действие фирменной гарантии Wera, предусмотренной для точности заводской настройки момента затяжки, прекращается. Мы рекомендуем сделать повторную настройку динамометрического инструмента в фирменном сервисе Wera Torque-Service. При этом условии гарантия Wera на точность установленного момента затяжки будет возобновлена.

Работа динамометрическим ключом

Просим проводить затяжку ключом, держась только за ручку. Для получения точных результатов работы руку следует располагать на середине ручки. Достижение установленного момента затяжки сигнализируется с помощью ощущаемого рывка и одновременно слышимого щелчка (Pic. F ⑥). После срабатывания щелчкового механизма следует избегать любого дальнейшего затягивания винта, поскольку это приведет к превышению установленного момента затяжки. При снятии нагрузки на ключ щелчковый механизм самостоятельно возвращается в исходное положение, т.е. в положение готовности к срабатыванию при следующей затяжке винта.

Важные указания по уходу и обслуживанию

Пожалуйста, никогда не увеличивайте длину динамометрического ключа за счёт использования трубы и прочих приспособлений, поскольку это изменяет установленное значение и может привести к поломке ключа. Обращайтесь с динамометрическим ключом как с измерительным инструментом (штангенциркулем, микрометром и т.п.). Никогда не погружайте инструмент в бензин или растворитель, поскольку это повредит смазку механического узла.

Контролирование калибровки

Поскольку механические приборы подвержены определенному износу, калибровка динамометрического ключа подлежит проверке после 5000 нагрузочных циклов или примерно через 1 год после начала использования, а в дальнейшем ежегодно. В случае очень интенсивного использования ключа калибровку следует проверять чаще.

При возникновении вопросов по сервисному обслуживанию, повторной калибровке и ремонту просим обращаться:

Tel. +49 (0)202/40 45-145, Faks +49 (0)202/40 45-158
torqueservice@wera.de

Onnittelemme korkealaatuisen Wera Click-Torque-sarjan momenttiavaimen ostamisesta. Laitteen suurin salittu mittauspäätarkkuus on $\pm 2\%$ kustakin asetusta arvosta. Jokaisen momenttiavaimen mukana toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuuus, josta näet avaimesi mittaustarkeudun. Voit varmistaa työkalun pitkän käyttöön lukemalla huolellisesti seuraavat ohjeet. Huomio työkalussa oleva suuntauolu (Pic. G ①). Tämä ilmaisee työskentelysuunnan, mihin suuntaan avainta saa kuormittaa kahvasta. Kiristettäässä vasemmalle käännytä työkalua, jolloin nuoli ei enää näy. Kiristettäässä vasemmalle käännytä työkalua, jolloin nuoli ei enää näy.

Halutun väärämomentin asettaminen

Tehtaalla esiasetettu väärämomentti on kalibroitu testausvaihtopään avulla, jonka mitta on "Sk". Jos käytämäsi vaihtopään mitta poikkeaa pituudesta "Sk", niin todellinen irrotusmomentti muuttuu oheisen kaavan mukaisesti (kuva A). Väärämomentti voidaan valita avaimelle määritetyltä momenttiavaimelta. Voit tehdä tämän poistamalla kahvan perästä suojuksen (Pic. B ①). Jos käytössäsi on Click-Torque XP 1 ~ XP 3, irrota kuusikolokoruuvi koon 3 mm kuusikoloavaimella (Art. 950) (Pic. C ②) ja säädä säätoruuvia uraruuvitallalla (Art. 334, 1.0x6.0) (Pic. C ③). Jos käytössäsi on Click-Torque XP 4, poista suojahtisy kapeilla pihdeillä (Pic. D ④) ja säädä säätoruuvia koon 8 mm kuusikoloavaimella (Art. 495) (Pic. E ⑤). Myötäpäivään kiertämällä väärämomentin arvo nousee, vastapäivään kiertämällä arvo laskee. Uusi asetettu väärämomentti on tarkistettava sopivalla momenttiesterillä. Kun kuusikulmainen ruuvi (momenttiavaimissa XP 1 ~ XP 3) on kiristetty säättämisen jälkeen, aseta suojaoholki ja kahvan suojuus takaisin. Jos esiasetettu väärämomentti muutetaan, Wera-takuu tehtaalla asetetun väärämomentin tarkkuudesta poistuu. Suosittelemme, että annat Wera Torque-palvelun säätää momenttiyökalut. Tällöin saat jälleen Wera-takuun asetetun väärämomentin tarkkuudelle.

Momenttiavaimen käsitteaminen

Käytä avainta aina kahvasta. Jotta mittaustulokset olisivat tarkkoja, kädellä on oltava keskellä kahvaa. Kun asetettu väärämomentti saavutetaan, momenttiavain naksaltaa tuntuvasti ja kuuluvasti (Pic. F ①). Kun naksahdusmekanismi on lauennut, ruuvia ei saa kiristää enempää, sillä muutoin asetettu väärämomentti ylitetään. Kun avainta ei enää kuormiteta, naksahdusmekanismi palautuu automaatisesti ja on valmiina seuraavaan ruuvun kiristämiseen.

Tärkeitä tietoja hoidosta ja huollossa

Älä koskaan pidennä momenttiavainta varrella tai vastaavalla, sillä se voi muuttaa asetusta arvoa ja vahingoittaa avainta. Käsittele momenttiavainta kuten mittauslaitetta (liukumitta, mikrometri yms.). Älä koskaan upota lattiaan bensiiniin tai liuotinaineisiin, sillä muutoin mekaanikan voitelu tuhoutuu.

Kalibroinnin tarkistaminen

Koska mekaaniset laitteet kuluvat jonkin verran, momenttiavaimen kalibointi on tarkistettava 5 000 kuormitusyksilön jälkeen (tai noin yhden vuoden kuluttua ensimmäisestä käyttöönöstä ja sen jälkeen vuosittain). Erittäin intensiivisessä käytössä kalibointi on tarkistettava useammin.

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on mitä tahansa kysyttävästä palvelusta, uudelleenkalibroinnista tai korjauksesta:

Puhelin +49 (0)202/40 45-145 - Faksi +49 (0)202/40 45-158
torqueservice@wera.de

この度は、ヴェラの「クリック・トルク・シリーズ」から高品質のクリック式トルクレンチをお買い上げいただき、ありがとうございます。本トルクレンチの最大許容測定誤差は、設定値の $\pm 2\%$ です。各トルクレンチには「適合声明」が付いており、お買い上げのレンチの精度をご確認いただくことができます。本工具を長くご使用いただくために、以下の取扱説明をよくお読みください(Pic.G ①)。本工具上に書かれている方向を示す矢印は、レンチの使用方向を示しています。

ご希望トルクの設定

工場出荷時に設定されたトルクはピッチが「Sk」で表示されているアダプターによって校正されたものです。お使いの工具のゲージが長さ「Sk」から外れると、実際の解放トルクは下記の公式により変わります (Pic. A)。トルク値は指定されたトルク値の範囲内で変更可能です。これを行なうには、ハンドル (Pic. B ①) の上部にあるキャップ (蓋) を取り外してください。クリック・トルクXP 1 ~XP 3の場合は、対応2ミリの「アレンキー（六角レンチ）」(Art. 950) (Pic. C ②) で六角穴付きネジをゆるめ、マイナスドライバー (Art. 334, 1.0x6.0) (Pic. C ③) を使って調整ネジを回します。クリック・トルクXP 4の場合は、幅狭のベンチを使って保護スリーブ (Pic. D ④) を取り外し、対応5ミリの「アレンキー（六角レンチ）」で調整ネジ (Art. 495) (Pic. E ⑤) を回します。実際のトルク値は、適切なトルク測定器で確認する必要があります。調整後、六角ネジを締めます (XP 1 ~XP 3の場合)；または、保護スリーブを交換し、ハンドルキャップも交換します。事前設定のトルクが他者に変更された場合には、ヴェラの較正証明書が無効になります。トルク工具の設定（が必要な場合）は、当社の「ヴェラトルク」サービスで行なうことをお勧めします。

トルクレンチの取り扱い

必ずハンドルをしっかりと握ってください。正確な測定結果を得るには、手はハンドルの中央に置いてください。設定トルクに達すると手に感触が伝わり (Pic. F ①) 同時にカチッという音がします。カチッとした音がした後は、設定トルク値を超えてしまったためそれ以上の締め付けは避けてください。使用していない時は、クリック機構は自動的に元に戻り次第の締め付け操作がいつでも可能です。手入れおよびメンテナンス（保守保全）に関する重要な注意事項

レンチを損傷する恐れがありますので、トルクレンチをバイブ等で延長しないでください。測定器（ノギス、マイクロメーター等）と同等に扱ってください。潤滑油が塗り残されたため、ガソリンや溶剤に浸さないでください。

較正のご確認

機械部分は摩耗しやすいため、空回り5,000回または最初の使用から1年後を目安に、それ以降は毎年再較正を行うことが必要です。使用頻度が高い場合には、さらに頻繁に較正を行うことがあります。

サービス、再較正または修理に関するご質問は、下記までご連絡ください：

電話+81 368 957 386 · フックス+ 81 7 048 131 142

電子メール：Frank.Yang@wera.de

或いは、お買い求めのお店にお問い合わせください

CN

感谢您购买棘轮换向扭力扳手系列的高品质机械式扭力扳手。该装置的最大允许测量偏差为设置值的 $\pm 2\%$ 。每套扭力扳手都提供合格声明，可供查看扳手的准确度。为保证工具工作长寿命，请仔细阅读以下说明 (Pic. G ①)。请注意工具上的指示箭头，该箭头表示扳手的可用方向。

预设扭力矩

使用测试适配器校准出厂预设扭力矩，该适配器间距指定为“Sk”。如果所用工具量程偏离长度“Sk”，实际释放扭力矩将按以下公式变化 (Pic. A)。可以在规定扭力矩范围内调整扭力矩值。调整时，先拆下手柄 (Pic. B ①) 顶部的手柄帽。对于XP 1到XP 3扭力矩扳手，使用3号内六角扳手 (Art. 950) (Pic. C ②) 松开内六角螺丝，然后使用平头螺丝刀 (Art. 334, 1.0x6.0) (Pic. C ③) 转动调整螺钉。对于XP 4扭力矩扳手，先使用窄钳子拆下保护套 (Pic. D ④)，然后使用5mm内六角扳手，转动定位螺钉 (Art. 495) (Pic. E ⑤)。顺时针转动将增加扭力矩值，逆时针转动将减小扭力矩值。必须使用合适扭力矩测试装置检查实际扭力矩。调整后，拧紧六角螺钉 (XP 1到XP 3)；或者更换保护套和更换手柄套。如果预设扭力矩被修改，维拉不保证其准确度。我们建议由维拉扭力服务机构设置扭力矩工具。然后，恢复设置扭力矩准确度相关的维拉担保。

操作扭力矩扳手

请握紧扳手手柄。要准确测量，必须用手握住手柄中间。达到预设扭力矩时 (Pic. F ①)，会感觉到受阻并伴随咔嗒声。触发咔嗒机构后，应避免继续拧紧螺钉，否则将超过预设扭力矩值。不使用时，咔嗒机构会自动复位，等待下次拧紧操作。

维护和保养重要说明

严禁用套管延长扭力把手，以免改变预设值而导致扳手损坏。请将扭力矩扳手视作测量仪器（游标卡尺、千分尺等）使用。严禁将装置放入汽油或溶剂中，以免损坏机械润滑。

检查校准

因为机械设备会发生磨损，使用5000次或首次使用1年后，需要检验扭力矩扳手的校准，后续每年进行校准。频繁使用时，应该增加校准频次。

如对检修、重新校准或维修有任何问题，请联系我们：

电话：+81 368 957 386 · 传真：+81 7 048 131 142

Frank.Yang@wera.de

Společně s momentovým klíčem dostáváte kromě tohoto návodu k obsluze také protokol Prohlášení o shodě, ve kterém je uvedeno:

- Výchozí nastavení momentového klíče,
- Nepřesnost momentového klíče, která u Click-Torque Wera XP činí $\pm 2\%$.

V případě potřeby jiného nastavení, než je nastavení výchozí, postupuje takto

Vhodným nástrojem sejměte krytku na horním konci rukojeti (Pic. B ①)

U klíčů XP1 až XP3 (Pic. C):

- Inbus klíčem o velikosti 3 mm povolte šroub (Pic. C ②) a pomocí plochého šroubováku (1.0 mm \times 6.0 mm \times 150 mm) provedte nastavení požadovaného momentu (Pic. C ③).

U klíče XP4 (Pic. D a 5):

- Úzkými kleštěmi odstraňte ochranné pouzdro (Pic. D ④) a nástavce nástrčných klíčů 8 mm provedete nastavení požadovaného momentu otáčením šroubu (Pic. E ⑤).
- U všech klíčů XP se otáčením nastavovacího šroubu ve směru hodinových ručiček hodnota utahovacího momentu zvýší, otáčením proti směru hodinových ručiček sníží.
- K nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu se používá vhodný zkusební přístroj (etalon). Můžete rovněž využít služeb kalibrační laboratoře v závěru návodu.

Po provedeném nastavení požadovaného momentu:

U klíčů XP1 až XP3: utáhněte šroub s vnitřním šestihranem (Pic. C ②) a nasadte krytku rukojeti. U klíče XP4 nasadte ochranné pouzdro (Pic. D ④) a nasadte krytku rukojeti. Při výše popsaném úkonu, tj. při změně výrobního nastavení utahovacího momentu, výrobce neručí za případnou odchylku nově nastavených hodnot.

Používání klíčů XP s rozměrově jiným než normovaným nástavcem:

Jestliže se rozhodnete pro použití jiného než normovaného nástavce, pracujte s přiloženými instrukcemi pro nastavení přizpůsobeného utahovacího momentu. Jiný, než normovaný nástavec je každý nástavec jehož hodnota S_k (vzdálenost od čela momentového klíče ke středu otáčení) neodpovídá údajům u daného typu momentového klíče ve sloupcí S_k v tabulce na konci výše uvedených instrukcí.

Zacházení s momentovým klíčem

Momentové klíče se všeobecně považují za zařízení pro měření utahovacího momentu. S momentovým klíčem zacházejte jako s měřicím přístrojem (podobně jako s posuvným měřítkem, třmenovým mikrometrem atd.). Momentové klíče nejsou univerzálním nástrojem, který lze používat k dotažování nebo povolování mimořádně dotažených nebo zarezlých spojů. Působení silami nad nad výrobcem uvedený rozsah momentového klíče vede k jeho přetížení, které má za následek změnu nastavené hodnoty nebo poškození. Momentové klíče Wera XP mohou být použity k řízenému dotažování šroubů i proti směru hodinových ručiček – nejprve ale musí být klíč, respektive nástavec, pootočen o 180° , viz obrázek (Fig 7).

Pozor: Je-li klíč namáhan ve směru proti šipce vyznačené na rukojeti (Pic. G ⑦) může rovněž dojít k jeho poškození.

Nikdy neprodlužujte momentový klíč například nasazením trubky nebo jinak. Došlo by k přetížení klíče, při kterém se může změnit nastavená hodnota nebo se může klíč poškodit.

K dosažení přesného výsledku pracujte tak, že klíč svíráte dlaní ve středu rukojeti (ideální bod působení síly je vyznačen na rukojeti momentového klíče drobnou tečkou).

Dosažení nastaveného utahovacího momentu je indikováno citelným rázem, doprovázeným slyšitelným kliknutím (Pic. F ⑧). Po dosažení tohoto efektu je další silové působení na klíč nevhodné, protože by mohlo dojít k výše popsanému přetížení momentového klíče. Při uvolnění síly působící na klíč se klíč vrátí do výchozí polohy a je připraven k dalšímu použití.

Důležité pokyny pro péči o klíč a jeho údržbu

Momentový klíč ukládejte v originálním obalu na vhodné místo tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození. Momentový klíč udržujte v čistotě, ale nikdy k čištění nepoužívejte benzín, ředidla a další agresivní čisticí prostředky, které mohou být příčinou odmaštění mechanismu nebo naleptání rukojeti.

Kalibrace a její provádění:

Lhůty k provádění kalibrace se obvykle řídí interními předpisy uživatele. Velmi obecně lze konstatovat, že kalibrace by měla být prováděna nejpozději po 5 000 zatěžujících cyklech nebo přibližně 1 rok po prvním uvedení do provozu a návazně poté každý rok.

Pro kalibraci, případně nastavení momentových klíčů Wera, používejte především laboratoře, které jsou Českým institutem pro akreditaci certifikovány dle Normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění.

Opravy

V České a slovenské republice je pro pozáruční opravy momentových klíčů Wera pověřena výrobcem výhradně certifikovaná kalibrační laboratoř M & B Calibr.

M & B Calibr, spol. s r.o., Ke Karlovu 62/10, 66491 Ivančice.
Tel: +420 546 451 998

Email: kalibrace@mbcalibr.cz www: mbcalibr.cz



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal
www.wera.de
www.weratools.com
www.wera-tools.co.uk