

PRIPRAVA POLNILNIKA ZA UPORABO

UPORABA POLNILNIKA XS (XS CHARGER)

Avtomobilski polnilnik XS se lahko uporablja tudi zunaj vozila. V ta namen mora biti nameščen 230-voltni napajalnik (slika 1).


VGRADNJA POLNILNIKA XS V VOZILO:

Vgradnja

Polnilnik XS je zasnovan za namestitev na katero koli ravno površino v vozilu. Pri vgradnji in uporabi v skladu s temi navodili naprava izpolnjuje zahteve standarda EN1846-2 (glejte navodila za pravilno namestitev).

Mesto vgradnje

Izberite ugodno locirano, ravno površino zadostne velikosti za namestitev naprave. Napravo je mogoče namestiti v kateri koli smeri. Polnilnik XS se privije s petimi (5) šestrobimi vrtalnimi vijaki M5, ki so priloženi napravi. Nad polnilnikom pustite približno 15 centimetrov prostora, da lahko odstranite TXS.

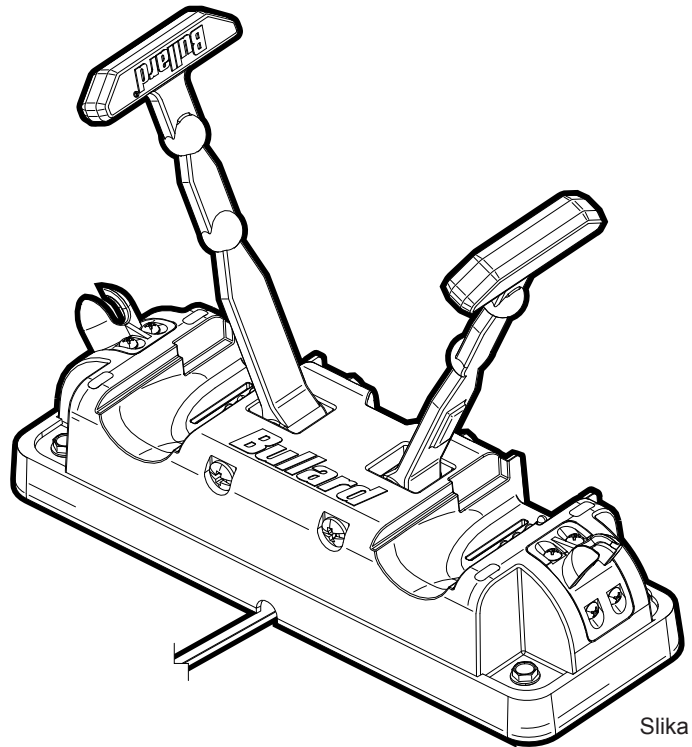

Slika 1


! NAPOTEK

Polnilnik XS mora biti priključen na nepreklopni tokokrog z varovalko, kot je npr. avtomobilski akumulator, ki še naprej zagotavlja napajanje, ko vozilo ni v uporabi. Priključitev polnilnika XS na preklopni tokokrog ali preko releja lahko povzroči izpraznitev akumulatorja termovizijske kamere, če vozilo miruje več kot nekaj dni hkrati.

Oznaka	Zahteve
Polarnost	Rdeča: pozitivna + Črna: negativna -
Vhodna napetost	12 V–24 V
Vhodni tok	2 A pri 12 V

▲ OPOZORILO

Polnilnika XS NE priključujte na polnilnik drugega proizvajalca! V primeru neupoštevanja lahko pride do okvare polnilnika XS.

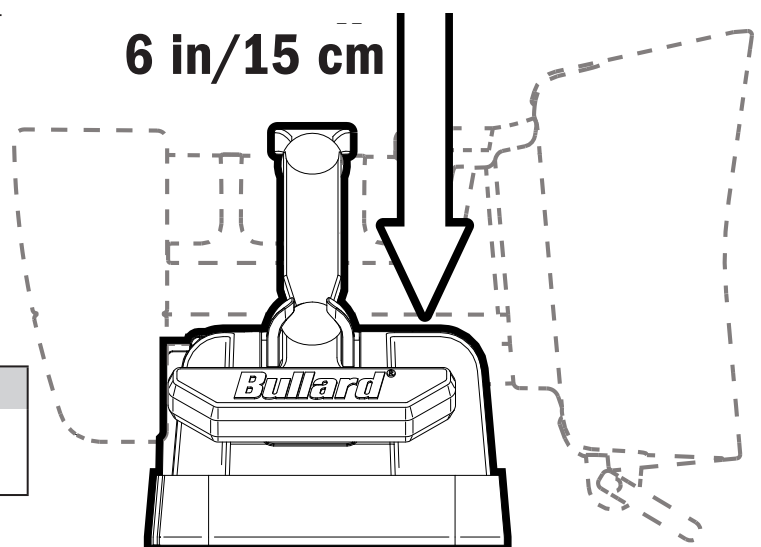

Slika 2

PRIKLJUČITEV KABLA V POLNILNIKU

MARKING AND DRILLING THE PANEL

S pomočjo predloge kot vodila označite mesta petih ugreznih izvrtin. Pazite, da ni ostrih robov ali zarobkov, ki bi lahko poškodovali izolacijo kabla (slika 3).

VGRADNJA POLNILNIKA XS

Najprej se prepričajte, da je napajanje izklopljeno. Nato varno priključite pozitivni napajalni kabel na rdeči vodnik na zadnji strani polnilnika XS Truckmour. Nato varno priključite negativni napajalni kabel na črni vodnik na zadnji strani polnilnika XS Truckmount.

Polnilnik XS Truckmount se s petimi (5) šestrobimi vrtnimi vijaki M5, ki so priloženi vašemu kompletu za namestitev, privije neposredno v ravno ploščo. Vgradnja je zdaj končana (slika 4).

DELOVANJE

Polnilnik XS je zasnovan za naslednje funkcije:

- pritrjevanje termovizijske kamere in/ali akumulatorja v skladu z EN1846-2,
- shranjevanje in polnjenje termovizijske kamere in/ali akumulatorja tako, da je akumulator vedno popolnoma napolnjen.

KONFIGURACIJE POLNENJA




Polnilnik XS omogoča prilagodljivo upravljanje kamere in lahko hkrati polni:

- 1) dve kameri,
- 2) dva akumulatorja,
- 3) eno kamero in en akumulator.

VSTAVLJANJE KAMERE TXS V POLNILNIK XS

⚠ NAPOTEK

Za shranjevanje kamere TXS v polnilniku XS mora imeti kamera vstavljen akumulator. Brez vstavljenega akumulatorja gumijasti jermen ne more pravilno pritrditi kamere. Zato lahko shranjevanje kamere brez vstavljenega akumulatorja vodi do kršitve določil standarda in samega standarda EN18462. Slikovni sistem varno vstavite v polnilno postajo XS. Napravo držite na mestu, preklopite gumijasti jermen in ga pritrdite tako, da se gumijas ta kroglica prilega v kavelj.

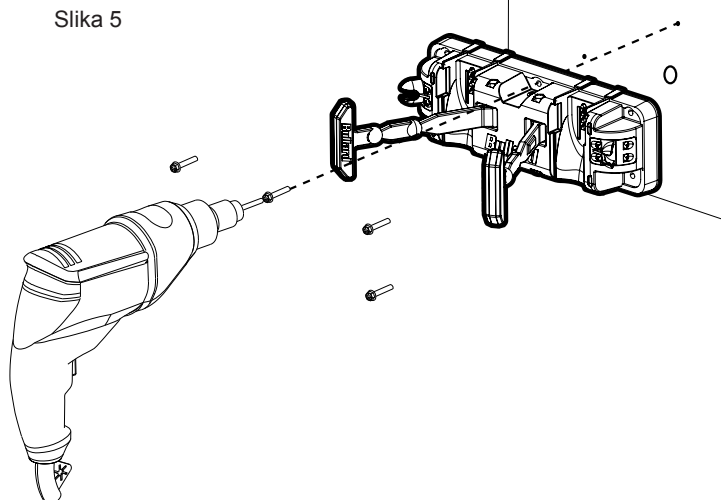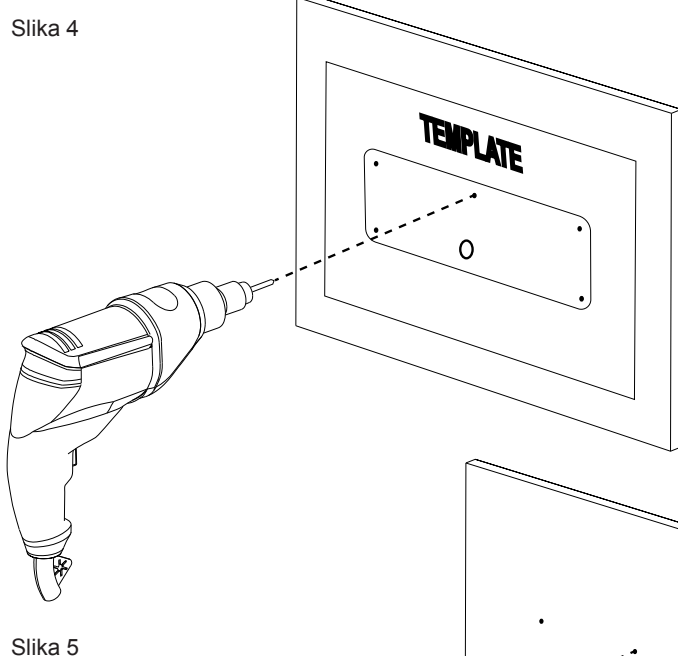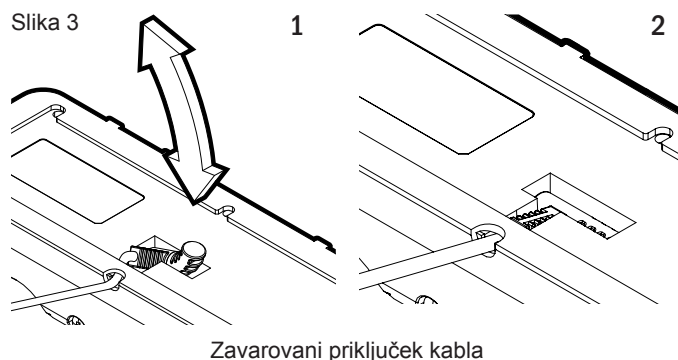

ODSTRANJEVANJE KAMERE TXS IZ POLNILNIKA XS

Gumijasti jermen povlecite navzdol, dokler se gumijasta kroglica ne loči od kavlja, razklopite gumijasti jermen in odstranite kamero iz polnilnika.

VSTAVLJANJE REZERVNEGA AKUMULATORJA V POLNILNIK XS

Polnilnik XS je zasnovan za polnjenje rezervnega akumulatorja ali druge kamere z isto napravo. Akumulator varno vstavite v polnilnik XS. Akumulator držite na mestu, preklopite gumijasti jermen in ga pritrdite tako, da se gumijasta kroglica prilega v kavelj.

STANJE NAPOLNJENOSTI


Polnilnik se samodejno aktivira, ko vstavite kamero ali akumulator. Stanje napolnjenosti akumulatorja je prikazano z barvo LED-diod

ZELENA UTRIPAJOČA: Akumulator se polni

ZELENA SVETLEČA: Akumulator je popolnoma napolnjen

ORANŽNA UTRIPAJOČA: Stanje napake (težava z WBK ali polnilnim sistemom)

Slika 6

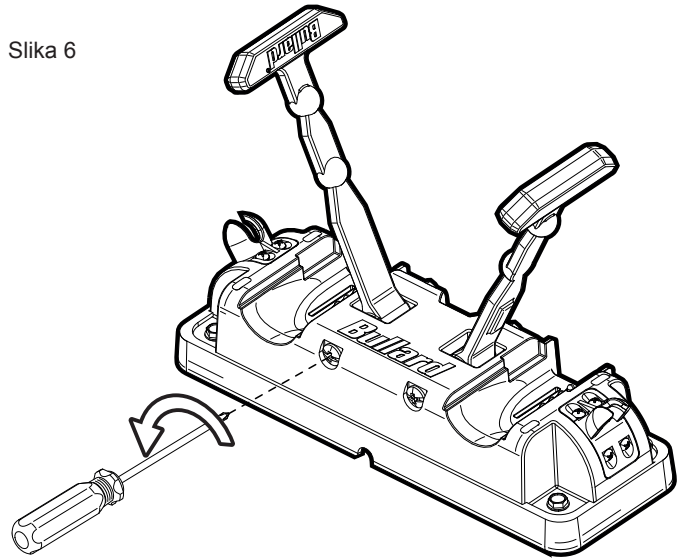

ODPRAVLJANJE NAPAK

Če imate težave s svojim TXS, obiščite naše spletno mesto (www.bullard.com/txs) za najnovejše informacije o odpravljanju napak, posodobitvah in preverjenih postopkih.

ZAMENJAVA GUMIJASTEGA JERMENAS

Gumijasti jermeni so zamenljivi. Za zamenjavo gumijastih jermenov le-te odvijte s križnim ali ploščatim izvijačem (slika 6), izvlecite šestrobi vijak in vezni cilindar, zamenjajte jermen in ga ponovno namestite.

▲ OPOZORILO

NEVARNOST EKSPLOZIJE. Naprave ne priključujte na polnilnik in ne odstranjujte je iz polnilnika na potencialno eksplozivnem mestu. Ne povzročajte kratkega stika, lomljenja, sežiganja ali razstavljanja. Obstaja nevarnost požara, eksplozije ali opeklin.

▲ OPOZORILO

Napravo polnite samo s polnilnikom Bullard XS ali vtičem USB, ki ga priloži Bullard.

▲ OPOZORILO

Vedno uporabljajte ustrezen polnilnik in upoštevajte navodila proizvajalca za pravilno polnjenje. Shranite izvorno dokumentacijo izdelka za nadaljnjo uporabo.

▲ OPOZORILO

Akumulator je treba reciklirati ali pravilno zavreči.

▲ OPOZORILO

Temperatura polnjenja akumulatorja 0 °C–45 °C

▲ OPOZORILO

Polnilnik XS izpolnjuje zahteve EN1846-2 in ga je mogoče namestiti v kateri koli smeri. Skrbno izberite mesto za namestitev, tako da, če kamera med nameščanjem v polnilnik XS pomotoma pade, ne more poškodovati nikogar v bližini. Zaradi tega ne priporočamo nameščanja polnilnika XS Truckmount na strop vozila. Uporabljajte izključno vir toka z jakostjo toka 2 A in napetostjo 12–24 V DC z varovalko. Pazite na pravilno polariteto priključnih kablov. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči resne telesne poškodbe ali okvaro naprave.



POLNILNIK BULLARD XS

NAVODILA ZA UPORABO

Bullard Center
2421 Fortune Drive
Lexington, KY 40509 • USA
877.BULLARD (285.5273)
Tel: +1.859.234.6616
Fax: +1.859.246.0243

Americas Operations
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031 • USA
877.BULLARD (285.5273)
Tel: +1.859.234.6616
Fax: +1.859.234.8987

Bullard GmbH
Dieselstrasse 8a
53424 Remagen • Germany
Tel: +49.2642.999980
Fax: +49.2642.9999829

Bullard Asia Pacific 51 Changi
Business Park Central 2
#03-04 The Signature
Singapore 486066
Tel: +65.6745.0556
Fax: +65.6797.0299

Bullard Technology Center
Darix Sàrl
Chemin du Closel 3
1020 Renens • Switzerland
Tel: +41.21.515.2910